

Asbestinventarisatie

**Alsjeblieft!
Jouw rapport,
zonder
omwegen.**




Zonder gedoe.



BAECX

Bodem & Asbest & Ecologie

Locatie: Staverhul 17 te Uddel

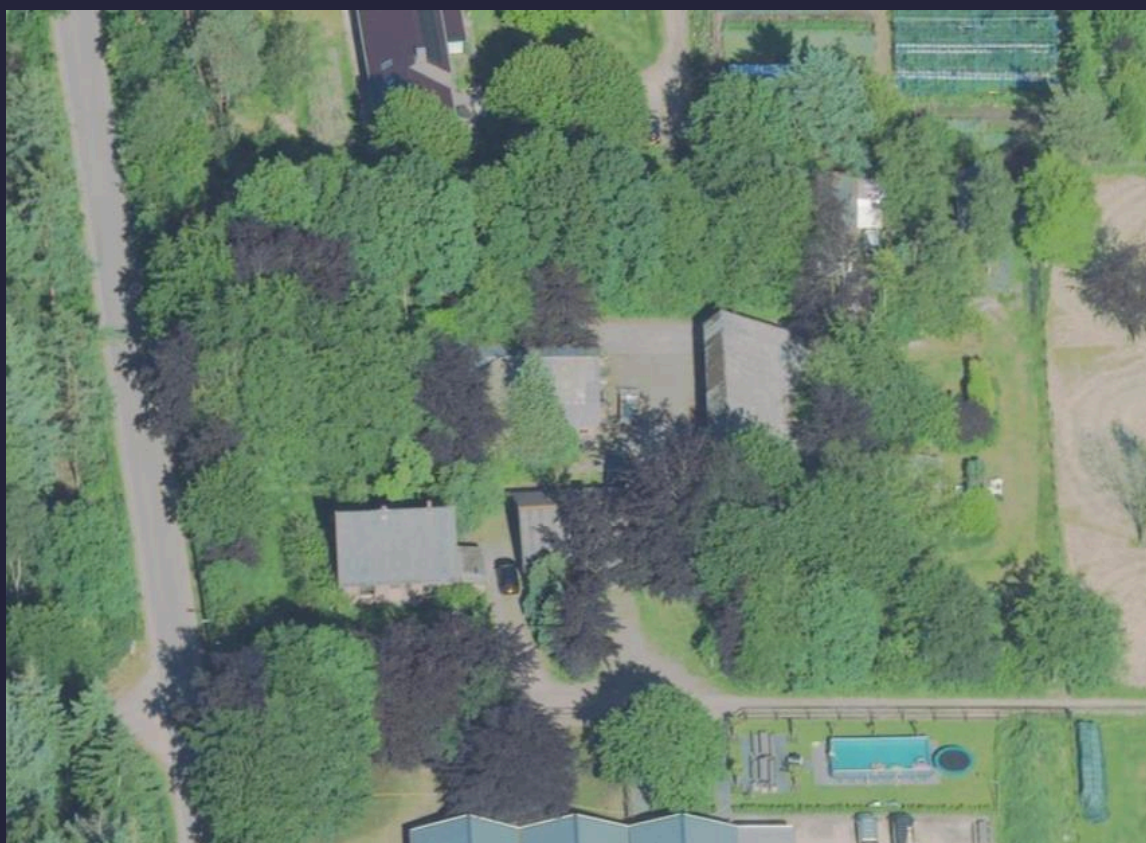

Titelblad

Locatie	
ADRES:	Staverhul 17
POSTCODE:	3888 MR
PLAATS:	Uddel
PROJECTOMSCHRIJVING:	een woning en meerdere schuren

Object	Reikwijdte	Geschiktheid
woning en schuren	het gehele gebouw of object	geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

Opdrachtgever	
NAAM:	Kok Dak & Wand
ADRES:	Staverhul 17
POSTCODE:	3888 MR
PLAATS:	Uddel
TELEFOONNUMMER:	0577-745650
CONTACTPERSOON:	Dhr. M. Kok
E-MAILADRES:	info@kokdakwand.nl
Uitvoering	
NAAM:	Baecx B.V. (07-D070148.01)
DESKUNDIG INVENTARISEERDER ASBEST:	Arjan Fraanje (51E-270320-511179)
DATUM INVENTARISATIE:	20 juni 2022
Rapport	
PROJECTNUMMER:	P220340-01
VERSIE:	1
LAVS ACTIVERINGSCODE:	709e5394-1bfb-44c4-accc-d2e67ab2f038
RAPPORTAGE:	Jaëlla Thomassen
INTERNE AUTORISATIE:	Matthijs Bax (04E-130121-140666)
AUTORISATIEDATUM:	6 juli 2022
GELDIG TOT:	6 juli 2025

Inhoud

	Pagina
Titelblad	2
Inhoud	3
Bijlagen	3
Samenvatting	4
1. Inleiding	5
1.1 Versiebeheer	5
2. Werkwijze en verantwoording	6
2.1 Totstandkoming opdracht	6
2.2 Normering en certificatie	6
2.3 Risicoclassificatie bij sanering	6
3. Inventarisatie	7
3.1 Vooronderzoek	7
3.2 Visuele inspectie en bemonstering	7
Conclusies en aanbevelingen	9

Bijlagen

- A. Bronnenoverzicht
- B. Vooronderzoek
- C. Plattegrond/tekening
- D. Foto's
- E. Analyserapport
- F. SMART Risicoclassificatie

Samenvatting

In opdracht van Kok Dak & Wand is op 20 juni 2022 een asbestinventarisatie uitgevoerd van een woning en meerdere schuren op de locatie Staverhul 17 te Uddel. De aanleiding, reikwijdte en geschiktheid van deze asbestinventarisatie zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 1 Aanleiding, reikwijdte en geschiktheid

Object	Aanleiding	Reikwijdte	Geschiktheid
woning en schuren	voorgenomen sloop	het gehele gebouw of object	geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

Deze asbestinventarisatie is geschikt zoals beschreven in bovenstaande tabel en daarmee geschikt zoals bedoeld in de aanleiding van dit onderzoek. Als de werkzaamheden buiten de reikwijdte van deze asbestinventarisatie vallen, dienen niet geïnspecteerde ruimtes alsnog geïnspecteerd te worden.

Aan de hand van het vooronderzoek, de visuele inspectie en de analyseresultaten concludeert Baecx B.V. dat binnen de onderzoekslocatie aan de Staverhul 17 te Uddel asbesthoudend materiaal aanwezig is. Voor de bronbeschrijving van het aanwezige asbesthoudende materiaal, zie bijlage A.

Tabel 2.1 Overzicht asbesthoudend materiaal

Broncode	Plaats van voorkomen	Hoeveelheid	Situatie	Risicoklasse
Bron-1	daken schuren en aanbouw woning	812 m ²	buiten	2A
Bron-2	gevel in schuur-3	33 m ²	buiten	2A
Bron-3	overig terrein	0.1 m ³	buiten	2A

Tabel 2.2 Overzicht asbestvrij materiaal

Broncode	Plaats van voorkomen	Hoeveelheid	Situatie
Vrij-1	dak schuur-4	6 stuk(s)	buiten
Vrij-2	in schuur-3	3 stuk(s)	binnen

Wij hebben geen aanwijzingen dat er overig asbesthoudend materiaal in verborgen gebouwdelen aanwezig is. Een aanvullende asbestinventarisatie achten wij niet noodzakelijk. Wel wordt geadviseerd tijdens de sanering of sloopwerkzaamheden alert te zijn op de aanwezigheid van verborgen asbesthoudend materiaal.

Asbesthoudend materiaal dient, voor de aanvang van verbouwing of sloop, door een asbestverwijderingsbedrijf te worden verwijderd. Als tijdens de verwijdering/sloop onvoorzien extra asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, dient dit aanvullend gemeld en geïnventariseerd te worden.

1. Inleiding

Het doel van de asbestinventarisatie is het in een rapportage vastleggen van het voorkomen, de omvang en de aard van asbesthoudend materiaal binnen de reikwijdte van het onderzoek.

Deze asbestinventarisatie is uitgevoerd conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.

In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt aandacht besteed aan de werkwijze en verantwoording van deze asbestinventarisatie. Aan de orde komen onder andere: de totstandkoming van de opdracht, normering, certificatie en risicoclassificatie bij sanering. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitvoering van het vooronderzoek, de inventarisatie en de weergave van de resultaten. Na de conclusies en de aanbevelingen volgen de bijlagen met onder andere tekeningen en de SMART-risicoclassificaties.

1.1 Versiebeheer

Het geldige asbestinventarisatierapport is degene met het hoogste versienummer. Eerdere versies met lager(e) versienummer(s) komen met de komst van een opvolgend versienummer te vervallen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Tabel 3 Versiebeheer

Projectnummer	Versie	Autorisatiedatum	Wijzigingen
P220340-01	1	6 juli 2022	Geen; eerste uitgifte

2. Werkwijze en verantwoording

Om tot een goed onderzoeksresultaat te komen is het belangrijk dat aanleiding, reikwijdte en geschiktheid op elkaar aansluiten. Daarom is deze asbestinventarisatie volgens de voorgeschreven methode uitgevoerd. In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de opdracht tot stand is gekomen, onder welke certificering er gewerkt is en hoe de risicoclassificatie bepaald wordt.

2.1 Totstandkoming opdracht

In opdracht van Kok Dak & Wand is op 20 juni 2022 een asbestinventarisatie uitgevoerd op de locatie Staverhul 17 te Uddel. De aanleiding is aangegeven in onderstaande tabel.

Tabel 4 Aanleiding

Object	Aanleiding
woning en schuren	voorgenomen sloop

2.2 Normering en certificatie

Baecx B.V. is gecertificeerd (certificaatcode 07-D070148.01) door Normec Certification voor het uitvoeren van asbestinventarisaties conform het Certificatieschema voor de Procecertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling. Het betreffende certificatieschema is door de Stichting Ascet vastgesteld. Enkele nadere interpretaties van het genoemde certificatieschema zijn te vinden in de SCa-100. Deze en andere relevante documenten omtrent wet- en regelgeving zijn te vinden op de website van Stichting Ascet.

2.3 Risicoclassificatie bij sanering

Voor het betreffende aangetroffen asbesthoudend materiaal is met behulp van het geautomatiseerde databestand 'Stoffenmanager Asbest' (SMART) de risicoklasse bepaald waarin de werkzaamheden bij verwijdering vallen, zie bijlage A.

Tabel 5 Indeling risicoklassen

Risicoklasse 1:	Grenswaarde Chrysotiel Grenswaarde Amfibolen Grenswaarde Chrysotiel + Amfibolen	≤ 2.000 vezels/m ³ ≤ 2.000 vezels/m ³ ≤ 2.000 vezels/m ³
Risicoklasse 2:	Grenswaarde Chrysotiel Grenswaarde Amfibolen Grenswaarde Chrysotiel + Amfibolen	≥ 2.000 vezels/m ³ - ≥ 2.000 vezels m ³ (AMF ≤ 2.000 vezels/m ³)
Risicoklasse 2A:	Grenswaarde Chrysotiel Grenswaarde Amfibolen Grenswaarde Chrysotiel + Amfibolen	- ≥ 2.000 vezels/m ³ ≥ 2.000 vezels/m ³ (AMF ≥ 2.000 vezels/m ³)

In bijlage F is van het betreffend asbesthoudend materiaal een afdruk van SMART opgenomen. Hierin is de onderbouwing van de gekozen risicoklasse weergegeven en zijn de voorwaarden voor de verwijdering omschreven.

3. Inventarisatie

Een asbestinventarisatie bestaat na het uitvoeren van een vooronderzoek uit de visuele inspectie en het bemonsteren van asbestverdachte materialen. Project specifieke opmerkingen en/of beperkingen worden in dit hoofdstuk benoemd.

3.1 Vooronderzoek

De locatie is gesitueerd in Uddel en gelegen op het perceel kadastraal bekend als APD01 A 7906 en 4908.

Via de opdrachtgever zijn aanwijzingen verkregen van asbestverdachte golfplaten op het dak. Ten behoeve van het vooronderzoek is de eigenaar telefonisch benaderd. Via de eigenaar zijn geen aanwijzingen verkregen van mogelijk extra asbestverdacht materiaal. Daarnaast is de eigenaar verzocht om de relevante documenten en archieven beschikbaar te stellen. Er zijn geen relevante documenten en archieven beschikbaar gesteld. Vanwege de relatief eenvoudige constructie van het onderzochte gebouw of object of gedeelte daarvan is de beschikking over de bouwtekening niet noodzakelijk voor het onderzoek. Wel is de kans hierdoor groter op het aantreffen van niet-gerapporteerd asbestverdacht materiaal tijdens de sloop.

Ten behoeve van het vooronderzoek zijn ook de gegevens van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) geraadpleegd, zie bijlage B. De BAG is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Volgens de BAG dateren de gebouwen van 1939 en 1995.

De door middel van deskresearch verzamelde informatie verschaft voldoende input voor de visuele inspectie.

3.2 Visuele inspectie en bemonstering

Ten behoeve van de visuele inspectie en bemonstering is een asbestinventarisatieplan opgesteld. De visuele inspectie is uitgevoerd op 20 juni 2022. Het te onderzoeken object of bouwwerk is systematisch geïnventariseerd met gebruik van handgereedschap en middels licht destructief onderzoek.

Deze asbestinventarisatie omvat ten minste het gebied dat na de verwijdering van het asbesthoudend materiaal visueel geïnspecteerd wordt als onderdeel van de eindbeoordeling, met uitzondering van de eventuele transitroute, zijnde de route tussen de transitsluis en de decontaminatie-unit. Conform de NEN 2990 is dat in een buitensituatie een gebied tot 5 meter vanaf de aangetroffen toepassing(en). Indien van toepassing betreft dit ook de direct aangrenzende ruimtes.

Met betrekking tot de visuele inspectie zijn de volgende opmerkingen relevant:

- De binnenzijden van constructies zijn steekproefsgewijs geïnspecteerd;
- Er zijn beperkt materialen verplaatst;
- De aangetroffen kit is niet asbestverdacht;
- De aangetroffen stopverf is niet asbestverdacht;
- Het aangetroffen mos op het maaiveld is niet asbestverdacht;
- De aangetroffen technische installaties zijn niet asbestverdacht;
- De aangetroffen tegellijm dateert van na 1994 en is niet asbestverdacht.

De genoemde project specifieke opmerkingen vormen geen beperkingen.

Vanwege de bouwkundige aard van het bouwwerk hebben wij geen redelijk vermoeden dat op niet direct waarneembare plaatsen asbesthoudend materiaal aanwezig zou kunnen zijn.

Tijdens de inspectie is geen asbesthoudend materiaal aangetroffen dat buiten het toepassingsgebied van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering valt.

Het tijdens de inspectie aangetroffen asbestverdacht materiaal binnen de reikwijdte van het onderzoek is door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) bemonsterd. De materiaalmonsters zijn ter analyse aangeboden aan het asbestlaboratorium van Eurofins Omegam B.V. te Amsterdam-Duivendrecht. Het laboratorium is door RvA Testen geaccrediteerd. Deze monsters zijn conform de NEN 5896 onderzocht op het percentage, het type en de hechtgebondenheid van het asbest. In bijlage E is een kopie van het analyserapport opgenomen.

Bij het aantreffen van ernstig of licht beschadigde asbestverdachte materialen worden eventuele aanwezige restanten beschreven. Bij het niet aantreffen van restanten wordt hier geen nadere vermelding van gemaakt.

Conclusies en aanbevelingen

Aan de hand van het vooronderzoek, de visuele inspectie en de analyseresultaten concludeert Baecx B.V. dat binnen de reikwijdte aan de Staverhul 17 te Uddel asbesthoudend materiaal aanwezig is. Voor de bronbeschrijving van het aanwezige asbesthoudende materiaal, zie bijlage A.

Wij hebben geen aanwijzingen dat er overig asbesthoudend materiaal in verborgen gebouwdelen aanwezig is. Een aanvullende asbestinventarisatie achten wij niet noodzakelijk. Wel wordt geadviseerd tijdens de sloopwerkzaamheden alert te zijn op de aanwezigheid van verborgen asbesthoudend materiaal.

Deze asbestinventarisatie is geschikt zoals beschreven in onderstaande tabel en daarmee geschikt zoals bedoeld in de aanleiding van dit onderzoek. Als de werkzaamheden buiten de reikwijdte van deze asbestinventarisatie vallen, dienen niet geïnspecteerde ruimtes alsnog geïnspecteerd te worden.

Tabel 6 Aanleiding, reikwijdte en geschiktheid

Object	Aanleiding	Reikwijdte	Geschiktheid
woning en schuren	voorgenomen sloop	het gehele gebouw of object	geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

Asbesthoudend materiaal dient, voor de aanvang van de verbouwing of sloop, door een asbestverwijderingsbedrijf te worden verwijderd. Materiaal ingedeeld in risicoklasse 1 kan onder voorwaarden ook worden verwijderd door bedrijven welke niet gecertificeerd zijn conform het Certificatieschema voor de Procecertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.

Als tijdens de werkzaamheden niet gerapporteerd asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, moet dit gemeld en aanvullend geïnventariseerd worden. Een vermoeden van de aanwezigheid van niet gerapporteerd asbestverdacht materiaal moet direct aan de opdrachtgever en aan Baecx B.V. worden gemeld. Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd aan het asbestverdachte materiaal totdat het asbestinventarisatierapport is bijgewerkt.

Indien in deze rapportage asbesthoudende toepassingen beschreven zijn als niet geschikt voor verwijdering dienen deze aanvullend geïnspecteerd te worden vóór sanering.

Dit inventarisatierapport is drie jaar geldig na autorisatie. Hierna dient dit inventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit.

Bijlage A

Bron-1

Plaats van voorkomen	Daken schuren en aanbouw woning
Soort	Cement
Materiaal	Golfplaat inclusief hulpstukken
Monstercode	MM001 t/m MM003
Percentage en type asbest	Chrysotiel 10-15 % Crocidoliet 2-5 %
Analysecertificaatnummer	1371805
Hechtgebonden	Ja
Hoeveelheid	Aanbouw woning: 21 m ² Schoor-1: 165 m ² Schoor-2: 358 m ² Schoor-3: 268 m ²
Bevestiging	Geschoefd
Bereikbaarheid	Goed
Situatie	Buiten
Mate van beschadiging	Ernstig
Mate van verwerking	Ernstig
Verwijderingsmethode	Demontage (als geheel verwijderen)
Risicoklasse verwijdering	2A
Voorwaarden verwijdering	Zie SMART afdruk in bijlage F
Opmerkingen	-





Bron-2

Plaats van voorkomen	Gevel in schuur-3
Soort	Cement
Materiaal	Golfplaat
Monstercode	Refererend aan MM001 t/m MM003
Percentage en type asbest	Chrysotiel 10-15 % Crocidoliet 2-5 %
Analysecertificaatnummer	1371805
Hechtgebonden	Ja
Hoeveelheid	33 m ²
Bevestiging	Geschroefd
Bereikbaarheid	Goed
Situatie	Buiten
Mate van beschadiging	Ernstig
Mate van verwerking	Licht
Verwijderingsmethode	Demontage (als geheel verwijderen)
Risicoklasse verwijdering	2A
Voorwaarden verwijdering	Zie SMART afdruk in bijlage F
Opmerkingen	De ruimte waar deze toepassing is aangetroffen voldoet aan de eisen, gesteld in het Certificatieschema voor de Procecertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering artikel 22 lid 12, waarmee deze toepassing als buiten gerapporteerd is. Als bij verwijdering blijkt dat niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, moet de verwijderaar de containmenttechniek toepassen en heeft hij daarvoor ook de bijbehorende SMART nodig. Om deze reden zijn SMART's toegevoegd voor een binnen- en een buitensituatie.




Bron-3

Plaats van voorkomen	Overig terrein
Soort	Cement
Materiaal	Golfplaat
Monstercode	Refererend aan MM001 t/m MM003
Percentage en type asbest	Chrysotiel 10-15 % Crocidoliet 2-5 %
Analysecertificaatnummer	1371805
Hechtgebonden	Ja
Hoeveelheid	0,1 m ³
Bevestiging	Los
Bereikbaarheid	Goed
Situatie	Buiten
Mate van beschadiging	Ernstig
Mate van verwerking	Ernstig
Verwijderingsmethode	Los materiaal direct verpakken
Risicoklasse verwijdering	2A
Voorwaarden verwijdering	Zie SMART afdruk in bijlage F
Opmerkingen	-



Vrij-1

Plaats van voorkomen	Dak schuur-4
Soort	Cement
Materiaal	Golfplaat inclusief hulsstukken
Hoeveelheid	6 stuk(s)
Bevestiging	Geschroefd
Situatie	Buiten
Opmerkingen	Deze golfplaten zijn voorzien van een code (NT) waaruit blijkt dat deze asbestvrij zijn.

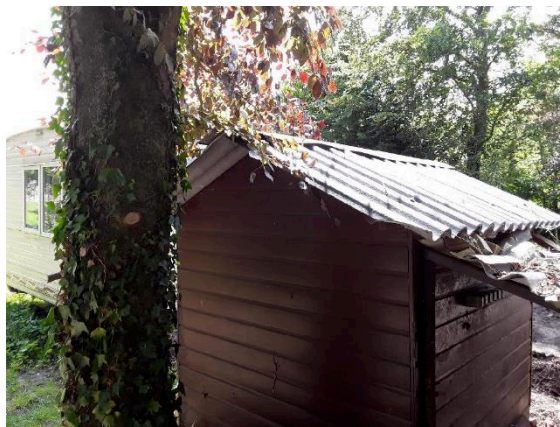

Vrij-2


Plaats van voorkomen	In schuur-3
Soort	Cement
Materiaal	Golfplaat inclusief hulsstukken
Hoeveelheid	3 stuk(s)
Bevestiging	Los
Situatie	Buiten
Opmerkingen	Deze nokstukken zijn voorzien van een code (NT) waaruit blijkt dat deze asbestvrij zijn.



Bijlage B



Staverhul 17 Uddel

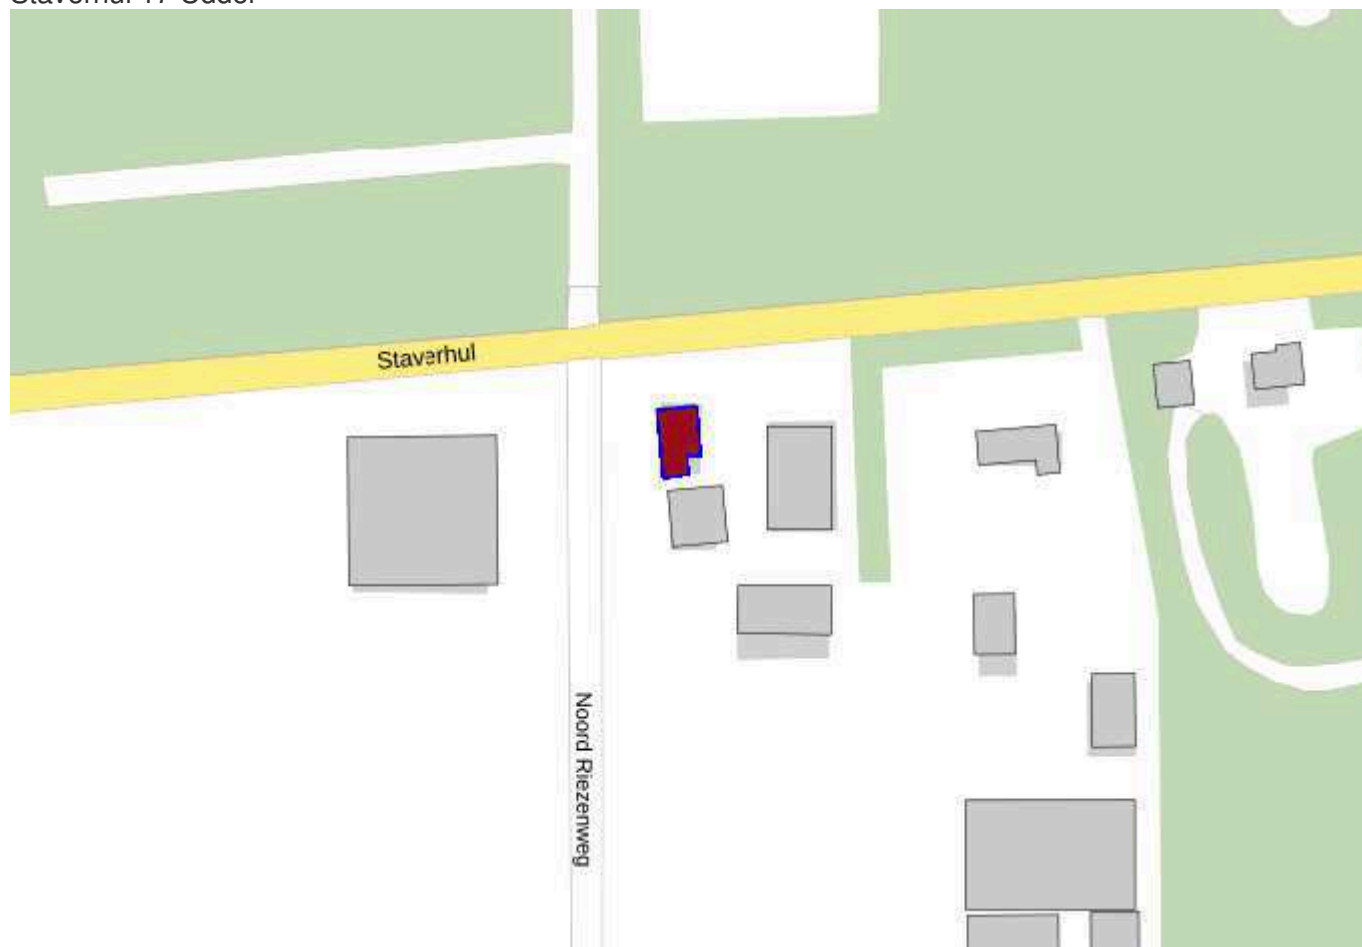

Pand

ID	0200100000027489
Status	Pand in gebruik
Bouwjaar	1939
Geconstateerd	Nee
Begindatum	19-01-2022
Documentdatum	19-01-2022
Documentnummer	87077
Mutatiedatum	19-01-2022

Verblijfsobject

ID	0200010000196169
Status	Verblijfsobject in gebruik
Gebruiksdoel	woonfunctie
Oppervlakte	175 m2
Geconstateerd	Nee
Begindatum	31-12-1950
Documentdatum	31-12-1950
Documentnummer	1950/0185/

Mutatiedatum	08-04-2011
Gerelateerd hoofdadres	0200200000051583
Gerelateerd pand	0200100000027489
Locatie	x:181825.561, y:475516.929

Nummeraanduiding

ID	0200200000051583
Postcode	3888MR
Huisnummer	17
Huisletter	
Huisnummer toev.	
Status	Naamgeving uitgegeven
Type adresseerbaar object	Verblijfsobject
Geconstateerd	Nee
Binddatum	30-09-2010
Documentdatum	30-09-2010
Documentnummer	2010-064071
Mutatiedatum	08-04-2011
Gerelateerde openbareruimte	0200300022553653

Openbare Ruimte


ID	0200300022553653
Naam	Staverhul
Status	Naamgeving uitgegeven
Geconstateerd	Nee
Binddatum	15-06-2012
Documentdatum	15-06-2012
Documentnummer	2012-013652
Mutatiedatum	19-06-2012
Gerelateerde woonplaats	3562

Woonplaats

ID	3562
Naam	Uddel
Status	Woonplaats aangewezen
Geconstateerd	Nee
Binddatum	15-06-2012
Documentdatum	15-06-2012
Documentnummer	2012-009613
Mutatiedatum	19-06-2012


Bronhouder

ID	0200
Naam	Apeldoorn

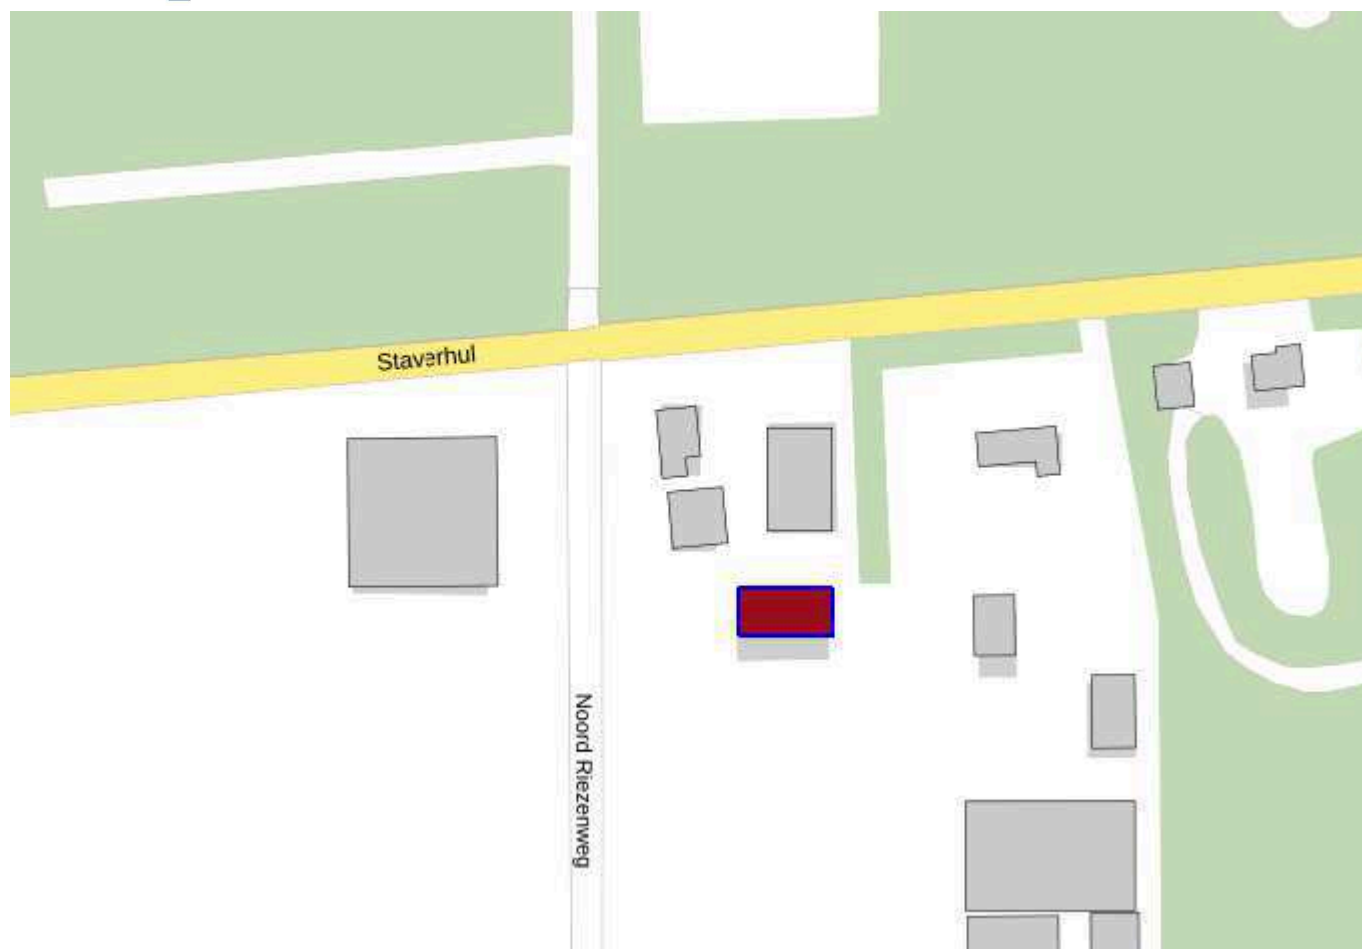


Pand

ID	0200100000027491
Status	Pand in gebruik
Bouwjaar	1939
Geconstateerd	Nee
Begindatum	18-03-2011
Documentdatum	18-03-2011
Documentnummer	2010-078020
Mutatiedatum	08-04-2011

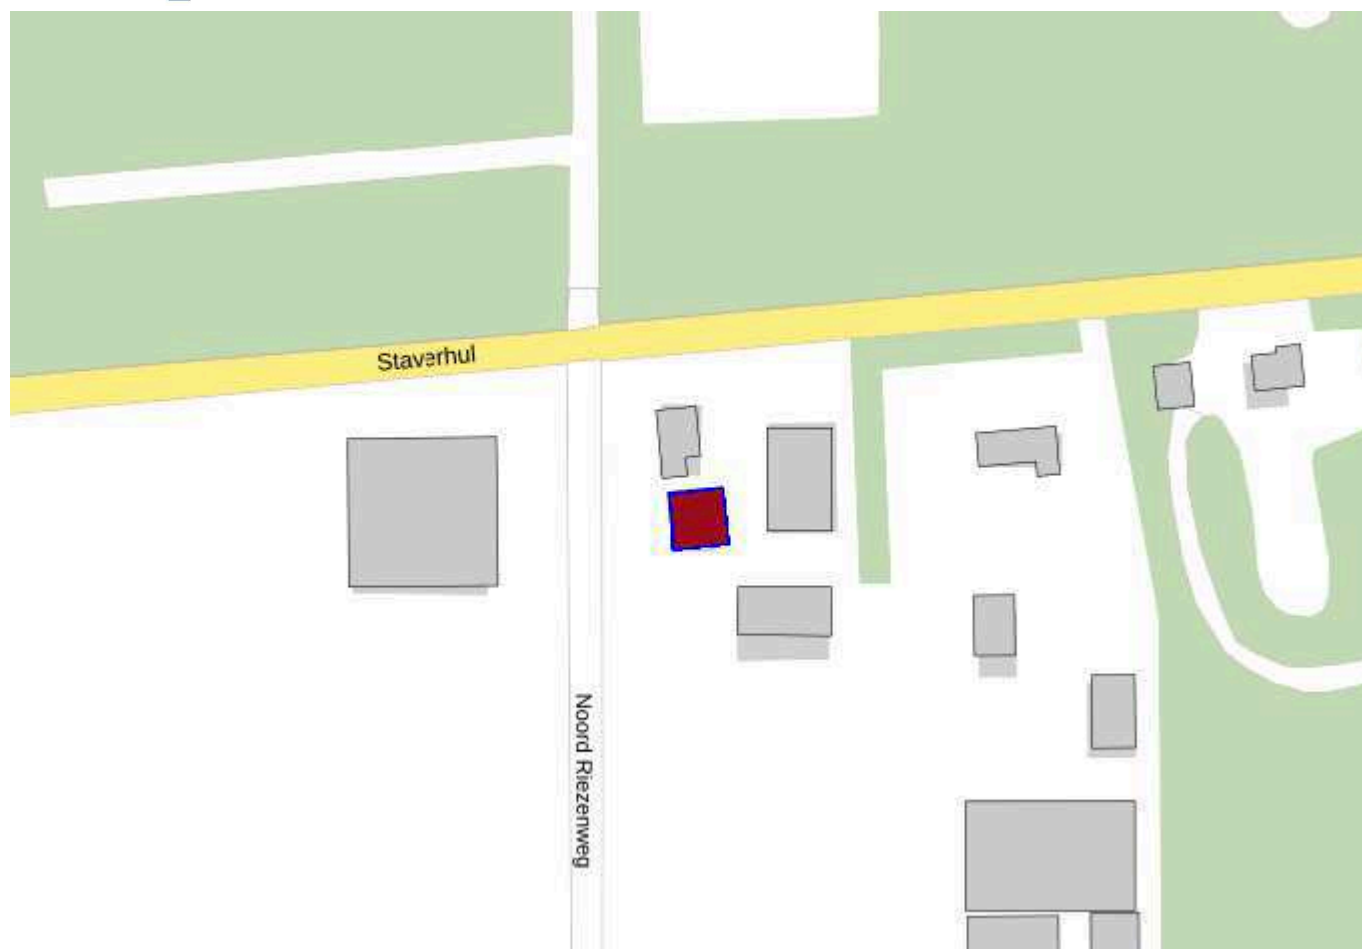

Pand


ID	0200100000919902
Status	Pand in gebruik
Bouwjaar	1939
Geconstateerd	Nee
Begindatum	16-08-2011
Documentdatum	16-08-2011
Documentnummer	2011-050430
Mutatiedatum	24-10-2011

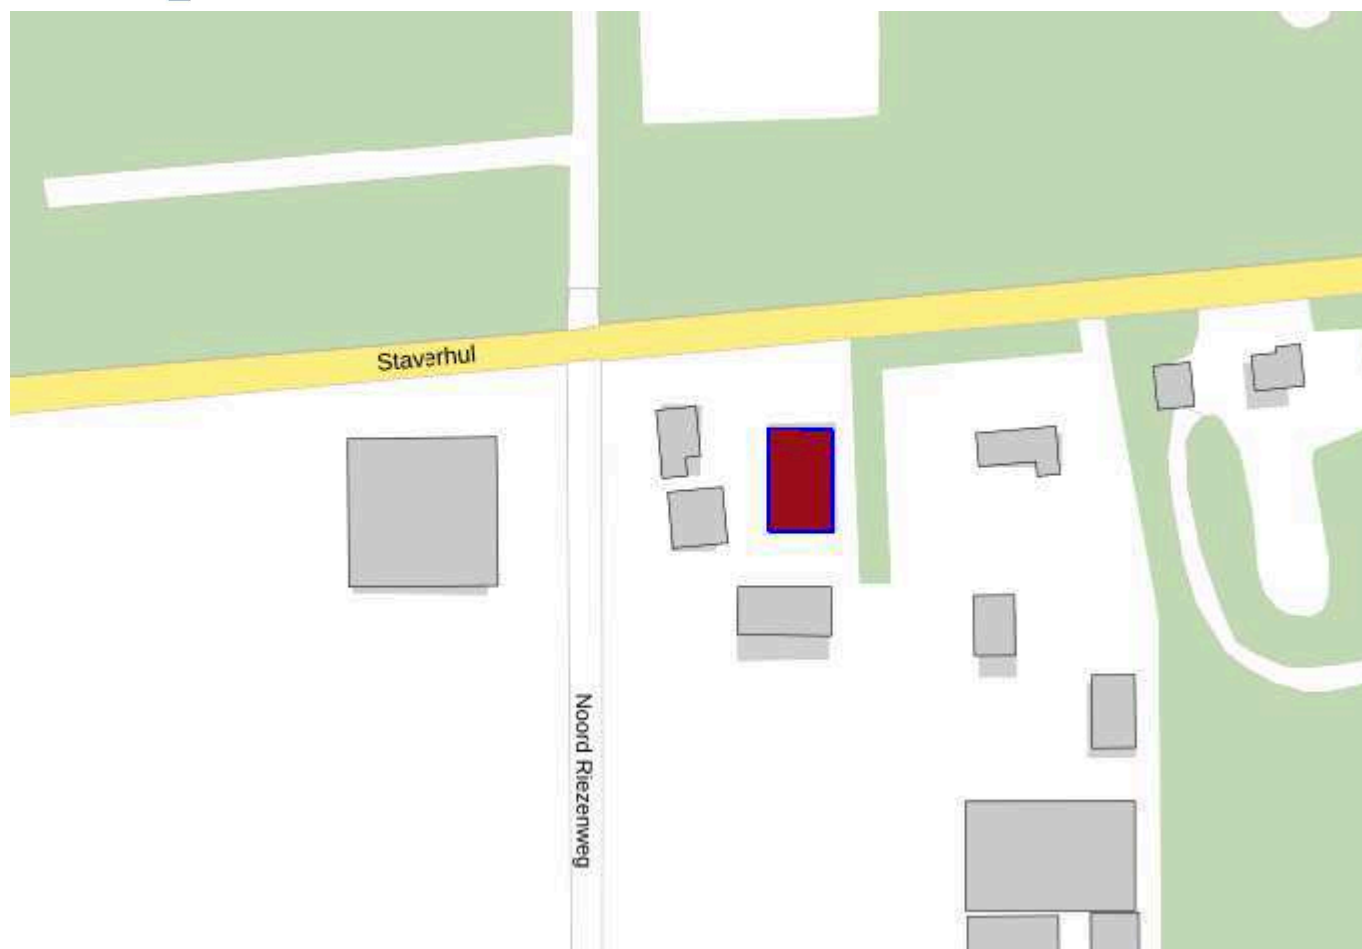

Pand

ID	0200100000920532
Status	Pand in gebruik
Bouwjaar	1995
Geconstateerd	Nee
Begindatum	16-08-2011
Documentdatum	16-08-2011
Documentnummer	2011-050430
Mutatiedatum	24-10-2011

Bijlage C

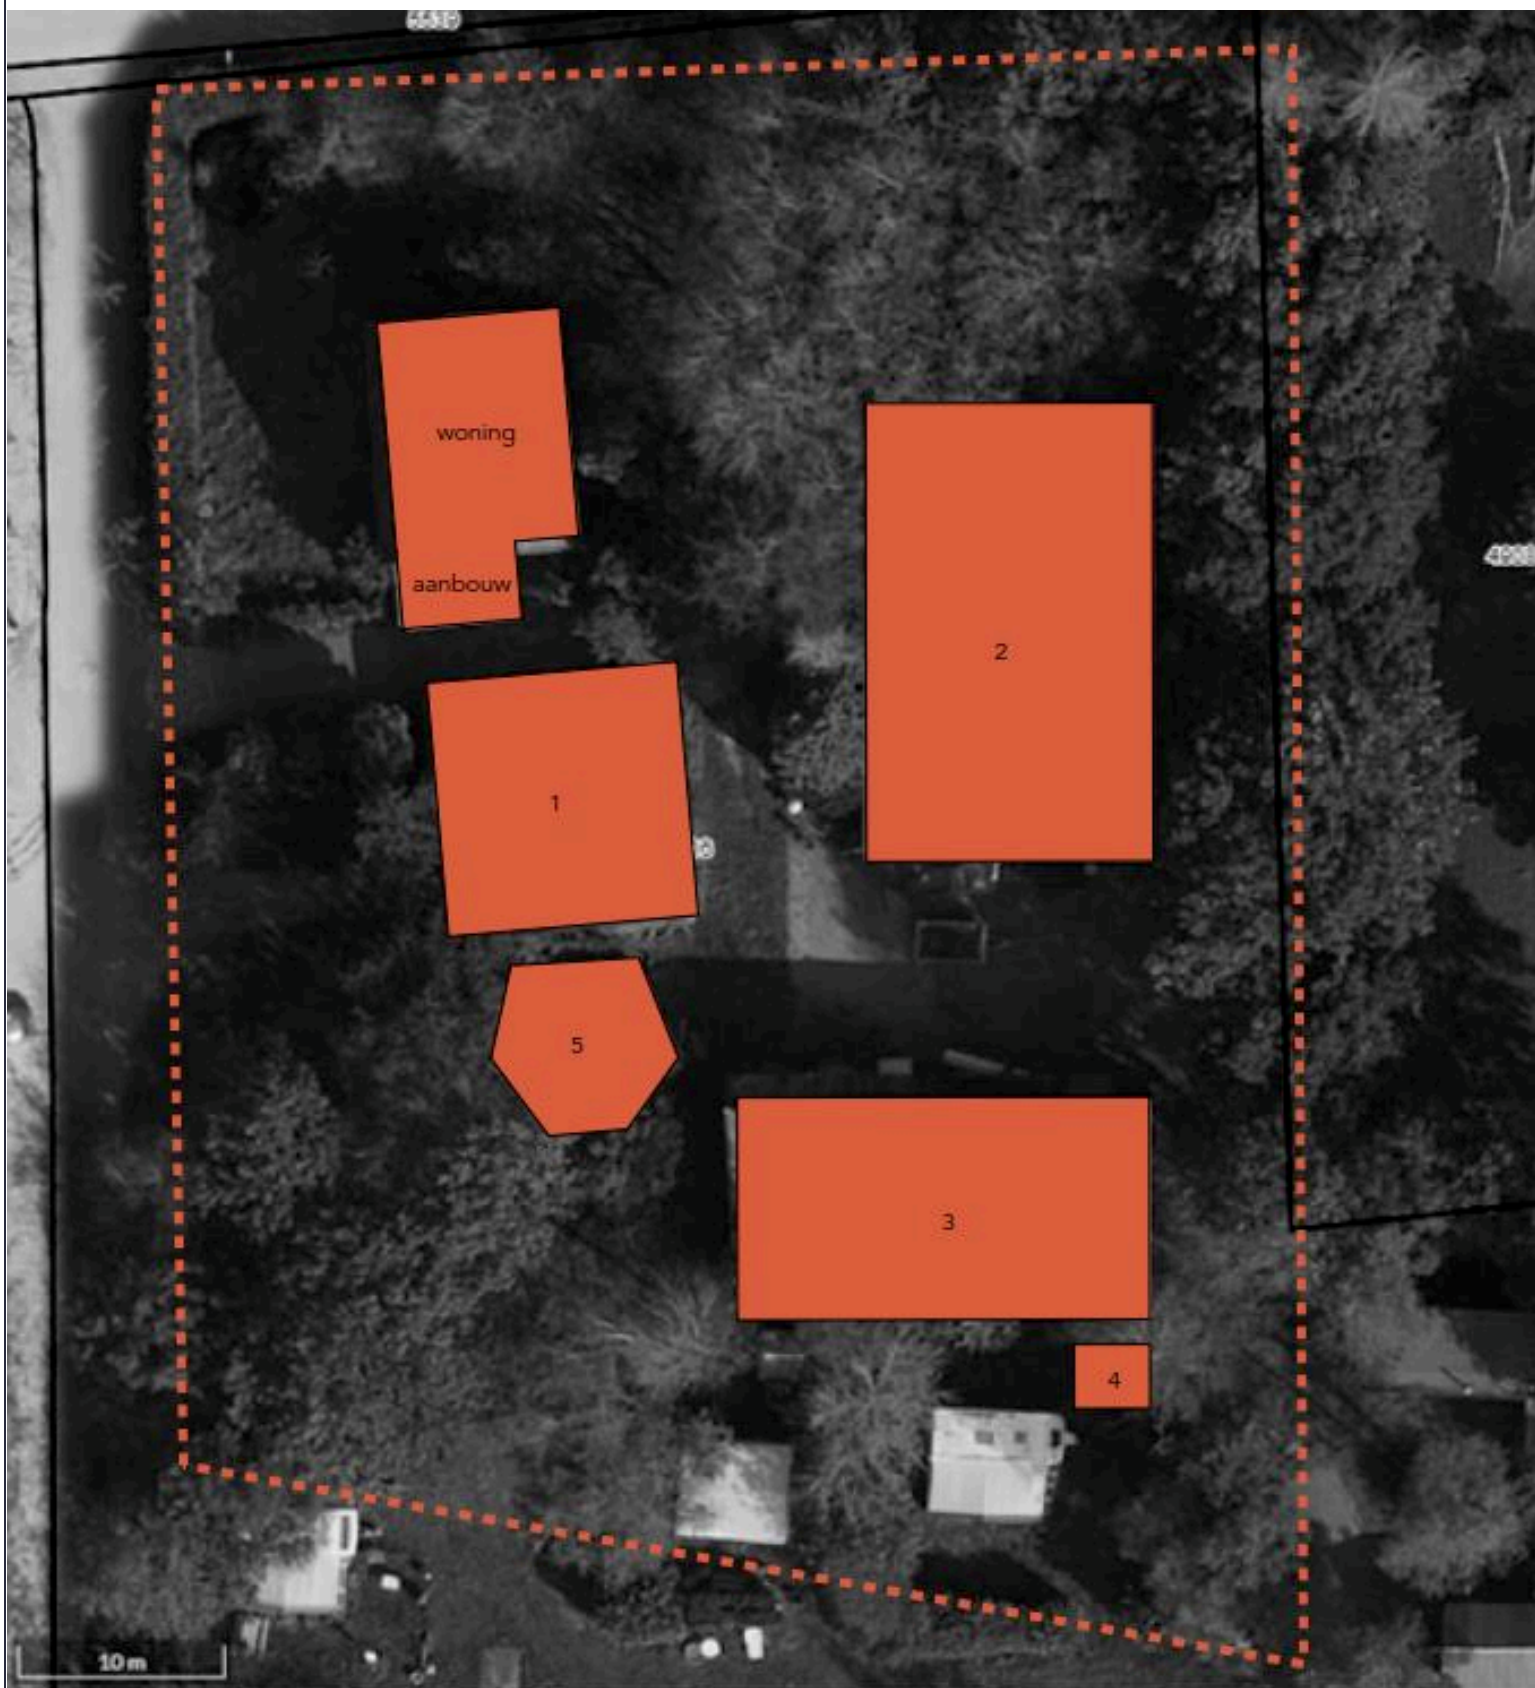

BAECX

Projectnummer: P220340-01


Locatie: Staverhul 17 te Uddel







Onderzoekslocatie



Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

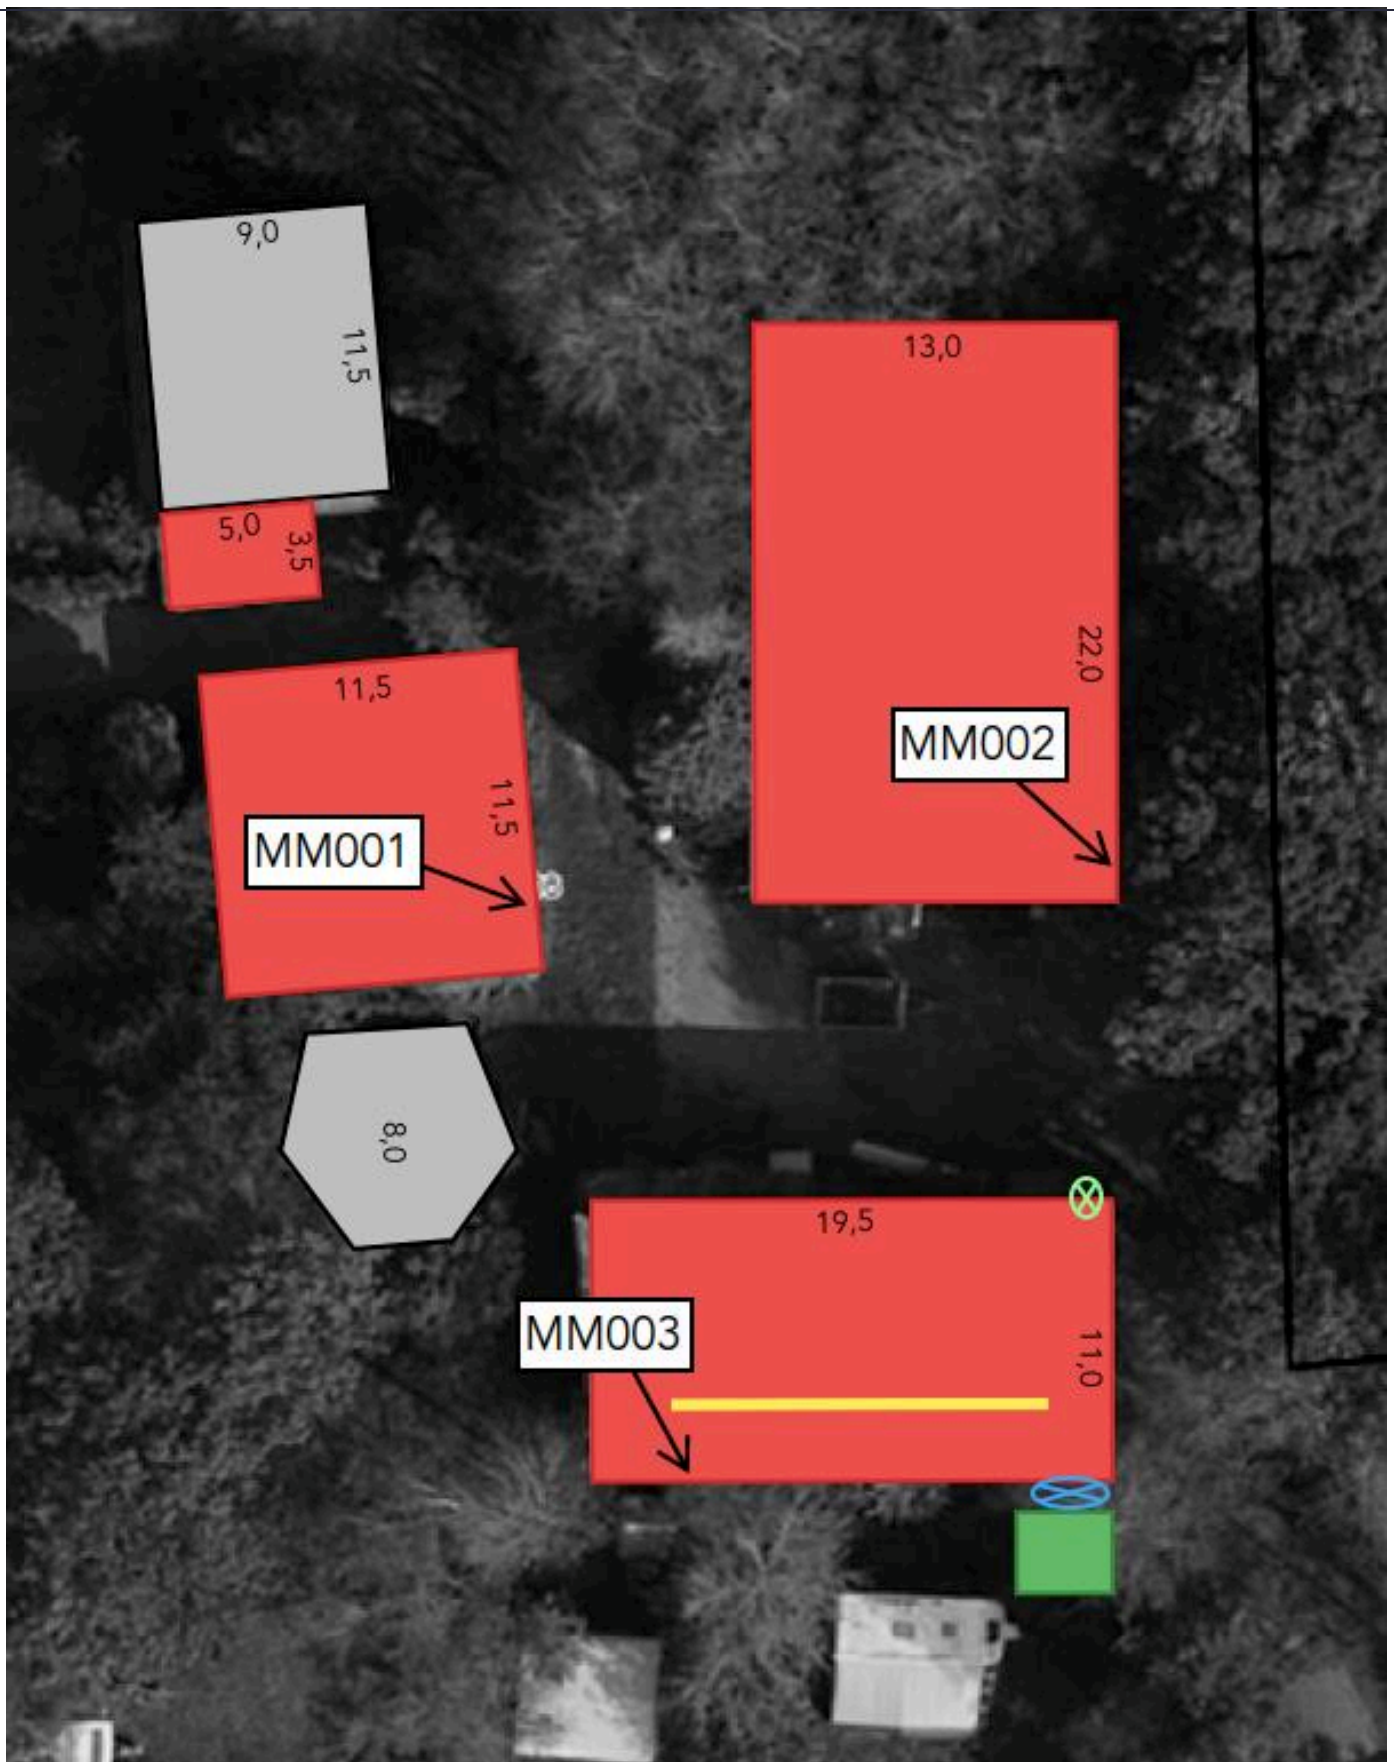


Bijlage D

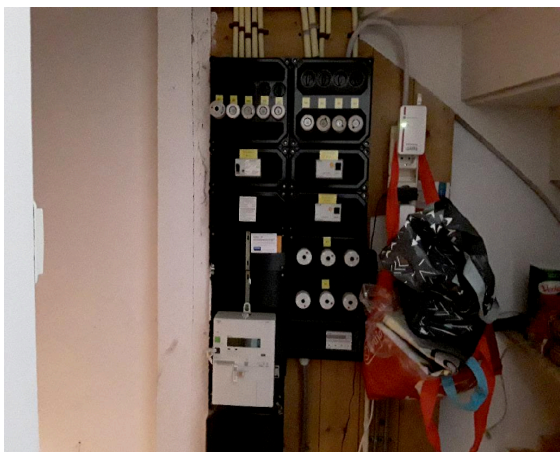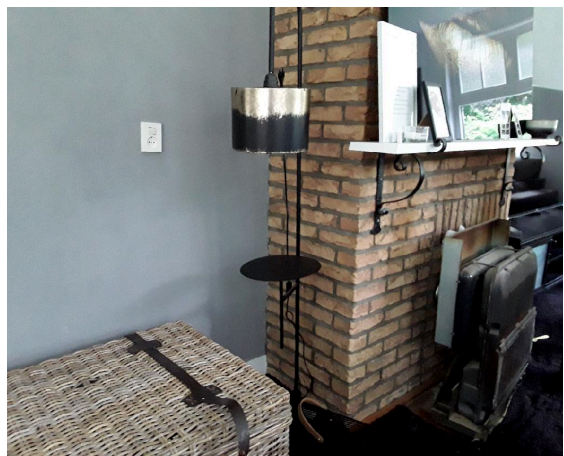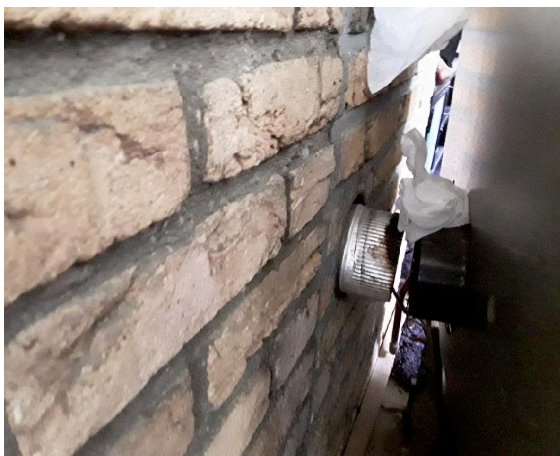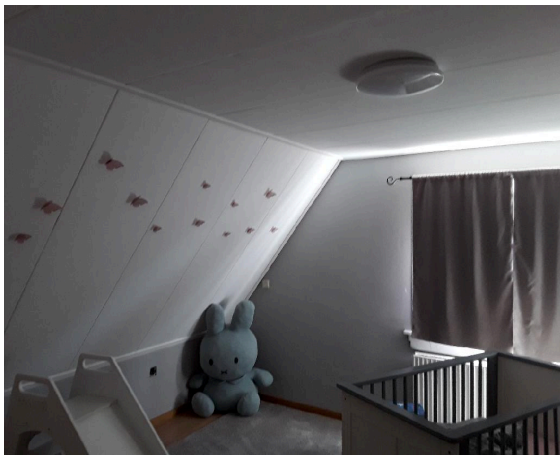





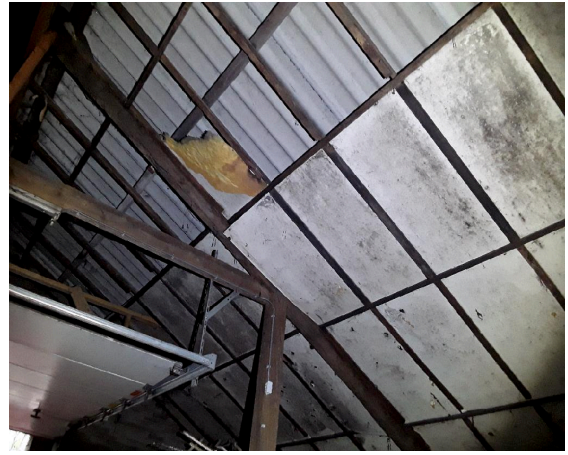

Bijlage E

ANALYSECERTIFICAAT

Opdrachtgever : Baecx B.V.
Contact : de heer A. Fraanje
Adres : De Spil 31c, 3774SE KOOTWIJKERBROEK

Projectgegevens

Projectcode : 1371805
Uw project omschrijving : P220340-01
Validatieref. : 1371805_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : PUZZ-TNKA-MWVD-EJZJ

Datum ontvangst : 20-06-2022
Datum rapportage : 21-06-2022
Aantal monsters : 3
Aantal pagina's : 1

Analysemethode: (semi) kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 (Q)

monstercode	omschrijving	schatting in gewichtsprocenten (massa%)						geschatte gebondenheid
		chrysotiel	amosiet	crocidoliet	anthophylliet	tremoliet	actinoliet	
7225407	MM001	10-15	-	-	-	-	-	hecht
7225408	MM002	10-15	-	-	-	-	-	hecht
7225409	MM003	10-15	-	2-5	-	-	-	hecht

Analysemethode

Het monstermateriaal is onderzocht volgens het door de RvA geaccrediteerde voorschrift ASB-IDEN conform NEN 5896. De methode berust op stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie aangevuld met Dispersion Staining Microscopy.

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). De geschatte gebondenheid is gegeven in de zin van NEN 5896. Indien asbest niet aantoonbaar is, weergegeven als "-" in bovenstaande tabel, dient de rapportagegrens < 0.1% aangenomen te worden. Dit is in overeenstemming met NEN 5896 waarin de laagst detecteerbare concentratie aan asbest vastgesteld is op <0,1%.

Opmerking

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
 Manager productie



Disclaimer

Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
 Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
 De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

Eurofins Omegam B.V.
 H.J.E. Wenckebachweg 120
 NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
 Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
 CSOmegam@eurofins.com
 www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
 BIC BNPANL2A
 BTW nr. NL8139.67.132.B01
 KvK nr. 34215654

Bijlage F

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 05 juli 2022 om 16h08 (2179839)

AsbestdakAdvies B.V.

SCA-code: 07-D 070148.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D 070148.01-P220340-01 [0]].

Identificatie

Adres	Staverhul 17, Uddel
Projectcode	P220340-01 [0]
Projectnaam	kok-uddel
Broncode	0-001
Bronnaam	daken schuren en aanbouw woning

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	812 m²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	2 - 5 %
Analysecertificaatnummer	1371805

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Ernstig
Verweerdheid	Ernstig

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2A
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 24062022 (ingangsdatum 24-06-2022)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 05 juli 2022 om 16h08 (2179840)

AsbestdakAdvies B.V.

SCA-code: 07-D 070148.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D 070148.01-P220340-01 [0]].

Identificatie

Adres	Staverhul 17, Uddel
Projectcode	P220340-01 [0]
Projectnaam	kok-uddel
Broncode	0-002
Bronnaam	gevel in schuur-3

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	33 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	2 - 5 %
Analysecertificaatnummer	1371805

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Ernstig
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2A
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 24062022 (ingangsdatum 24-06-2022)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 05 juli 2022 om 16h08 (2179841)

AsbestdakAdvies B.V.

SCA-code: 07-D 070148.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D 070148.01-P220340-01 [0]].

Identificatie

Adres	Staverhul 17, Uddel
Projectcode	P220340-01 [0]
Projectnaam	kok-uddel
Broncode	0-003
Bronnaam	overig terrein

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	0,1 m ³
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	2 - 5 %
Analysecertificaatnummer	1371805

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Ernstig
Verweerdheid	Ernstig

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2A
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 24062022 (ingangsdatum 24-06-2022)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 05 juli 2022 om 16h09 (2179842)

AsbestdakAdvies B.V.

SCA-code: 07-D 070148.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D 070148.01-P220340-01 [0]].

Identificatie

Adres	Staverhul 17, Uddel
Projectcode	P220340-01 [0]
Projectnaam	kok-uddel
Broncode	0-002 (alternatief)
Bronnaam	gevel in schuur-3

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	33 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	2 - 5 %
Analysecertificaatnummer	1371805

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Ernstig
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2A
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 24062022 (ingangsdatum 24-06-2022)

Werkplanelementen

Containment RK2A

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

Snel en deskundig
advies *voor jou*

Wij helpen snel
en doelgericht,
zodat jij verder
kunt met je
toekomstplannen



Zonder onnodige
aanbevelingen en
kostenposten



BAECX

Bodem & Asbest & Ecologie



Meer dan 6.000 rapporten



Vaste scherpe prijzen



Ervaren inspecteurs



Doelgerichte werkwijze



Bodem

Wij zijn in het bezit van de procescertificaten BRL SIKB 1000 en BRL SIKB 2000. Dit betekent dat we gecertificeerd zijn om verkennend en/of nader bodemonderzoek, asbest in grond onderzoek en partijkeuringen uit te voeren.



Asbest

Wij zijn in het bezit van een procescertificaat Asbestinventarisatie, op basis van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. Dit betekent dat we gecertificeerd zijn om alle vormen van asbestinventarisatie uit te voeren.



Ecologie

Wij voldoen aan de deskundigheidseisen zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die stelt met betrekking tot ecologische deskundigheid. Dit betekent dat we niet alleen ecologische quickscans uit mogen voeren, maar ook vervolgonderzoeken.



0342 430 110 | info@baecx.nl

baecx.nl