

Asbestinventarisatie

**Alsjeblieft!
Jouw rapport,
zonder
omwegen.**



Zonder gedoe.



BAECX

Bodem & Asbest & Ecologie

Locatie: Staverhul 22 Uddel



Titelblad

Locatie

Adres:	Staverhul 22
Postcode:	3888 MR
Plaats:	Uddel

Gebouw	Aanleiding / Doel	Reikwijdte	Geschiktheid
schuren	voorgenomen sloop	het gehele gebouw of object	geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

Opdrachtgever

Naam:	ASB Bouw en Ontwikkeling
Adres:	Staverdenseweg 89a
Postcode:	8075 AP
Plaats:	Elspeet
Contactpersoon:	Van de Pol
Telefoonnummer:	06 57 59 39 25
E-mailadres:	t.vandepol@asbouw.nl

Uitvoering

Naam:	Baecx B.V. (07-D070148.01)
-------	----------------------------

Inventarisatiedatum	DIA
21-05-2025	Matthijs Bax (04E-250324-140985)

Rapport

Projectnummer:	250546
LAVS activeringscode:	19d110ca-cef7-42d8-a2b3-3f274d08f5c3
Interne autorisatie door Technische Eindverantwoordelijke:	Matthijs Bax (04E-250324-140985)

Versienummer	Autorisatiedatum	Geldigheidsdatum	Rapporteur
1	22-05-2025	22-05-2028	Geralien Bax



Inhoudsopgave

Samenvatting	3
1 Inleiding	4
1.1 Versiebeheer	4
2 Werkwijze en verantwoording	5
2.1 Totstandkoming opdracht	5
2.2 Normering en certificatie	5
2.3 Risicoclassificatie bij sanering	5
3 Inventarisatie	6
3.1 Vooronderzoek	6
3.2 Visuele inspectie	6
3.3 Bemonstering	7
Conclusies en aanbevelingen	8

Bijlagen

-  Bronnenoverzicht
-  Vooronderzoek
-  Plattegrond/tekening
-  Foto's
-  Analyserapport
-  SMART Risicoclassificatie



Samenvatting

In opdracht van ASB Bouw en Ontwikkeling is een asbestinventarisatie uitgevoerd op de locatie Staverhul 22 Uddel. De aanleiding, reikwijdte en geschiktheid van deze asbestinventarisatie zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 1 - Aanleiding, reikwijdte en geschiktheid

Gebouw	Aanleiding / Doel	Reikwijdte	Geschiktheid
schuren	voorgenomen sloop	het gehele gebouw of object	geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

Deze asbestinventarisatie is geschikt zoals beschreven in bovenstaande tabel en daarmee geschikt zoals bedoeld in de aanleiding van dit onderzoek. De gekozen reikwijdte betreft de gehele gebouwen, zonder beperkingen, zoals aangegeven op de tekening. Ook zijn de voersilo's en verhardingslagen geïnspecteerd. Hiermee zijn de geïnspecteerde opstallen geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop. Het woonhuis is niet geïnspecteerd en valt buiten de reikwijdte van dit onderzoek. Als de werkzaamheden buiten de reikwijdte van deze asbestinventarisatie vallen, dienen niet geïnspecteerde ruimtes en/of materialen alsnog geïnspecteerd te worden.

Aan de hand van het vooronderzoek, de visuele inspectie en de analyseresultaten concludeert Baecx B.V. dat binnen de onderzoekslocatie asbesthoudend materiaal aanwezig is. Voor de bronbeschrijving van het aanwezige asbesthoudende materiaal, zie bijlage 'Bronnenoverzicht'.

Tabel 2 - Overzicht asbesthoudend en/of asbestvrij materiaal

Bron	Plaats van voorkomen	Hoeveelheid	Situatie	Risicoklasse
Bron-1	Dak schuur-1	656 m ²	Buiten	2
Bron-2	Dak schuur-2 en afdak aan schuur-1	1264 m ²	Buiten	n.v.t.

Wij hebben geen aanwijzingen dat er overig asbesthoudend materiaal in verborgen gebouwdelen aanwezig is. Een aanvullende asbestinventarisatie achten wij niet noodzakelijk. Wel wordt geadviseerd tijdens de sanering of sloopwerkzaamheden alert te zijn op de aanwezigheid van verborgen asbesthoudend materiaal.

Asbesthoudend materiaal dient, voor de aanvang van verbouwing of sloop, door een asbestverwijderingsbedrijf te worden verwijderd. Als tijdens de verwijdering/sloop onvoorzien extra asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, dient dit aanvullend gemeld en geïnventariseerd te worden.



1 Inleiding

Het doel van de asbestinventarisatie is het in een rapportage vastleggen van het voorkomen, de omvang en de aard van asbesthoudend materiaal binnen de reikwijdte van het onderzoek.

Deze asbestinventarisatie is uitgevoerd conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.

In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt aandacht besteed aan de werkwijze en verantwoording van deze asbestinventarisatie. Aan de orde komen onder andere: de totstandkoming van de opdracht, normering, certificatie en risicoclassificatie bij sanering. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitvoering van het vooronderzoek, de inventarisatie en de weergave van de resultaten. Na de conclusies en de aanbevelingen volgen de bijlagen met onder andere tekeningen en de SMART-risicoclassificaties.

1.1 Versiebeheer

Het geldige asbestinventarisatierapport is degene met het hoogste versienummer. Eerdere versies met lager(e) versienummer(s) komen met de komst van een opvolgend versienummer te vervallen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Tabel 3 - Versiebeheer

Versienummer	Rapportdatum	Geldigheidsdatum	Rapporteur	Wijzigingen
1	22-05-2025	22-05-2028	Geralien Bax	Geen; eerste uitgifte



2 Werkwijze en verantwoording

Om tot een goed onderzoeksresultaat te komen is het belangrijk dat aanleiding, reikwijdte en geschiktheid op elkaar aansluiten. Daarom is deze asbestinventarisatie volgens de voorgeschreven methode uitgevoerd. In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de opdracht tot stand is gekomen, onder welke certificering er gewerkt is en hoe de risicoclassificatie bepaald wordt.

2.1 Totstandkoming opdracht

In opdracht van ASB Bouw en Ontwikkeling is een asbestinventarisatie uitgevoerd op de locatie Staverhul 22 Uddel in verband met de Bodem + Al.

2.2 Normering en certificatie

Baecx B.V. is gecertificeerd (certificaatcode 07-D070148.01) door Normec Certification voor het uitvoeren van asbestinventarisaties conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.26 van de Arbeidsomstandighedenregeling. Het betreffende certificatieschema is door de Stichting Ascert vastgesteld. Enkele nadere interpretaties van het genoemde certificatieschema zijn te vinden in de SCa-100. Deze en andere relevante documenten omtrent wet- en regelgeving zijn te vinden op de website van Stichting Ascert.

2.3 Risicoclassificatie bij sanering

Voor het betreffende aangetroffen asbesthoudend materiaal is met behulp van het geautomatiseerde databestand 'Stoffenmanager Asbest' (SMART) de risicoklasse bepaald waarin de werkzaamheden bij verwijdering vallen, zie bijlage 'Bronnenoverzicht'.

Tabel 4 - Indeling risicoklassen

Risicoklasse 1:	Grenswaarde Chrysotiel Grenswaarde Amfibolen Grenswaarde Chrysotiel + Amfibolen	≤ 2.000 vezels/m ³ ≤ 2.000 vezels/m ³ ≤ 2.000 vezels/m ³
Risicoklasse 2:	Grenswaarde Chrysotiel Grenswaarde Amfibolen Grenswaarde Chrysotiel + Amfibolen	≥ 2.000 vezels/m ³ - ≥ 2.000 vezels m ³ (AMF ≤ 2.000 vezels/m ³)
Risicoklasse 2A:	Grenswaarde Chrysotiel Grenswaarde Amfibolen Grenswaarde Chrysotiel + Amfibolen	- ≥ 2.000 vezels/m ³ ≥ 2.000 vezels/m ³ (AMF ≥ 2.000 vezels/m ³)

In bijlage 'SMART Risicoclassificatie' is van het betreffend asbesthoudend materiaal een afdruk van SMART opgenomen. Hierin is de onderbouwing van de gekozen risicoklasse weergegeven en zijn de voorwaarden voor de verwijdering omschreven.



3 Inventarisatie

Een asbestinventarisatie bestaat na het uitvoeren van een vooronderzoek uit de visuele inspectie en het bemonsteren van asbestverdachte materialen. Project specifieke opmerkingen en/of beperkingen worden in dit hoofdstuk benoemd.

3.1 Vooronderzoek

Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd. Zie bijlage 'Vooronderzoek' voor de relevante documenten.

Tabel 5 - Verkregen informatie betreft het vooronderzoek

Bron	Informatie
BAG	Bouwjaar 1962 en 2009
Kadaster	APD01 A 6287 en APD01 A 5926
Opdrachtgever	asbestverdachte en asbestvrije golfplaten op daken
Asbestinventarisatie	n.v.t.
(Bouw)tekening	- bestektekening nieuwbouw kalverenstal d.d. 10-06-1969: asbestverdachte golfplaten op dak - bestektekening uitbreiding kalverenstal arch. Ten Pas d.d. 17-02-1971: asbestverdachte golfplaten op dak - bestektekening uitbreiding kalverenstal arch. Buijtenhuis d.d. 25-03-1982: asbestverdachte golfplaten op dak - bestektekening nieuwbouw werkplaats arch. Mulder d.d. 20-09-1979; asbestverdachte golfplaten op dak - bestektekening nieuwbouw kalverenstal arch. Buijtenhuis d.d. 27-05-1992; asbestverdachte golfplaten op dak
Vergunning	n.v.t.

De door middel van deskresearch verzamelde informatie verschaft voldoende input voor de visuele inspectie.

3.2 Visuele inspectie

Ten behoeve van de visuele inspectie is een asbestinventarisatieplan opgesteld. Het te onderzoeken object of bouwwerk is systematisch geïnventariseerd met gebruik van handgereedschap en middels licht destructief onderzoek.

Tabel 6 - Datum visuele inspectie

Inventarisatiedatum	DIA
21-05-2025	Matthijs Bax (04E-250324-140985)

Deze asbestinventarisatie omvat ten minste het gebied dat na de verwijdering van het asbesthoudend materiaal visueel geïnspecteerd wordt als onderdeel van de eindbeoordeling, met uitzondering van de eventuele transitroute, zijnde de route tussen de transitsluis en de decontaminatie-unit. Conform de NEN 2990 is dat in een buitensituatie een gebied tot 5 meter vanaf de aangetroffen toepassing(en). Indien van toepassing betreft dit ook de direct aangrenzende ruimtes.

Met betrekking tot de visuele inspectie zijn de volgende opmerkingen relevant:

- de aangetroffen kit is niet asbestverdacht
- de aangetroffen tegellijm dateert van na 1994 en/of de tegels zijn in cement gezet
- de technische installaties zijn niet asbestverdacht
- de ondergrondse constructie is steekproefsgewijs geïnspecteerd
- er zijn steekproefsgewijs beschadigingen aangebracht
- de binnenzijden van constructies zijn steekproefsgewijs geïnspecteerd

De genoemde project specifieke opmerkingen vormen geen beperkingen.

Vanwege de bouwkundige aard van het bouwwerk hebben wij geen redelijk vermoeden dat op niet direct waarneembare plaatsen asbesthoudend materiaal aanwezig zou kunnen zijn.



Tijdens de inspectie is geen asbesthoudend materiaal aangetroffen dat buiten het toepassingsgebied van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering valt.

Bij het aantreffen van ernstig of licht beschadigde asbestverdachte materialen worden eventuele aanwezige restanten beschreven. Bij het niet aantreffen van restanten wordt hier geen nadere vermelding van gemaakt.

3.3 Bemonstering

Het tijdens de inspectie aangetroffen asbestverdacht materiaal binnen de reikwijdte van het onderzoek is door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) bemonsterd. De monsters zijn ter analyse aangeboden aan het asbestlaboratorium van Eurofins Omegam B.V. te Amsterdam-Duivendrecht. Het laboratorium is door RvA Testen geaccrediteerd. Deze monsters zijn conform de NEN 5896 onderzocht op het percentage, het type en de hechtgebondenheid van het asbest. In bijlage 'Analyses' is een kopie van het analyserapport opgenomen.

Tabel 7 - Overzicht monsternames

Monstercode	Certificaat	Chrysotiel	Amfibool	Detailfoto	Overzichtfoto
MM001	1931453	10 - 15 %	< 0,1%		

Conclusies en aanbevelingen

Aan de hand van het vooronderzoek, de visuele inspectie en de analyseresultaten concludeert Baecx B.V. dat binnen de onderzoekslocatie asbesthoudend materiaal aanwezig is. Voor de bronbeschrijving van het aanwezige asbesthoudende materiaal, zie bijlage 'Bronnenoverzicht'.

Wij hebben geen aanwijzingen dat er overig asbesthoudend materiaal in verborgen gebouwdelen aanwezig is. Een aanvullende asbestinventarisatie achten wij niet noodzakelijk. Wel wordt geadviseerd tijdens de sloopwerkzaamheden alert te zijn op de aanwezigheid van verborgen asbesthoudend materiaal.

Tabel 8- Aanleiding, reikwijdte en geschiktheid

Gebouw	Aanleiding / Doel	Reikwijdte	Geschiktheid
schuren	voorgenomen sloop	het gehele gebouw of object	geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

Deze asbestinventarisatie is geschikt zoals beschreven in bovenstaande tabel en daarmee geschikt zoals bedoeld in de aanleiding van dit onderzoek. De gekozen reikwijdte betreft de gehele gebouwen, zonder beperkingen, zoals aangegeven op de tekening. Ook zijn de voersilo's en verhardingslagen geïnspecteerd. Hiermee zijn de geïnspecteerde opstallen geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop. Het woonhuis is niet geïnspecteerd en valt buiten de reikwijdte van dit onderzoek. Als de werkzaamheden buiten de reikwijdte van deze asbestinventarisatie vallen, dienen niet geïnspecteerde ruimtes en/of materialen alsnog geïnspecteerd te worden.

Asbesthoudend materiaal dient, voor de aanvang van de verbouwing of sloop, door een asbestverwijderingsbedrijf te worden verwijderd. Materiaal ingedeeld in risicoklasse 1 kan onder voorwaarden ook worden verwijderd door bedrijven welke niet gecertificeerd zijn conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. Asbestvrije vezelcementproducten hoeven niet gestort, maar kunnen gerecycled worden. De mogelijkheden zijn te vinden op internet.

Als tijdens de werkzaamheden niet gerapporteerd asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, moet dit gemeld en aanvullend geïnventariseerd worden. Een vermoeden van de aanwezigheid van niet gerapporteerd asbestverdacht materiaal moet direct aan de opdrachtgever en aan Baecx B.V. worden gemeld. Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd aan het asbestverdachte materiaal totdat het asbestinventarisatierapport is bijgewerkt.

Indien in deze rapportage asbesthoudende toepassingen beschreven zijn als niet geschikt voor verwijdering dienen deze aanvullend geïnspecteerd te worden vóór sanering.

Dit inventarisatierapport is drie jaar geldig na autorisatie, mits het rapport aansluit bij de actuele situatie en de geldende regelgeving. Hierna dient dit inventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit.

Bronnenoverzicht

Bron-1

Plaats van voorkomen	Dak schuur-1
Materiaal	Asbestcement golfplaat
Structuur	Hechtgebonden
Hoeveelheid	656 m ²
Bereikbaarheid	Goed
Situatie	Buiten
Bevestiging	Geschroefd
Beschadiging	Ernstig
Verweerdheid	Licht
Verwijderingsmethode	Demontage (als geheel verwijderen)
Risicoklasse	2
Gerelateerde monsters	MM001
Opmerkingen	Het betreft de golfplaten op de daken van deze schuur met 5 kappen



Bronnenoverzicht

Bron-2

Plaats van voorkomen	Dak schuur-2 en afdak aan schuur-1
Materiaal	Asbestvrije golfplaat inclusief hulpstukken
Structuur	Hechtgebonden
Hoeveelheid	1264 m ²
Bereikbaarheid	Goed
Situatie	Buiten
Bevestiging	Geschroefd
Beschadiging	n.v.t.
Verweerdheid	n.v.t.
Verwijderingsmethode	n.v.t.
Risicoklasse	n.v.t.
Gerelateerde monsters	n.v.t.
Opmerkingen	Er zijn meerdere soorten golfplaat en hulpstukken aanwezig op dit dak, allen voorzien van een stempel met code (NG, New Generation of New Technology en NT, Nieuwe Techniek) waaruit blijkt dat deze asbestvrij zijn



Pand ID 0200100000027502



Samenvatting

Oorspronkelijk bouwjaar
1962

Status
Pand in gebruik

Gemeente
Apeldoorn

Uitgebreid overzicht

Pand

Identificatienummer
0200100000027502

Oorspronkelijk bouwjaar
1962


Status
Pand in gebruik

Gemeente

Identificatienummer
0200

Naam
Apeldoorn

Pand ID 0200100000962960

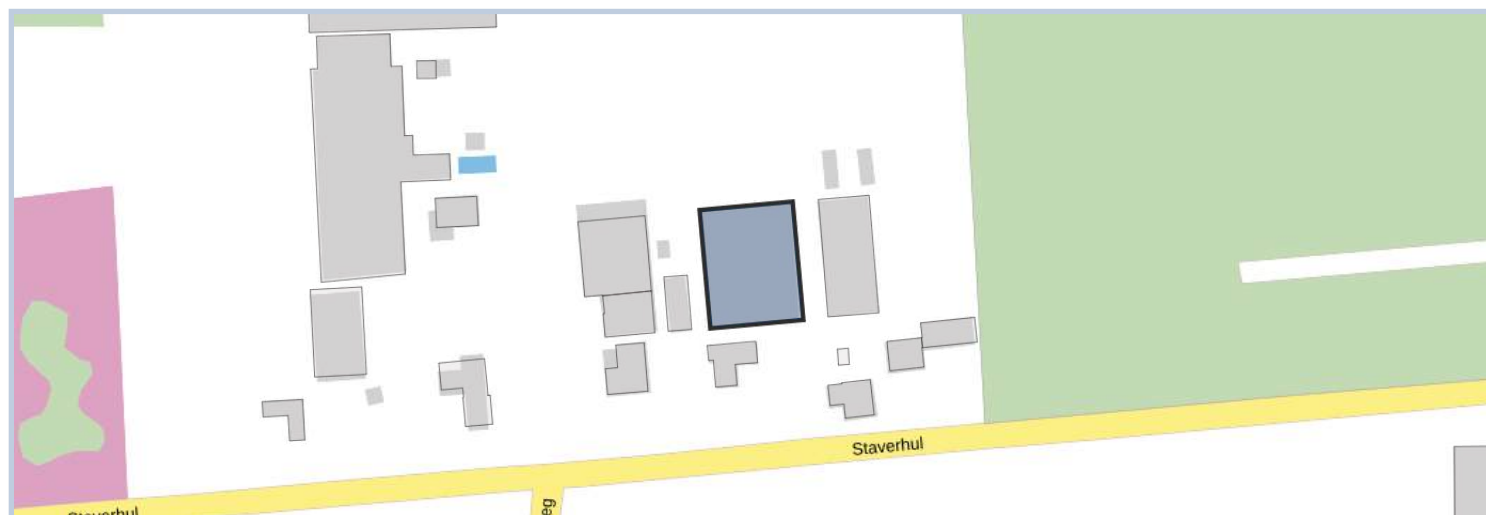

Samenvatting

Oorspronkelijk bouwjaar
2009

Status
Pand in gebruik

Gemeente
Apeldoorn

Uitgebreid overzicht

Pand

Identificatienummer
0200100000962960



Oorspronkelijk bouwjaar
2009

Status
Pand in gebruik

Gemeente

Identificatienummer
0200

Naam
Apeldoorn

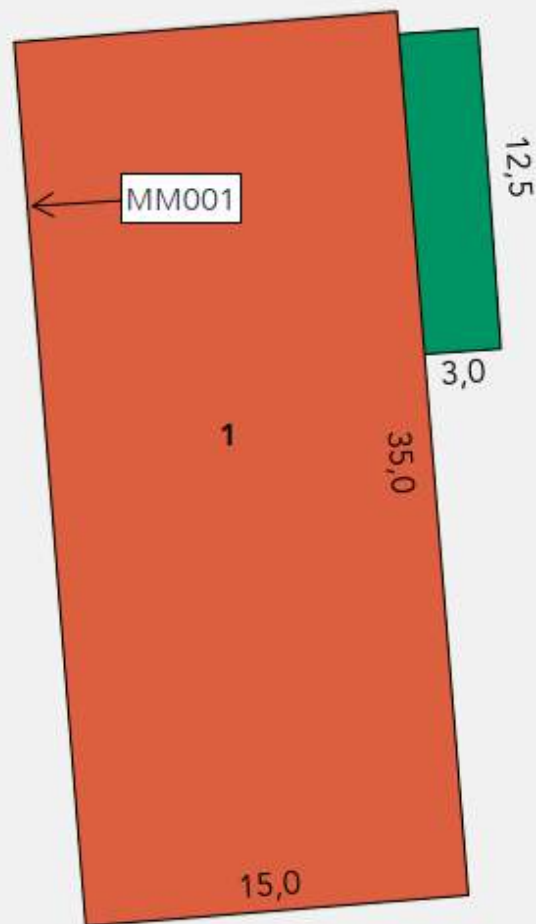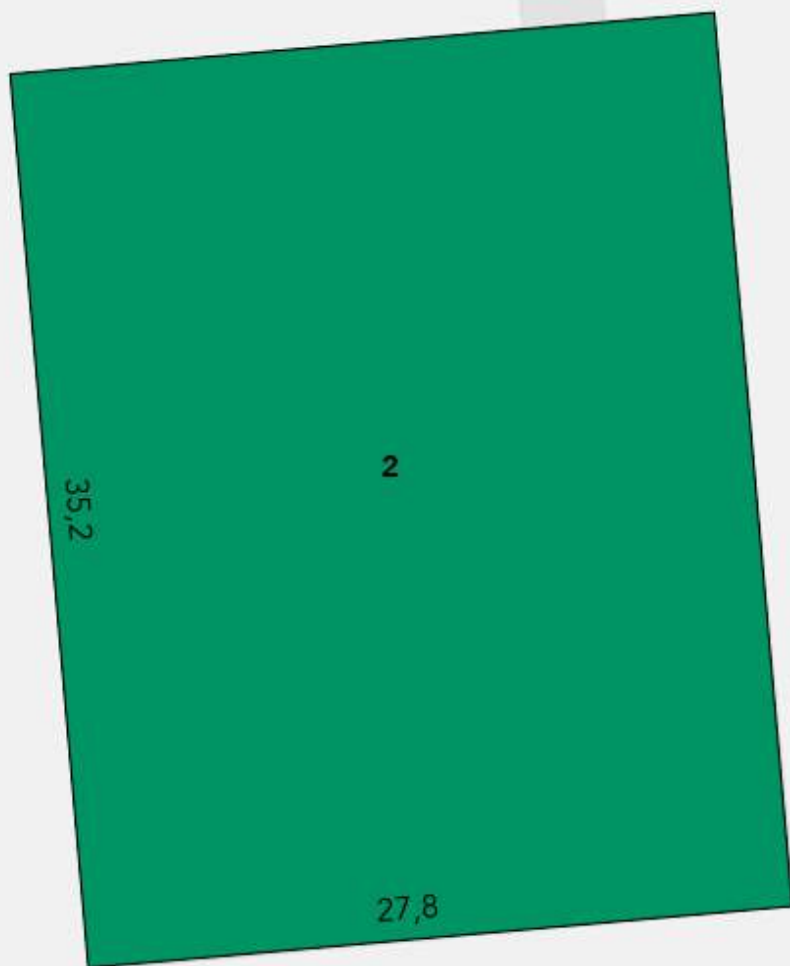

5 m



BAECX

De maten zijn aangegeven in meters

Projectnummer: 250546

Locatie: Staverhul 22 Uddel



Bron-1




Bron-2


1

Gebouwaanduiding



Monsternamepunt

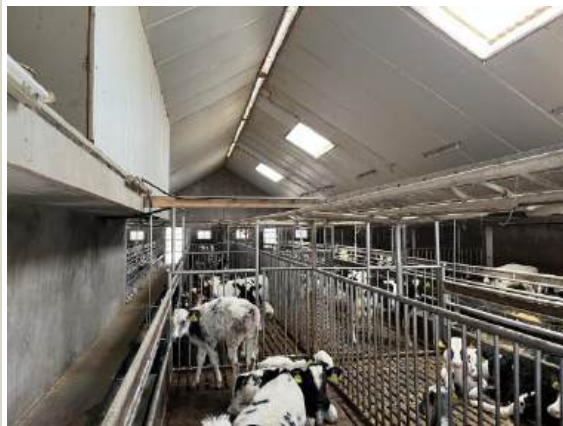

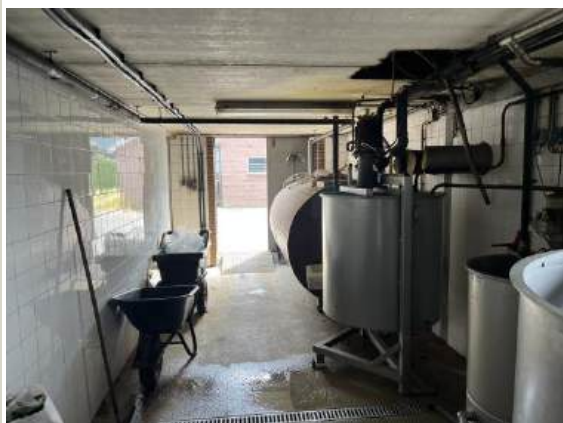

ANALYSECERTIFICAAT

Opdrachtgever : Baecx B.V.
Contact : de heer. M. Bax
Adres : De Spil 31c, 3774SE KOOTWIJKERBROEK

Projectgegevens
Projectcode : 1931453
Uw project omschrijving : 250546
Validatieref. : 1931453_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : WRJQ-GTGJ-JECP-DBAG

Ontvangstdatum : 21-05-2025
Rapportagedatum : 22-05-2025
Aantal monsters : 1
Aantal pagina's : 1

Analysemethode: (semi) kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 (Q)

monstercode	omschrijving	schatting in gewichtsprocenten (massa%)						geschatte gebondenheid
		chrysotiel	amosiet	crocidoliet	anthophylliet	tremoliet	actinoliet	
8807814	MM001	10-15	-	-	-	-	-	hecht

Analysemethode

Het monstermateriaal is onderzocht volgens het door de RvA geaccrediteerde voorschrift ASB-IDEN conform NEN 5896. De methode berust op stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie.

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). De geschatte gebondenheid is gegeven in de zin van NEN 5896. Indien asbest niet aantoonbaar is, weergegeven als "-" in bovenstaande tabel, dient de rapportagegrens < 0,1% aangenomen te worden. Dit is in overeenstemming met NEN 5896 waarin de laagst detecteerbare concentratie aan asbest vastgesteld is op ca. 0,1%.

Opmerking

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie



Disclaimer

Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@etbnl.eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 22 mei 2025 om 12h17 (2776832)

Baecx B.V.

SCA-code: 07-D 070148.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D 070148.01-250546].

Identificatie

Adres	Staverhul 22 , Uddel
Projectcode	250546
Projectnaam	Staverhul 22 Uddel
Broncode	Bron-1
Bronnaam	Dak schuur-1

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	656 m²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	1931453

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Ernstig
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

Snel en deskundig
advies *voor jou*

Wij helpen snel
en doelgericht,
zodat jij verder
kunt met je
toekomstplannen



Zonder onnodige
aanbevelingen en
kostenposten



BAECX

Bodem & Asbest & Ecologie



Meer dan 10.000 rapporten



Vaste scherpe prijzen



Ervaren inspecteurs



Doelgerichte werkwijze



Bodem

Wij zijn in het bezit van de procescertificaten BRL SIKB 1000 en BRL SIKB 2000. Dit betekent dat we gecertificeerd zijn om verkennend en/of nader bodemonderzoek, asbest in grond onderzoek en partijkeuringen uit te voeren.



Asbest

Wij zijn in het bezit van een procescertificaat Asbestinventarisatie, op basis van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. Dit betekent dat we gecertificeerd zijn om alle vormen van asbestinventarisatie uit te voeren.



Ecologie

Wij voldoen aan de deskundigheidseisen zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die stelt met betrekking tot ecologische deskundigheid. Dit betekent dat we niet alleen ecologische quickscans uit mogen voeren, maar ook vervolgonderzoeken.



0342 430 110 | info@baecx.nl

baecx.nl