

Asbestinventarisatie

**Alsjeblieft!
Jouw rapport,
zonder
omwegen.**



Zonder gedoe.



BAECX

Bodem & Asbest & Ecologie

Locatie: Van Galenlaan 3b te Baarn



Titelblad

Locatie	
ADRES:	Van Galenlaan 3b
POSTCODE:	3742 AJ
PLAATS:	Baarn
PROJECTOMSCHRIJVING:	

Object	Reikwijdte	Geschiktheid
schuren	het bouwwerk of het object en het gebied rondom het bouwwerk of het object	geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

Opdrachtgever	
NAAM:	De Kleineweg B.V.
ADRES:	Prinses Carolinalaan 4
POSTCODE:	3743 JH
PLAATS:	Baarn
TELEFOONNUMMER:	06-19658131
CONTACTPERSOON:	Dhr. M. van de Boom
E-MAILADRES:	mark@vandeboomvastgoed.nl

Uitvoering	
NAAM:	Baecx B.V. (07-D070148.01)
DESKUNDIG INVENTARISEERDER ASBEST:	Matthijs Bax (04E-130121-140666)
DATUM INVENTARISATIE:	5 oktober 2022

Rapport	
PROJECTNUMMER:	P221016-01
VERSIE:	1
LAVS ACTIVERINGSCODE:	018d470b-d60c-478d-8571-846e8e32fbb4
RAPPORTAGE:	Jaëlla Thomassen
INTERNE AUTORISATIE:	Matthijs Bax (04E-130121-140666)
AUTORISATIEDATUM:	7 oktober 2022
GELDIG TOT:	7 oktober 2025

Inhoud

	Pagina
Titelblad	2
Inhoud	3
Bijlagen	3
Samenvatting	4
1. Inleiding	5
1.1 Versiebeheer	5
2. Werkwijze en verantwoording	6
2.1 Totstandkoming opdracht	6
2.2 Normering en certificatie	6
2.3 Risicoclassificatie bij sanering	6
3. Inventarisatie	7
3.1 Vooronderzoek	7
3.2 Visuele inspectie en bemonstering	7
Conclusies en aanbevelingen	9

Bijlagen

- A. Bronnenoverzicht
- B. Vooronderzoek
- C. Plattegrond/tekening
- D. Foto's
- E. Analyserapport
- F. SMART Risicoclassificatie

Samenvatting

In opdracht van De Kleineweg B.V. is op 5 oktober 2022 een asbestinventarisatie uitgevoerd van op de locatie Van Galenlaan 3b te Baarn. De aanleiding, reikwijdte en geschiktheid van deze asbestinventarisatie zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 1 Aanleiding, reikwijdte en geschiktheid

Object	Aanleiding	Reikwijdte	Geschiktheid
schuren	voorgenomen sloop	het bouwwerk of het object en het gebied rondom het bouwwerk of het object	geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

Deze asbestinventarisatie is geschikt zoals beschreven in bovenstaande tabel en daarmee geschikt zoals bedoeld in de aanleiding van dit onderzoek. Als de werkzaamheden buiten de reikwijdte van deze asbestinventarisatie vallen, dienen niet geïnspecteerde ruimtes alsnog geïnspecteerd te worden.

Aan de hand van het vooronderzoek, de visuele inspectie en de analyseresultaten concludeert Baecx B.V. dat binnen de onderzoekslocatie aan de Van Galenlaan 3b te Baarn asbesthoudend materiaal aanwezig is. Voor de bronbeschrijving van het aanwezige asbesthoudende materiaal, zie bijlage A.

Tabel 2 Overzicht asbesthoudend materiaal

Broncode	Plaats van voorkomen	Hoeveelheid	Situatie	Risicoklasse
Bron-1	dak schuur-1 en afdak schuur-2	101 m ²	buiten	2
Bron-2	gevels schuur-1	72 m ²	buiten	2

Wij hebben geen aanwijzingen dat er overig asbesthoudend materiaal in verborgen gebouwdelen aanwezig is. Een aanvullende asbestinventarisatie achten wij niet noodzakelijk. Wel wordt geadviseerd tijdens de sanering of sloopwerkzaamheden alert te zijn op de aanwezigheid van verborgen asbesthoudend materiaal.

Asbesthoudend materiaal dient, voor de aanvang van verbouwing of sloop, door een asbestverwijderingsbedrijf te worden verwijderd. Als tijdens de verwijdering/sloop onvoorzien extra asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, dient dit aanvullend gemeld en geïnventariseerd te worden.

1. Inleiding

Het doel van de asbestinventarisatie is het in een rapportage vastleggen van het voorkomen, de omvang en de aard van asbesthoudend materiaal binnen de reikwijdte van het onderzoek.

Deze asbestinventarisatie is uitgevoerd conform het Certificatieschema voor de Procecertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.

In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt aandacht besteed aan de werkwijze en verantwoording van deze asbestinventarisatie. Aan de orde komen onder andere: de totstandkoming van de opdracht, normering, certificatie en risicoclassificatie bij sanering. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitvoering van het vooronderzoek, de inventarisatie en de weergave van de resultaten. Na de conclusies en de aanbevelingen volgen de bijlagen met onder andere tekeningen en de SMART-risicoclassificaties.

1.1 Versiebeheer

Het geldige asbestinventarisatierapport is degene met het hoogste versienummer. Eerdere versies met lager(e) versienummer(s) komen met de komst van een opvolgend versienummer te vervallen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Tabel 3 Versiebeheer

Projectnummer	Versie	Autorisatiedatum	Wijzigingen
P221016-01	1	7 oktober 2022	Geen; eerste uitgifte

2. Werkwijze en verantwoording

Om tot een goed onderzoeksresultaat te komen is het belangrijk dat aanleiding, reikwijdte en geschiktheid op elkaar aansluiten. Daarom is deze asbestinventarisatie volgens de voorgeschreven methode uitgevoerd. In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de opdracht tot stand is gekomen, onder welke certificering er gewerkt is en hoe de risicoclassificatie bepaald wordt.

2.1 Totstandkoming opdracht

In opdracht van De Kleineweg B.V. is op 5 oktober 2022 een asbestinventarisatie uitgevoerd op de locatie Van Galenlaan 3b te Baarn. De aanleiding is aangegeven in onderstaande tabel.

Tabel 4 Aanleiding

Object	Aanleiding
schuren	voorgenomen sloop

2.2 Normering en certificatie

Baecx B.V. is gecertificeerd (certificaatcode 07-D070148.01) door Normec Certification voor het uitvoeren van asbestinventarisaties conform het Certificatieschema voor de Procecertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling. Het betreffende certificatieschema is door de Stichting Ascet vastgesteld. Enkele nadere interpretaties van het genoemde certificatieschema zijn te vinden in de SCa-100. Deze en andere relevante documenten omtrent wet- en regelgeving zijn te vinden op de website van Stichting Ascet.

2.3 Risicoclassificatie bij sanering

Voor het betreffende aangetroffen asbesthoudend materiaal is met behulp van het geautomatiseerde databestand 'Stoffenmanager Asbest' (SMART) de risicoklasse bepaald waarin de werkzaamheden bij verwijdering vallen, zie bijlage A.

Tabel 5 Indeling risicoklassen

Risicoklasse 1:	Grenswaarde Chrysotiel Grenswaarde Amfibolen Grenswaarde Chrysotiel + Amfibolen	≤ 2.000 vezels/m ³ ≤ 2.000 vezels/m ³ ≤ 2.000 vezels/m ³
Risicoklasse 2:	Grenswaarde Chrysotiel Grenswaarde Amfibolen Grenswaarde Chrysotiel + Amfibolen	≥ 2.000 vezels/m ³ - ≥ 2.000 vezels m ³ (AMF ≤ 2.000 vezels/m ³)
Risicoklasse 2A:	Grenswaarde Chrysotiel Grenswaarde Amfibolen Grenswaarde Chrysotiel + Amfibolen	- ≥ 2.000 vezels/m ³ ≥ 2.000 vezels/m ³ (AMF ≥ 2.000 vezels/m ³)

In bijlage F is van het betreffend asbesthoudend materiaal een afdruk van SMART opgenomen. Hierin is de onderbouwing van de gekozen risicoklasse weergegeven en zijn de voorwaarden voor de verwijdering omschreven.

3. Inventarisatie

Een asbestinventarisatie bestaat na het uitvoeren van een vooronderzoek uit de visuele inspectie en het bemonsteren van asbestverdachte materialen. Project specifieke opmerkingen en/of beperkingen worden in dit hoofdstuk benoemd.

3.1 Vooronderzoek

De locatie is gesitueerd in Baarn en gelegen op het perceel kadastraal bekend als BAA01 M 4482.

Via de opdrachtgever zijn aanwijzingen verkregen van asbestverdachte golfplaten op het dak. Ten behoeve van het vooronderzoek is de eigenaar telefonisch benaderd. Via de eigenaar zijn geen aanwijzingen verkregen van mogelijk extra asbestverdacht materiaal. Daarnaast is de eigenaar verzocht om de relevante documenten en archieven beschikbaar te stellen. Er zijn geen relevante documenten en archieven beschikbaar gesteld. Vanwege de relatief eenvoudige constructie van het onderzochte gebouw of object of gedeelte daarvan is de beschikking over de bouwtekening niet noodzakelijk voor het onderzoek. Wel is de kans hierdoor groter op het aantreffen van niet-gerapporteerd asbestverdacht materiaal tijdens de sloop.

Ten behoeve van het vooronderzoek zijn ook de gegevens van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) geraadpleegd, zie bijlage B. De BAG is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Volgens de BAG dateren de gebouwen van 1927, 1965 en 1972. Van één schuur zijn er geen gegevens bekend bij de BAG.

De door middel van deskresearch verzamelde informatie verschaft voldoende input voor de visuele inspectie.

3.2 Visuele inspectie en bemonstering

Ten behoeve van de visuele inspectie en bemonstering is een asbestinventarisatieplan opgesteld. De visuele inspectie is uitgevoerd op 5 oktober 2022. Het te onderzoeken object of bouwwerk is systematisch geïnventariseerd met gebruik van handgereedschap en middels licht destructief onderzoek.

Deze asbestinventarisatie omvat ten minste het gebied dat na de verwijdering van het asbesthoudend materiaal visueel geïnspecteerd wordt als onderdeel van de eindbeoordeling, met uitzondering van de eventuele transitroute, zijnde de route tussen de transitsluis en de decontaminatie-unit. Conform de NEN 2990 is dat in een buitensituatie een gebied tot 5 meter vanaf de aangetroffen toepassing(en). Indien van toepassing betreft dit ook de direct aangrenzende ruimtes.

Met betrekking tot de visuele inspectie zijn de volgende opmerkingen relevant:

- De binnenzijden van constructies zijn steekproefsgewijs geïnspecteerd;
- Er zijn beperkt materialen verplaatst;
- De overige aangetroffen kit is niet asbestverdacht;
- De aangetroffen stopverf is niet asbestverdacht;
- De aangetroffen technische installaties zijn niet asbestverdacht;
- De aangetroffen tegellijm dateert van na 1994 en is niet asbestverdacht.

De genoemde project specifieke opmerkingen vormen geen beperkingen.

Binnen de onderzoekslocatie, maar buiten de reikwijdte van dit onderzoek, is asbestvrij materiaal aangetroffen (zie tekening in bijlage C).

Vanwege de bouwkundige aard van het bouwwerk hebben wij geen redelijk vermoeden dat op niet direct waarneembare plaatsen asbesthoudend materiaal aanwezig zou kunnen zijn.

Tijdens de inspectie is geen asbesthoudend materiaal aangetroffen dat buiten het toepassingsgebied van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering valt.

Het tijdens de inspectie aangetroffen asbestverdacht materiaal binnen de reikwijdte van het onderzoek is door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) bemonsterd. De materiaalmonsters zijn ter analyse aangeboden aan het asbestlaboratorium van Eurofins Omegam B.V. te Amsterdam-Duivendrecht. Het laboratorium is door RvA Testen geaccrediteerd. Deze monsters zijn conform de NEN 5896 onderzocht op het percentage, het type en de hechtgebondenheid van het asbest. In bijlage E is een kopie van het analyserapport opgenomen.

Bij het aantreffen van ernstig of licht beschadigde asbestverdachte materialen worden eventuele aanwezige restanten beschreven. Bij het niet aantreffen van restanten wordt hier geen nadere vermelding van gemaakt.

Conclusies en aanbevelingen

Aan de hand van het vooronderzoek, de visuele inspectie en de analyseresultaten concludeert Baecx B.V. dat binnen de reikwijdte aan de Van Galenlaan 3b te Baarn asbesthoudend materiaal aanwezig is. Voor de bronbeschrijving van het aanwezige asbesthoudende materiaal, zie bijlage A.

Wij hebben geen aanwijzingen dat er overig asbesthoudend materiaal in verborgen gebouwdelen aanwezig is. Een aanvullende asbestinventarisatie achten wij niet noodzakelijk. Wel wordt geadviseerd tijdens de sloopwerkzaamheden alert te zijn op de aanwezigheid van verborgen asbesthoudend materiaal.

Deze asbestinventarisatie is geschikt zoals beschreven in onderstaande tabel en daarmee geschikt zoals bedoeld in de aanleiding van dit onderzoek. Als de werkzaamheden buiten de reikwijdte van deze asbestinventarisatie vallen, dienen niet geïnspecteerde ruimtes alsnog geïnspecteerd te worden.

Tabel 6 Aanleiding, reikwijdte en geschiktheid

Object	Aanleiding	Reikwijdte	Geschiktheid
schuren	voorgenomen sloop	het bouwwerk of het object en het gebied rondom het bouwwerk of het object	geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

Asbesthoudend materiaal dient, voor de aanvang van de verbouwing of sloop, door een asbestverwijderingsbedrijf te worden verwijderd. Materiaal ingedeeld in risicoklasse 1 kan onder voorwaarden ook worden verwijderd door bedrijven welke niet gecertificeerd zijn conform het Certificatieschema voor de Procecertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.

Als tijdens de werkzaamheden niet gerapporteerd asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, moet dit gemeld en aanvullend geïnventariseerd worden. Een vermoeden van de aanwezigheid van niet gerapporteerd asbestverdacht materiaal moet direct aan de opdrachtgever en aan Baecx B.V. worden gemeld. Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd aan het asbestverdachte materiaal totdat het asbestinventarisatierapport is bijgewerkt.

Indien in deze rapportage asbesthoudende toepassingen beschreven zijn als niet geschikt voor verwijdering dienen deze aanvullend geïnspecteerd te worden vóór sanering.

Dit inventarisatierapport is drie jaar geldig na autorisatie. Hierna dient dit inventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit.

Bijlage A

Bron-1

Plaats van voorkomen	Dak schuur-1 en afdak schuur-2
Soort	Cement
Materiaal	Golfplaat inclusief hulpstukken
Monstercode	MM001
Percentage en type asbest	Chrysotiel 10-15 %
Analysecertificaatnummer	1422437
Hechtgebonden	Ja
Hoeveelheid	Schuur-1: 93 m ² Schuur-2: 7 m ²
Bevestiging	Geschroefd
Bereikbaarheid	Goed
Situatie	Buiten
Mate van beschadiging	Ernstig
Mate van verwerking	Ernstig
Verwijderingsmethode	Demontage (als geheel verwijderen)
Risicoklasse verwijdering	2
Voorwaarden verwijdering	Zie SMART afdruk in bijlage F
Opmerkingen	-






Bron-2

Plaats van voorkomen	Gevels schuur-1
Soort	Kit
Materiaal	Kit
Monstercode	MM002 en MM003
Percentage en type asbest	Chrysotiel 5-10 %
Analysecertificaatnummer	1422437
Hechtgebonden	Ja
Hoeveelheid	72 m ²
Bevestiging	Gekit
Bereikbaarheid	Matig
Situatie	Buiten
Mate van beschadiging	Licht
Mate van verwerking	Licht
Verwijderingsmethode	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
Risicoklasse verwijdering	2
Voorwaarden verwijdering	Zie SMART afdruk in bijlage F
Opmerkingen	Vanwege de constructieve toepassing van de kit is het alleen mogelijk om deze te saneren in een buitensituatie bij totaalsloop




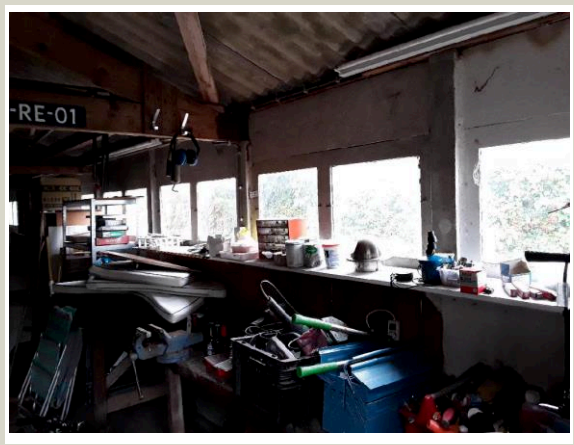

Bijlage B



van Galenlaan 3 B Baarn

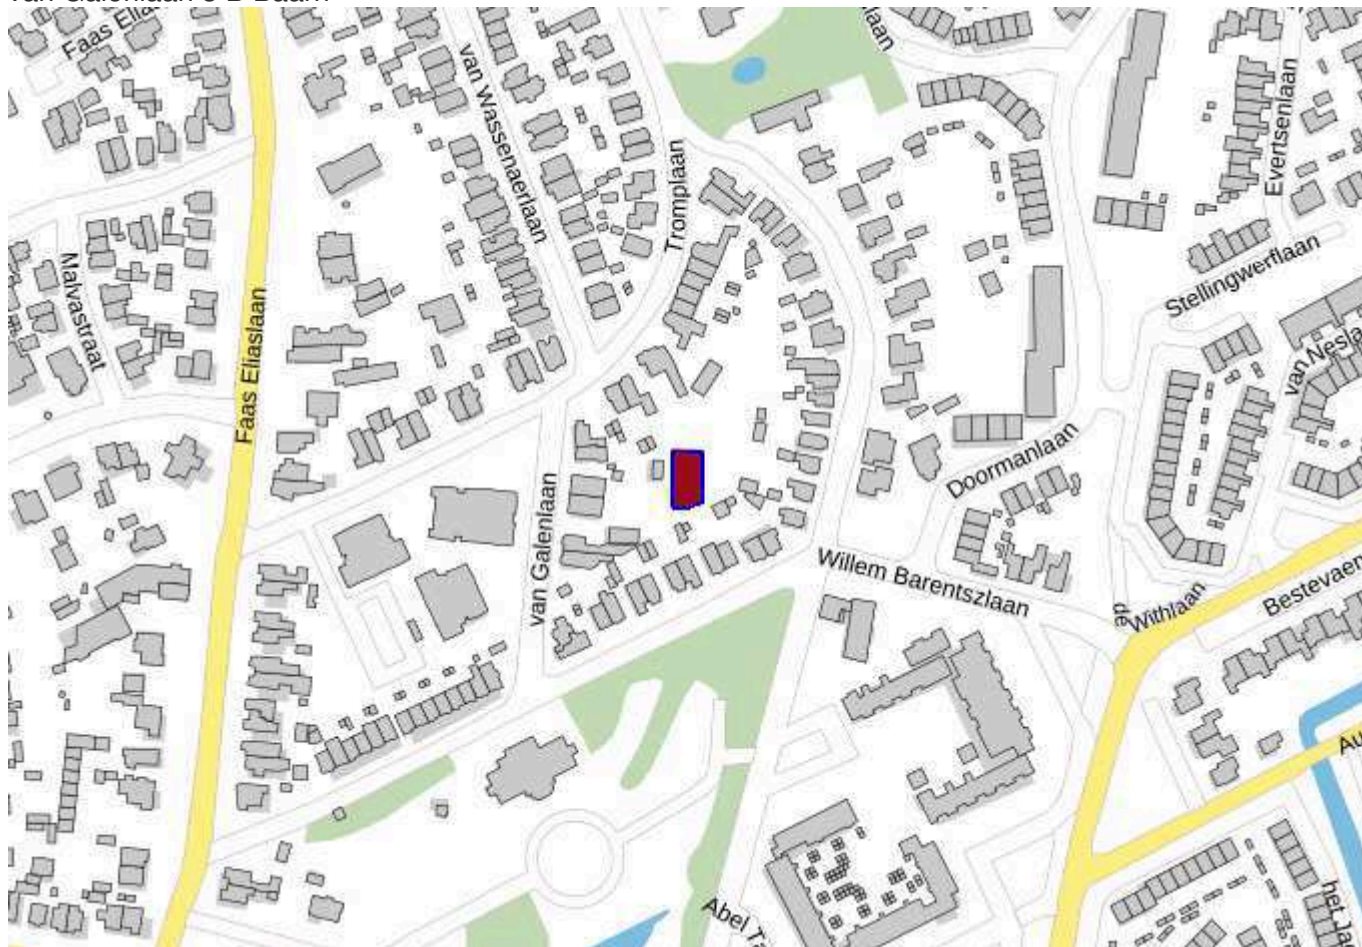**Pand**

ID	0308100000021755
Status	Pand in gebruik
Bouwjaar	1927
Geconstateerd	Nee
Begindatum	04-05-2010
Documentdatum	04-05-2010
Documentnummer	10CV000224
Mutatiedatum	22-09-2010

Verblijfsobject

ID	0308010000011097
Status	Verblijfsobject in gebruik
Gebruiksdoel	industriefunctie
Oppervlakte	271 m2
Geconstateerd	Nee
Begindatum	16-02-2015
Documentdatum	16-02-2015
Documentnummer	2015.01126

Mutatiedatum	18-02-2015
Gerelateerd hoofdadres	0308200000010965
Gerelateerd pand	0308100000021755
Locatie	x:149064.000, y:469146.000

Nummeraanduiding

ID	0308200000010965
Postcode	3742AJ
Huisnummer	3
Huisletter	B
Huisnummer toev.	
Status	Naamgeving uitgegeven
Type adresseerbaar object	Verblijfsobject
Geconstateerd	Nee
Begindatum	01-06-2002
Documentdatum	14-05-2002
Documentnummer	3341
Mutatiedatum	22-09-2010
Gerelateerde openbareruimte	0308300000000132

Openbare Ruimte


ID	0308300000000132
Naam	van Galenlaan
Status	Naamgeving uitgegeven
Geconstateerd	Nee
Begindatum	01-03-2002
Documentdatum	20-02-2002
Documentnummer	2002.1278
Mutatiedatum	22-09-2010
Gerelateerde woonplaats	1092

Woonplaats

ID	1092
Naam	Baarn
Status	Woonplaats aangewezen
Geconstateerd	Nee
Begindatum	18-07-2007
Documentdatum	18-07-2007
Documentnummer	07rv000045
Mutatiedatum	22-09-2010


Bronhouder

ID	0308
Naam	Baarn

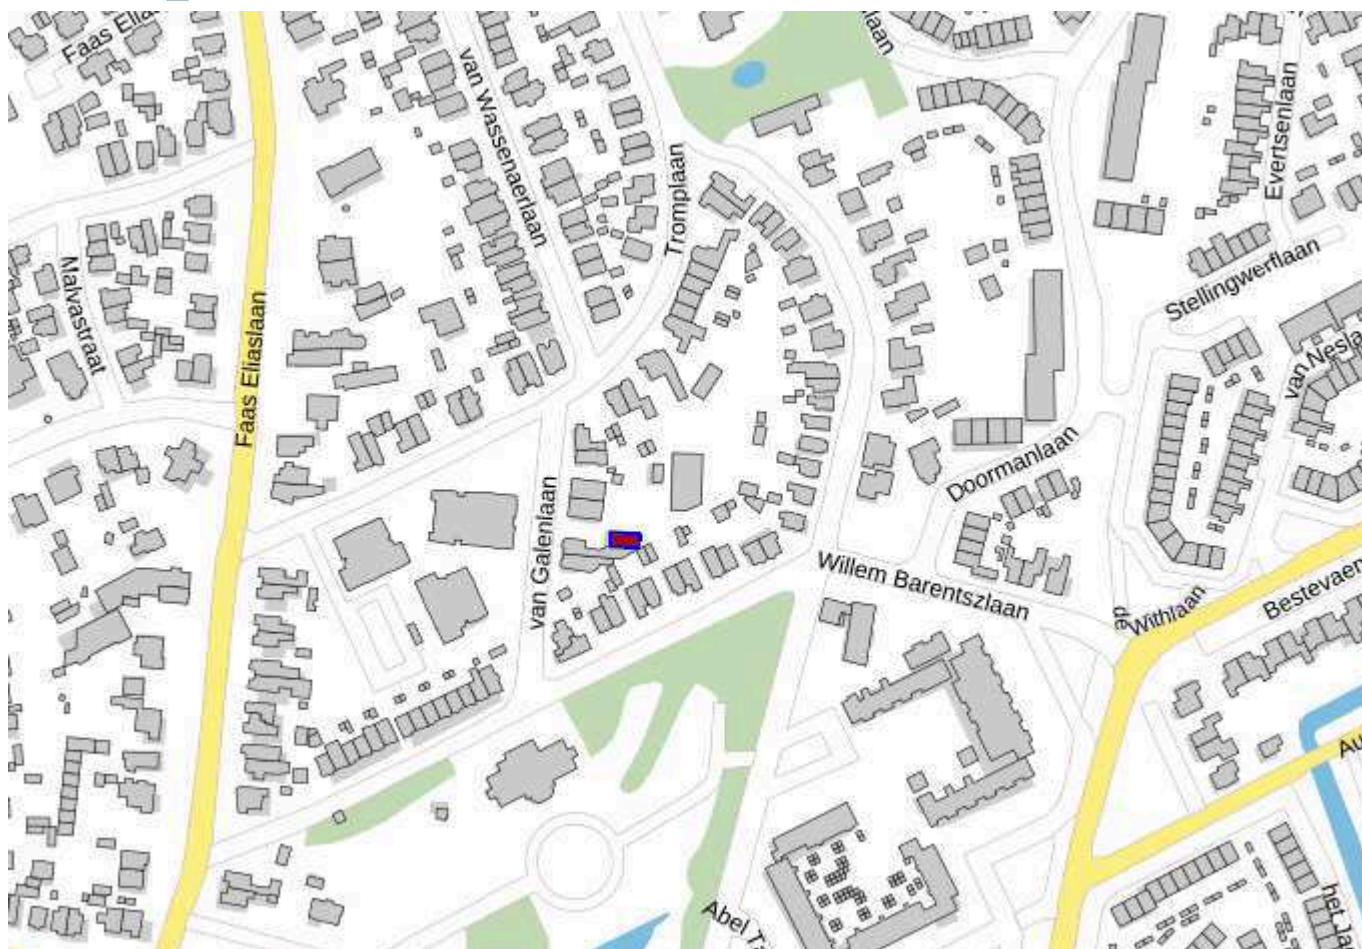

Pand

ID	0308100000001192
Status	Pand in gebruik
Bouwjaar	1972
Geconstateerd	Nee
Begindatum	04-05-2010
Documentdatum	04-05-2010
Documentnummer	10CV000224
Mutatiedatum	22-09-2010

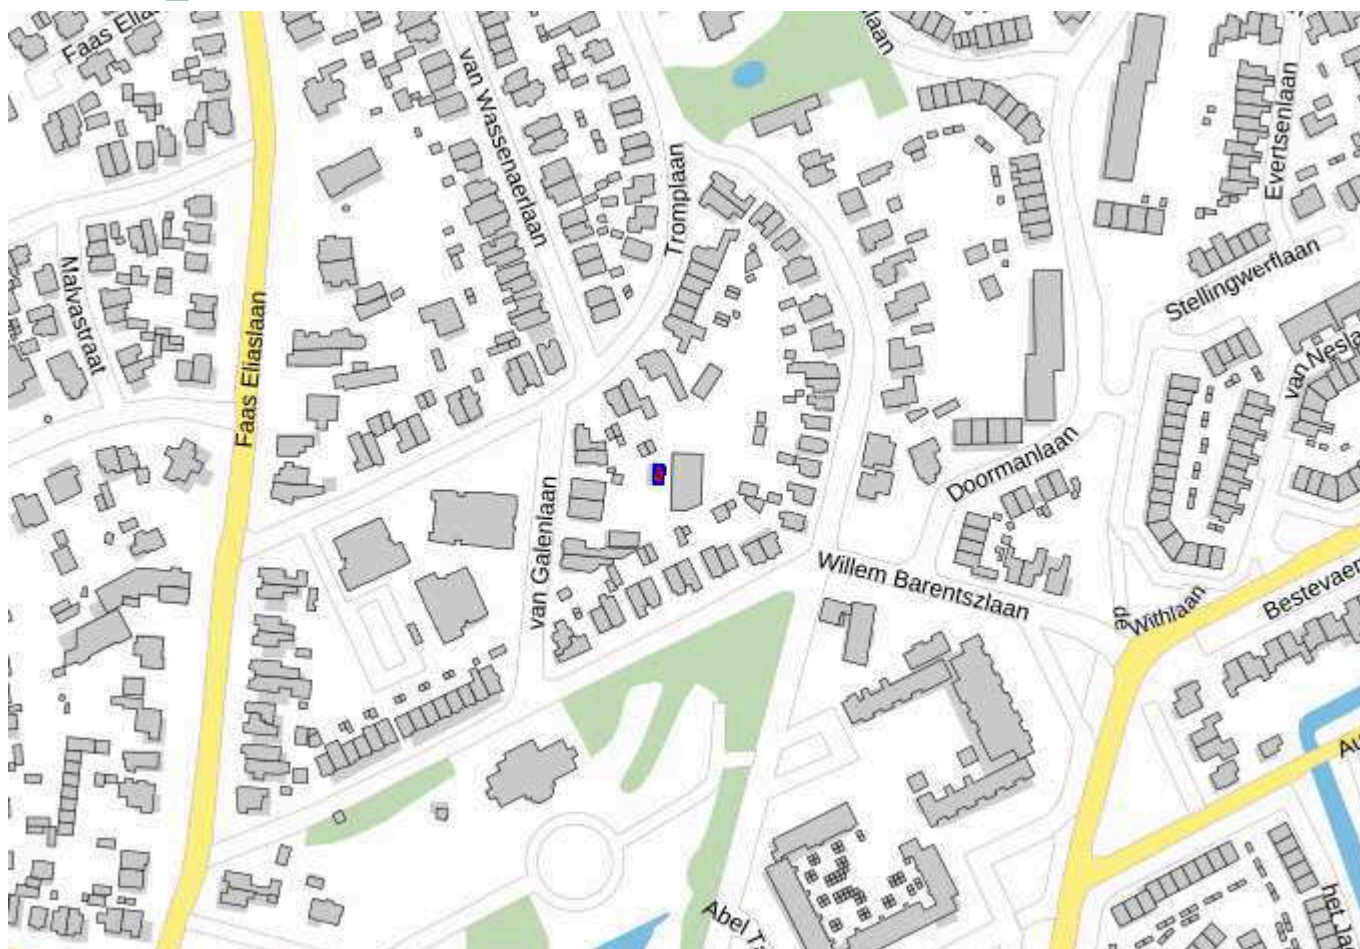

Pand

ID	0308100000020263
Status	Pand in gebruik
Bouwjaar	1965
Geconstateerd	Nee
Begindatum	04-05-2010
Documentdatum	04-05-2010
Documentnummer	10CV000224
Mutatiedatum	22-09-2010

Bijlage C



De maten zijn aangegeven in meters

Projectnummer: P221016-01

Locatie: Van Galenlaan 3b te Baarn



Onderzoekslocatie




Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop



Asbestvrij materiaal binnen de onderzoekslocatie

1

Gebouwaanduiding

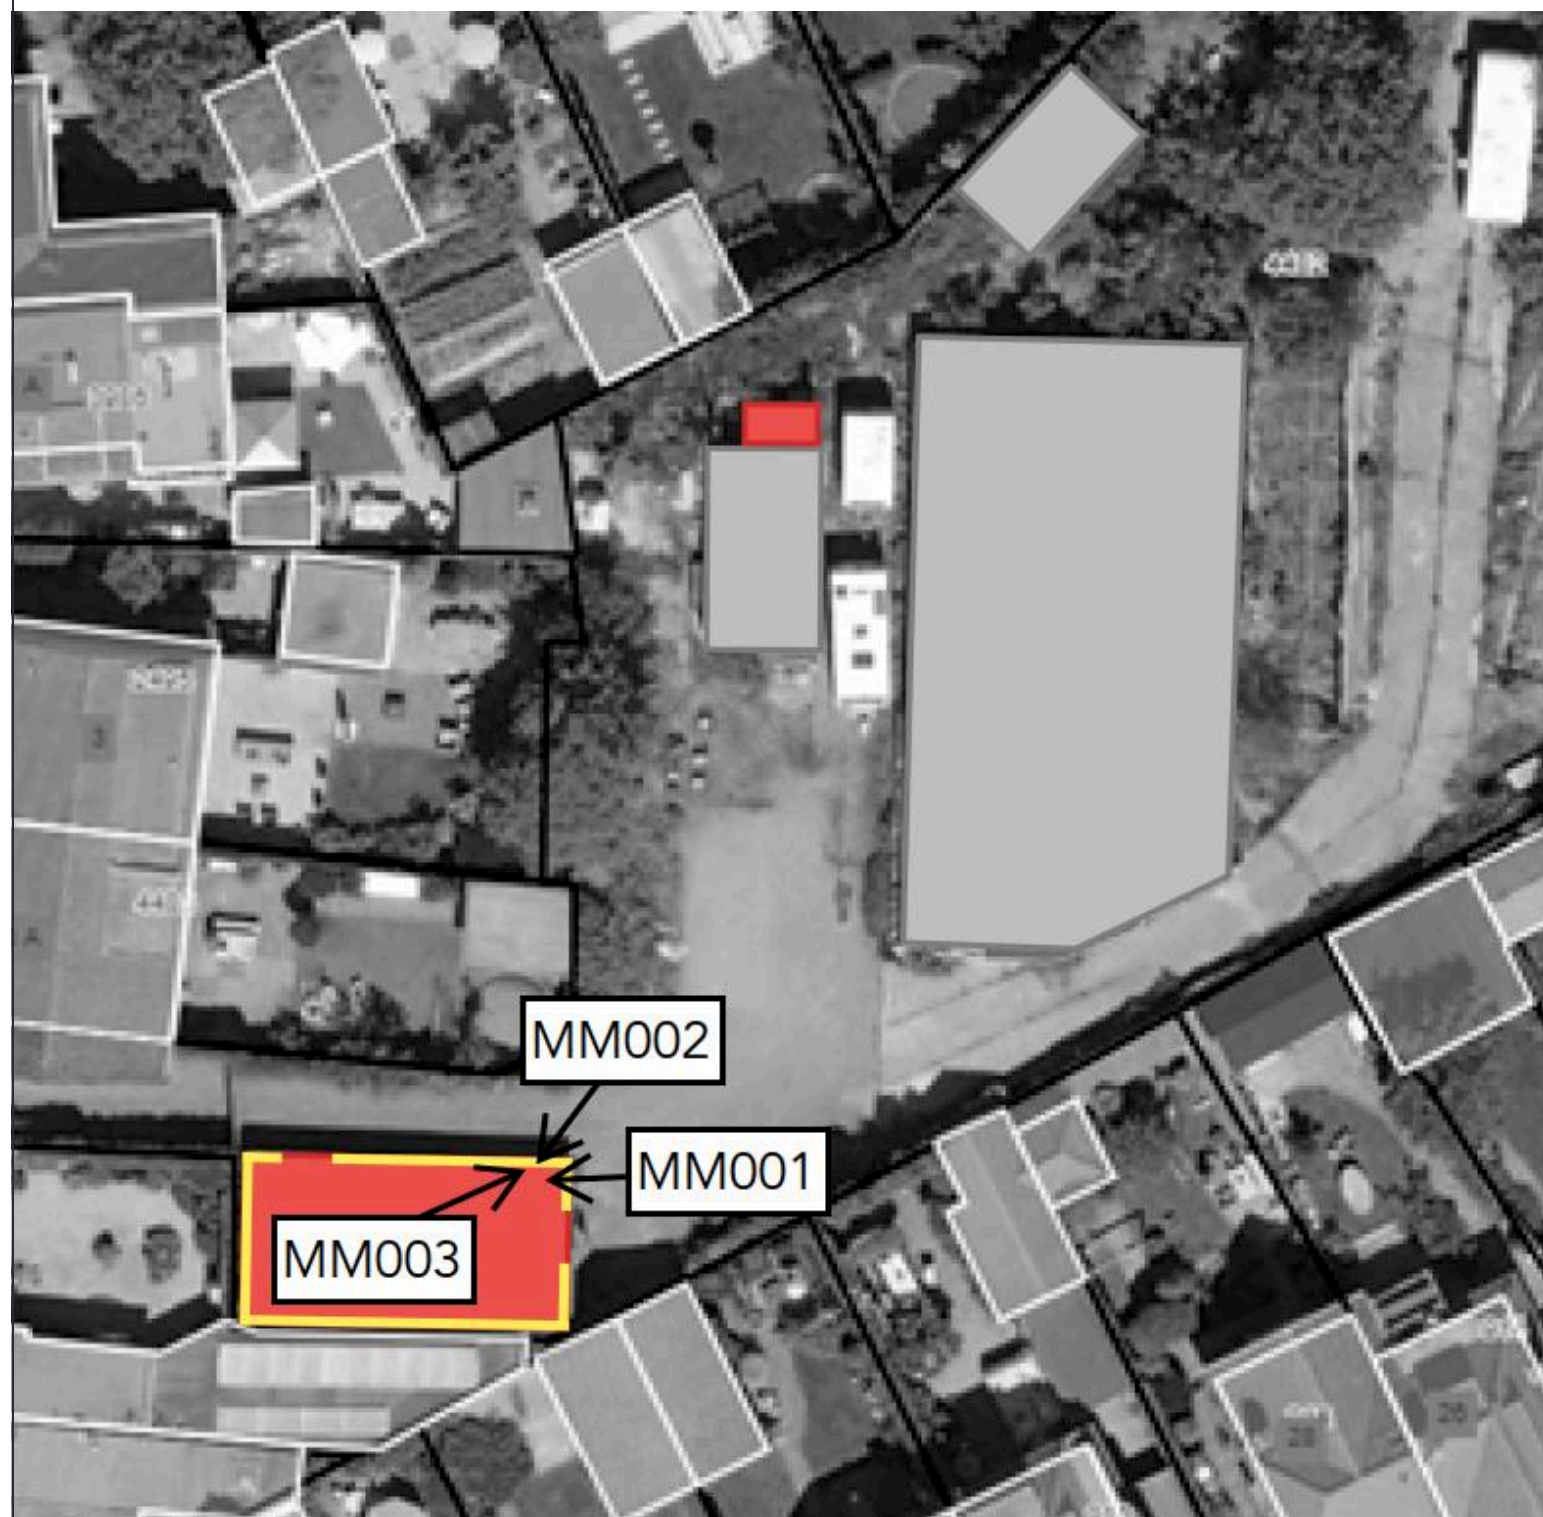

Projectnummer: P221016-01
Locatie: Van Galenlaan 3b te Baarn



Bron-1

Bron-2



Monsternamepunt

Bijlage D





Bijlage E

ANALYSECERTIFICAAT

Opdrachtgever : Baecx B.V.
Contact : de heer. M. Bax
Adres : De Spil 31c, 3774SE KOOTWIJKERBROEK

Projectgegevens

Projectcode : 1422437
Uw project omschrijving : P221016-01
Validatieref. : 1422437_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ADGG-YLHA-XBIQ-OEKV

Ontvangstdatum : 05-10-2022
Rapportagedatum : 06-10-2022
Aantal monsters : 3
Aantal pagina's : 1

Analysemethode: (semi) kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 (Q)

monstercode	omschrijving	schatting in gewichtsprocenten (massa%)						geschatte gebondenheid
		chrysotiel	amosiet	crocidoliet	anthophylliet	tremoliet	actinoliet	
7360895	MM001	10-15	-	-	-	-	-	hecht
7360896	MM002	5-10	-	-	-	-	-	hecht
7360897	MM003	2-5	-	-	-	-	-	hecht

Analysemethode

Het monstermateriaal is onderzocht volgens het door de RvA geaccrediteerde voorschrift ASB-IDEN conform NEN 5896. De methode berust op stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie aangevuld met Dispersion Staining Microscopy.

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). De geschatte gebondenheid is gegeven in de zin van NEN 5896. Indien asbest niet aantoonbaar is, weergegeven als "-" in bovenstaande tabel, dient de rapportagegrens < 0.1% aangenomen te worden. Dit is in overeenstemming met NEN 5896 waarin de laagst detecteerbare concentratie aan asbest vastgesteld is op <0,1%.

Opmerking

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
 Manager productie



Disclaimer

Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
 Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
 De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

Eurofins Omegam B.V.
 H.J.E. Wenckebachweg 120
 NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
 Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
 CSOmegam@eurofins.com
 www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
 BIC BNPA NL2A
 BTW nr. NL8139.67.132.B01
 KvK nr. 34215654

Bijlage F

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 07 oktober 2022 om 11h58 (2230952)

AsbestdakAdvies B.V.

SCA-code: 07-D 070148.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D 070148.01-P221016-01 [0]].

Identificatie

Adres	Van Galenlaan 3b, Baarn
Projectcode	P221016-01 [0]
Projectnaam	galenlaan-baarn
Broncode	0-001
Bronnaam	dak schuur-1 en afdak schuur-2

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	101 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	1422437

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Ernstig
Verweerdheid	Ernstig

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 24062022 (ingangsdatum 24-06-2022)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 07 oktober 2022 om 11h58 (2230953)

AsbestdakAdvies B.V.

SCA-code: 07-D 070148.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D 070148.01-P221016-01 [0]].

Identificatie

Adres	Van Galenlaan 3b, Baarn
Projectcode	P221016-01 [0]
Projectnaam	galenlaan-baarn
Broncode	0-002
Bronnaam	gevels schuur-1

Feiten

Productspecificatie	Kit
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	72 m ²
Percentage Chrysotiel	5 - 10 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	1422437

Situatie

Bevestiging	Gekit
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 24062022 (ingangsdatum 24-06-2022)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

Snel en deskundig
advies *voor jou*

Wij helpen snel
en doelgericht,
zodat jij verder
kunt met je
toekomstplannen



Zonder onnodige
aanbevelingen en
kostenposten



BAECX

Bodem & Asbest & Ecologie



Meer dan 6.000 rapporten



Vaste scherpe prijzen



Ervaren inspecteurs



Doelgerichte werkwijze



Bodem

Wij zijn in het bezit van de procescertificaten BRL SIKB 1000 en BRL SIKB 2000. Dit betekent dat we gecertificeerd zijn om verkennend en/of nader bodemonderzoek, asbest in grond onderzoek en partijkeringen uit te voeren.



Asbest

Wij zijn in het bezit van een procescertificaat Asbestinventarisatie, op basis van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. Dit betekent dat we gecertificeerd zijn om alle vormen van asbestinventarisatie uit te voeren.



Ecologie

Wij voldoen aan de deskundigheidseisen zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die stelt met betrekking tot ecologische deskundigheid. Dit betekent dat we niet alleen ecologische quickscans uit mogen voeren, maar ook vervolgonderzoeken.



0342 430 110 | info@baecx.nl

baecx.nl