

Asbestinventarisatie

Alsjeblieft!
Jouw rapport,
zonder
omwegen.

Zonder gedoe.

- a. De constructie (onderdelen) met bevestigingen en/of verankeringen c.a. moeten worden uitgevoerd volgens
- berekeningsuitgangspunten van de verantwoordelijke hoofdconstructeur aan de hand van duidelijke werktekeningen.
 - De Omgevingsvergunning.
 - Bouwbesluit 2012 en de Gemeentelijke Bouwverordening.

BAECX
Bodem & Asbest & Ecologie


- b. Door of namens de (hoofd)constructeur dient toezicht te worden gehouden op een juiste en zorgvuldige uitvoering van de betreffende constructies.

Locatie: Hamersveldseweg 82 en 84 te Leusden

- c. Eventueel geplaatste opmerkingen (behorend bij het Besluit) in berekening(en) en/of op tekening(en) dan wel aanwijzingen op het werk moeten worden nagekomen.

- d. De vergunninghouder dan wel zijn adviseur(s) en/of bouwer zijn verantwoordelijk voor het juist nakomen van de verleende omgevingsvergunning.

De Gemeente is niet verantwoordelijk
zie voorwaarden
omgevingsvergunning

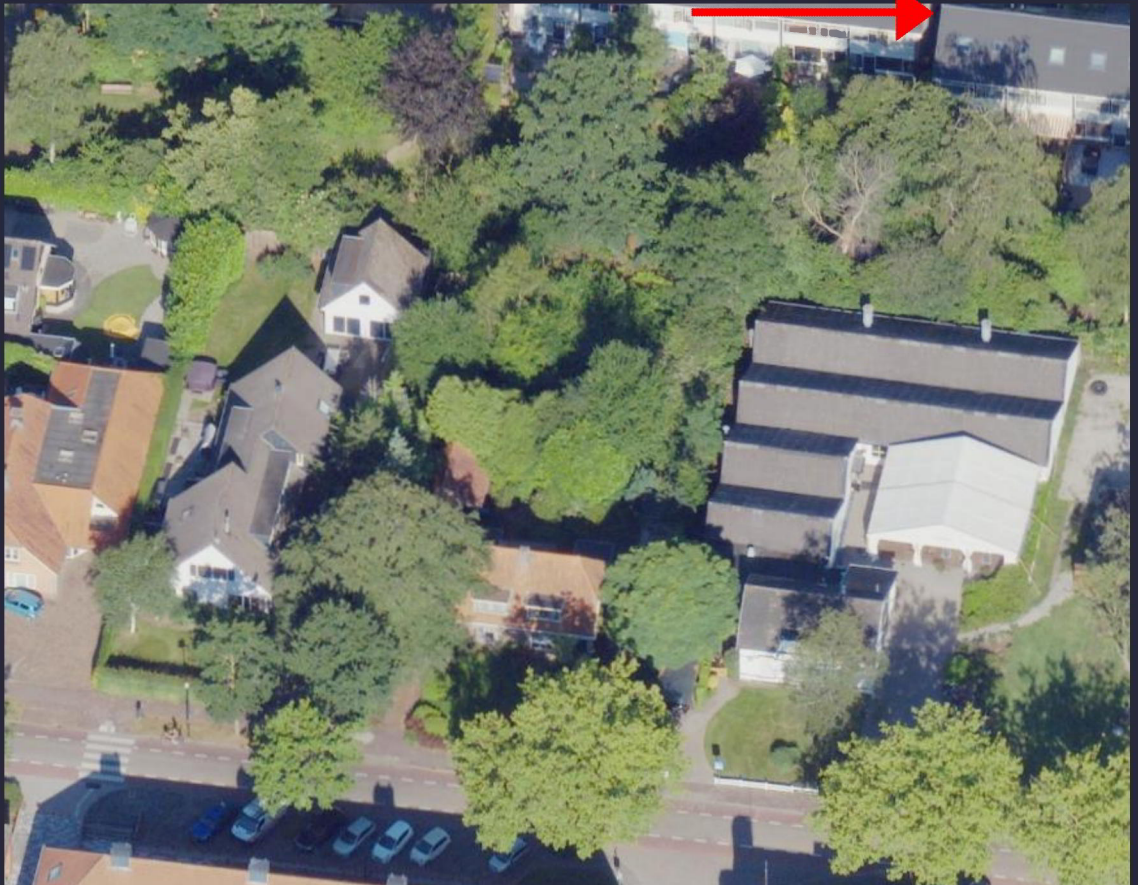

Titelblad

Locatie	
ADRES:	Hamersveldseweg 82 en 84
POSTCODE:	3833 GS
PLAATS:	Leusden
PROJECTOMSCHRIJVING:	twee-onder-een-kap woning en meerdere schuren

Object	Reikwijdte	Geschiktheid
woningen en schuren	het gehele gebouw of object	geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

Opdrachtgever	
NAAM:	Van de Boom Vastgoed
ADRES:	't Hoogt 2
POSTCODE:	3743 AT
PLAATS:	Baarn
TELEFOONNUMMER:	
CONTACTPERSOON:	
E-MAILADRES:	

Uitvoering	
NAAM:	Baecx B.V. (07-D070148.01)
DESKUNDIG INVENTARISEERDER ASBEST:	
DATUM INVENTARISATIE:	22 september 2022

Rapport	
PROJECTNUMMER:	P220923-01
VERSIE:	1
LAVS ACTIVERINGSCODE:	db437ffd-9bc8-4336-8f98-6748fa376f31
RAPPORTAGE:	
INTERNE AUTORISATIE:	
AUTORISATIEDATUM:	30 september 2022
GELDIG TOT:	30 september 2025

Inhoud

	Pagina
Titelblad	2
Inhoud	3
Bijlagen	3
Samenvatting	4
1. Inleiding	5
1.1 Versiebeheer	5
2. Werkwijze en verantwoording	6
2.1 Totstandkoming opdracht	6
2.2 Normering en certificatie	6
2.3 Risicoclassificatie bij sanering	6
3. Inventarisatie	7
3.1 Vooronderzoek	7
3.2 Visuele inspectie en bemonstering	7
Conclusies en aanbevelingen	9

Bijlagen

- A. Bronnenoverzicht
- B. Vooronderzoek
- C. Plattegrond/tekening
- D. Foto's
- E. Analyserapport
- F. SMART Risicoclassificatie

Samenvatting

In opdracht van Van de Boom Vastgoed is op 22 september 2022 een asbestinventarisatie uitgevoerd van twee-onder-een-kap woning en meerdere schuren op de locatie Hamersveldseweg 82 en 84 te Leusden. De aanleiding, reikwijdte en geschiktheid van deze asbestinventarisatie zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 1 Aanleiding, reikwijdte en geschiktheid

Object	Aanleiding	Reikwijdte	Geschiktheid
woningen en schuren	voorgenomen sloop	het gehele gebouw of object	geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

Deze asbestinventarisatie is geschikt zoals beschreven in bovenstaande tabel en daarmee geschikt zoals bedoeld in de aanleiding van dit onderzoek. Als de werkzaamheden buiten de reikwijdte van deze asbestinventarisatie vallen, dienen niet geïnspecteerde ruimtes alsnog geïnspecteerd te worden.

Aan de hand van het vooronderzoek, de visuele inspectie en de analyseresultaten concludeert Baecx B.V. dat binnen de onderzoekslocatie aan de Hamersveldseweg 82 en 84 te Leusden asbesthoudend materiaal aanwezig is. Voor de bronbeschrijving van het aanwezige asbesthoudende materiaal, zie bijlage A.

Tabel 2 Overzicht asbesthoudend materiaal

Broncode	Plaats van voorkomen	Hoeveelheid	Situatie	Risicoklasse
Bron-1	vloerzeil trapkast	2 m ²	binnen	1
Bron-2	kit ramen	11 stuk(s)	buiten	1

Wij hebben geen aanwijzingen dat er overig asbesthoudend materiaal in verborgen gebouwdelen aanwezig is. Een aanvullende asbestinventarisatie achten wij niet noodzakelijk. Wel wordt geadviseerd tijdens de sanering of sloopwerkzaamheden alert te zijn op de aanwezigheid van verborgen asbesthoudend materiaal.

Asbesthoudend materiaal dient, voor de aanvang van verbouwing of sloop, door een asbestverwijderingsbedrijf te worden verwijderd. Als tijdens de verwijdering/sloop onvoorziën extra asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, dient dit aanvullend gemeld en geïnventariseerd te worden.

1. Inleiding

Het doel van de asbestinventarisatie is het in een rapportage vastleggen van het voorkomen, de omvang en de aard van asbesthoudend materiaal binnen de reikwijdte van het onderzoek.

Deze asbestinventarisatie is uitgevoerd conform het Certificatieschema voor de Procecertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.

In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt aandacht besteed aan de werkwijze en verantwoording van deze asbestinventarisatie. Aan de orde komen onder andere: de totstandkoming van de opdracht, normering, certificatie en risicoclassificatie bij sanering. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitvoering van het vooronderzoek, de inventarisatie en de weergave van de resultaten. Na de conclusies en de aanbevelingen volgen de bijlagen met onder andere tekeningen en de SMART-risicoclassificaties.

1.1 Versiebeheer

Het geldige asbestinventarisatierapport is degene met het hoogste versienummer. Eerdere versies met lager(e) versienummer(s) komen met de komst van een opvolgend versienummer te vervallen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Tabel 3 Versiebeheer

Projectnummer	Versie	Autorisatiedatum	Wijzigingen
P220923-01	1	30 september 2022	Geen; eerste uitgifte

2. Werkwijze en verantwoording

Om tot een goed onderzoeksresultaat te komen is het belangrijk dat aanleiding, reikwijdte en geschiktheid op elkaar aansluiten. Daarom is deze asbestinventarisatie volgens de voorgeschreven methode uitgevoerd. In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de opdracht tot stand is gekomen, onder welke certificering er gewerkt is en hoe de risicoclassificatie bepaald wordt.

2.1 Totstandkoming opdracht

In opdracht van Van de Boom Vastgoed is op 22 september 2022 een asbestinventarisatie uitgevoerd op de locatie Hamersveldseweg 82 en 84 te Leusden. De aanleiding is aangegeven in onderstaande tabel.

Tabel 4 Aanleiding

Object	Aanleiding
woningen en schuren	voorgenomen sloop

2.2 Normering en certificatie

Baecx B.V. is gecertificeerd (certificaatcode 07-D070148.01) door Normec Certification voor het uitvoeren van asbestinventarisaties conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling. Het betreffende certificatieschema is door de Stichting Ascert vastgesteld. Enkele nadere interpretaties van het genoemde certificatieschema zijn te vinden in de SCa-100. Deze en andere relevante documenten omtrent wet- en regelgeving zijn te vinden op de website van Stichting Ascert.

2.3 Risicoclassificatie bij sanering

Voor het betreffende aangetroffen asbesthoudend materiaal is met behulp van het geautomatiseerde databestand 'Stoffenmanager Asbest' (SMART) de risicoklasse bepaald waarin de werkzaamheden bij verwijdering vallen, zie bijlage A.

Tabel 5 Indeling risicoklassen

Risicoklasse 1:	Grenswaarde Chrysotiel Grenswaarde Amfibolen Grenswaarde Chrysotiel + Amfibolen	≤ 2.000 vezels/m ³ ≤ 2.000 vezels/m ³ ≤ 2.000 vezels/m ³
Risicoklasse 2:	Grenswaarde Chrysotiel Grenswaarde Amfibolen Grenswaarde Chrysotiel + Amfibolen	≥ 2.000 vezels/m ³ - ≥ 2.000 vezels m ³ (AMF ≤ 2.000 vezels/m ³)
Risicoklasse 2A:	Grenswaarde Chrysotiel Grenswaarde Amfibolen Grenswaarde Chrysotiel + Amfibolen	- ≥ 2.000 vezels/m ³ ≥ 2.000 vezels/m ³ (AMF ≥ 2.000 vezels/m ³)

In bijlage F is van het betreffend asbesthoudend materiaal een afdruk van SMART opgenomen. Hierin is de onderbouwing van de gekozen risicoklasse weergegeven en zijn de voorwaarden voor de verwijdering omschreven.

3. Inventarisatie

Een asbestinventarisatie bestaat na het uitvoeren van een vooronderzoek uit de visuele inspectie en het bemonsteren van asbestverdachte materialen. Project specifieke opmerkingen en/of beperkingen worden in dit hoofdstuk benoemd.

3.1 Vooronderzoek

De locatie is gesitueerd in Leusden en gelegen op het perceel kadastraal bekend als LDN02 E 4387 en 4388.

Via de opdrachtgever zijn aanwijzingen verkregen van asbestverdachte golfplaten op het dak. Ten behoeve van het vooronderzoek is de eigenaar telefonisch benaderd. Via de eigenaar zijn geen aanwijzingen verkregen van mogelijk extra asbestverdacht materiaal. Daarnaast is de eigenaar verzocht om de relevante documenten en archieven beschikbaar te stellen. Er zijn geen relevante documenten en archieven beschikbaar gesteld. Vanwege de relatief eenvoudige constructie van het onderzochte gebouw of object of gedeelte daarvan is de beschikking over de bouwtekening niet noodzakelijk voor het onderzoek. Wel is de kans hierdoor groter op het aantreffen van niet-gerapporteerd asbestverdacht materiaal tijdens de sloop.

Ten behoeve van het vooronderzoek zijn ook de gegevens van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) geraadpleegd, zie bijlage B. De BAG is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Volgens de BAG dateren de gebouwen van 1925.

De door middel van deskresearch verzamelde informatie verschaft voldoende input voor de visuele inspectie.

3.2 Visuele inspectie en bemonstering

Ten behoeve van de visuele inspectie en bemonstering is een asbestinventarisatieplan opgesteld. De visuele inspectie is uitgevoerd op 22 september 2022. Het te onderzoeken object of bouwwerk is systematisch geïnventariseerd met gebruik van handgereedschap en middels licht destructief onderzoek.

Deze asbestinventarisatie omvat ten minste het gebied dat na de verwijdering van het asbesthoudend materiaal visueel geïnspecteerd wordt als onderdeel van de eindbeoordeling, met uitzondering van de eventuele transitroute, zijnde de route tussen de transitsluis en de decontaminatie-unit. Conform de NEN 2990 is dat in een buitensituatie een gebied tot 5 meter vanaf de aangetroffen toepassing(en). Indien van toepassing betreft dit ook de direct aangrenzende ruimtes.

Met betrekking tot de visuele inspectie zijn de volgende opmerkingen relevant:

- De binnenzijden van constructies zijn beperkt geïnspecteerd;
- Er zijn beperkt materialen verplaatst;
- De aangetroffen technische installaties zijn niet asbestverdacht;
- Meerdere tegellijmen, stopverf en de kit van de kas zijn bemonsterd en bevatten geen asbest.

De genoemde project specifieke opmerkingen vormen geen beperkingen.

Vanwege de bouwkundige aard van het bouwwerk hebben wij geen redelijk vermoeden dat op niet direct waarneembare plaatsen asbesthoudend materiaal aanwezig zou kunnen zijn.

Tijdens de inspectie is geen asbesthoudend materiaal aangetroffen dat buiten het toepassingsgebied van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering valt.

Het tijdens de inspectie aangetroffen asbestverdacht materiaal binnen de reikwijdte van het onderzoek is door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) bemonsterd. De materiaalmonsters zijn ter analyse aangeboden aan het asbestlaboratorium van Eurofins Omegam B.V. te Amsterdam-Duivendrecht. Het laboratorium is door RvA Testen geaccrediteerd. Deze monsters zijn conform de NEN 5896 onderzocht op het percentage, het type en de hechtgebondenheid van het asbest. In bijlage E is een kopie van het analyserapport opgenomen.

Bij het aantreffen van ernstig of licht beschadigde asbestverdachte materialen worden eventuele aanwezige restanten beschreven. Bij het niet aantreffen van restanten wordt hier geen nadere vermelding van gemaakt.

Conclusies en aanbevelingen

Aan de hand van het vooronderzoek, de visuele inspectie en de analyseresultaten concludeert Baecx B.V. dat binnen de reikwijdte aan de Hamersveldseweg 82 en 84 te Leusden asbesthoudend materiaal aanwezig is. Voor de bronbeschrijving van het aanwezige asbesthoudende materiaal, zie bijlage A.

Wij hebben geen aanwijzingen dat er overig asbesthoudend materiaal in verborgen gebouwdelen aanwezig is. Een aanvullende asbestinventarisatie achten wij niet noodzakelijk. Wel wordt geadviseerd tijdens de sloopwerkzaamheden alert te zijn op de aanwezigheid van verborgen asbesthoudend materiaal.

Deze asbestinventarisatie is geschikt zoals beschreven in onderstaande tabel en daarmee geschikt zoals bedoeld in de aanleiding van dit onderzoek. Als de werkzaamheden buiten de reikwijdte van deze asbestinventarisatie vallen, dienen niet geïnspecteerde ruimtes alsnog geïnspecteerd te worden.

Tabel 6 Aanleiding, reikwijdte en geschiktheid

Object	Aanleiding	Reikwijdte	Geschiktheid
woningen en schuren	voorgenomen sloop	het gehele gebouw of object	geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

Asbesthoudend materiaal dient, voor de aanvang van de verbouwing of sloop, door een asbestverwijderingsbedrijf te worden verwijderd. Materiaal ingedeeld in risicoklasse 1 kan onder voorwaarden ook worden verwijderd door bedrijven welke niet gecertificeerd zijn conform het Certificatieschema voor de Procecertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.

Als tijdens de werkzaamheden niet gerapporteerd asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, moet dit gemeld en aanvullend geïnventariseerd worden. Een vermoeden van de aanwezigheid van niet gerapporteerd asbestverdacht materiaal moet direct aan de opdrachtgever en aan Baecx B.V. worden gemeld. Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd aan het asbestverdachte materiaal totdat het asbestinventarisatierapport is bijgewerkt.


Indien in deze rapportage asbesthoudende toepassingen beschreven zijn als niet geschikt voor verwijdering dienen deze aanvullend geïnspecteerd te worden vóór sanering.

Dit inventarisatierapport is drie jaar geldig na autorisatie. Hierna dient dit inventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit.

Bijlage A

Bron-1

Plaats van voorkomen	Vloerzeil trapkast
Soort	Vinyzeil
Materiaal	Vinylzeil
Monstercode	MM001
Percentage en type asbest	Chrysotiel 30-60 %
Analysecertificaatnummer	1416154
Hechtgebonden	Ja
Hoeveelheid	2 m ²
Bevestiging	Los
Bereikbaarheid	Goed
Situatie	Binnen
Mate van beschadiging	Licht
Mate van verwerking	Licht
Verwijderingsmethode	Los materiaal direct verpakken
Risicoklasse verwijdering	1
Voorwaarden verwijdering	Zie SMART afdruk in bijlage F
Opmerkingen	-

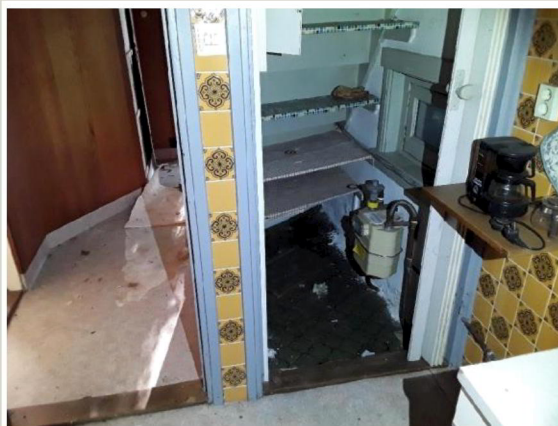

Bron-2

Plaats van voorkomen	Kit ramen
Soort	Kit
Materiaal	Kit
Monstercode	MM006 en MM007
Percentage en type asbest	Chrysotiel 2-5 %
Analysecertificaatnummer	1416154
Hechtgebonden	Ja
Hoeveelheid	11 stuk(s)
Bevestiging	Gekit
Bereikbaarheid	Goed
Situatie	Buiten
Mate van beschadiging	Licht
Mate van verwerking	Licht
Verwijderingsmethode	Asbesthoudend materiaal op of aan een ander object in z'n geheel verwijderen
Risicoklasse verwijdering	1
Voorwaarden verwijdering	Zie SMART afdruk in bijlage F
Opmerkingen	Het betreft 11 ramen zowel op de begane grond als op de eerste verdieping.






Bijlage B



Hamersveldseweg 84 Leusden

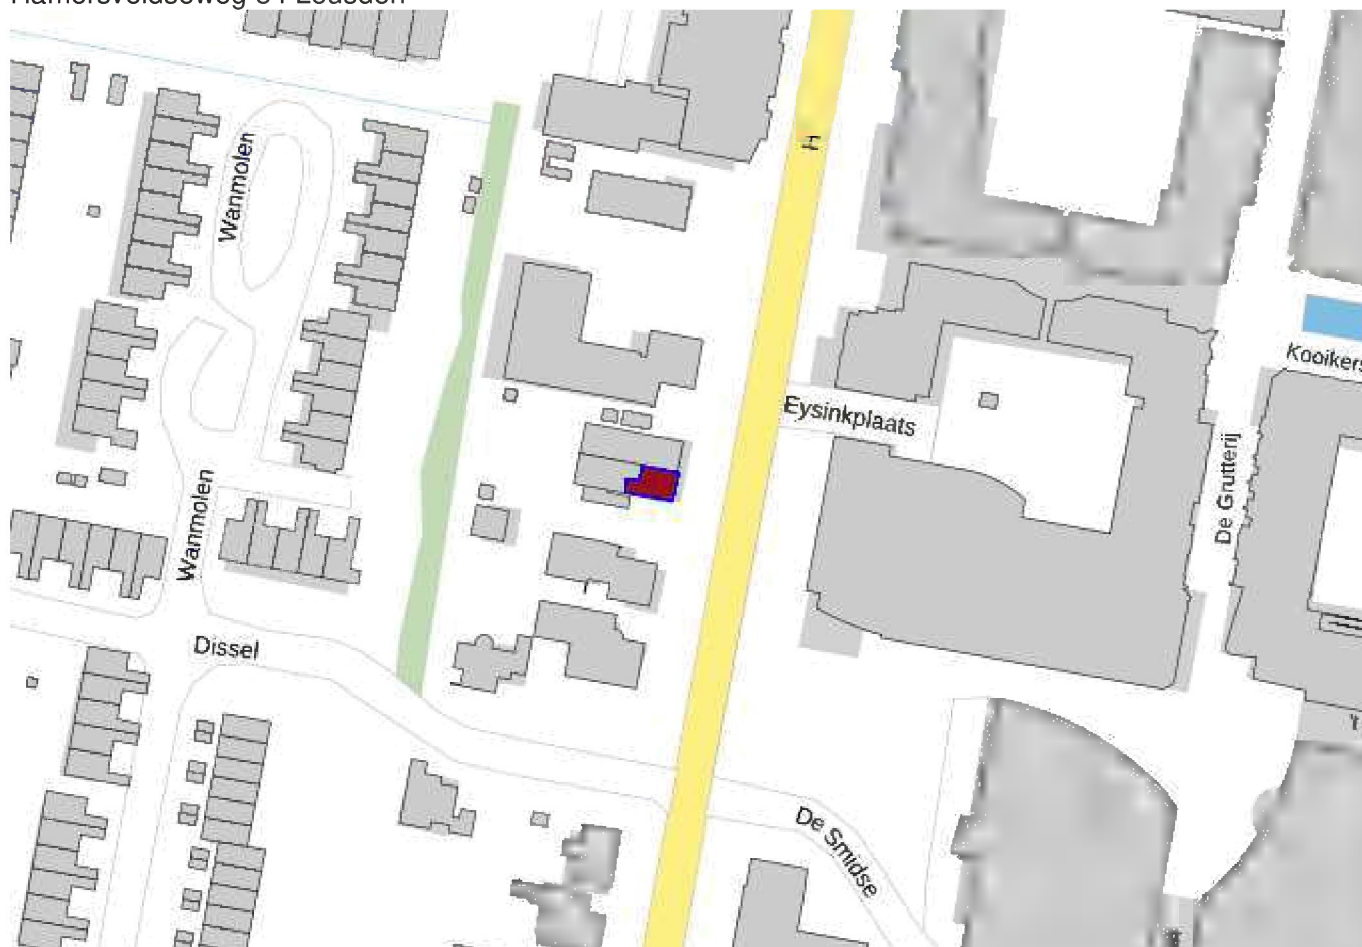**Pand**

ID	0327100000262839
Status	Pand in gebruik
Bouwjaar	1925
Geconstateerd	Nee
Begindatum	09-11-2010
Documentdatum	09-11-2010
Documentnummer	148171
Mutatiedatum	23-12-2010

Verblijfsobject

ID	0327010000283513
Status	Verblijfsobject in gebruik
Gebruiksdoel	woonfunctie
Oppervlakte	74 m2
Geconstateerd	Nee
Begindatum	20-01-2022
Documentdatum	20-01-2022
Documentnummer	12966

Mutatiedatum	20-01-2022
Gerelateerd hoofdadres	0327200000283512
Gerelateerd pand	0327100000262839
Locatie	x:157644.000, y:460130.000

Nummeraanduiding

ID	0327200000283512
Postcode	3833GT
Huisnummer	84
Huisletter	
Huisnummer toev.	
Status	Naamgeving uitgegeven
Type adresseerbaar object	Verblijfsobject
Geconstateerd	Nee
Binddatum	28-09-2010
Documentdatum	28-09-2010
Documentnummer	147090
Mutatiedatum	23-12-2010
Gerelateerde openbareruimte	0327300000247095

Openbare Ruimte

ID	0327300000247095
Naam	Hamersveldseweg
Status	Naamgeving uitgegeven
Geconstateerd	Nee
Binddatum	31-03-1948
Documentdatum	31-03-1948
Documentnummer	145176GBA1310
Mutatiedatum	23-12-2010
Gerelateerde woonplaats	2638

Woonplaats

ID	2638
Naam	Leusden
Status	Woonplaats aangewezen
Geconstateerd	Nee
Binddatum	06-07-2010
Documentdatum	06-07-2010
Documentnummer	136703
Mutatiedatum	23-12-2010

Bronhouder

ID	0327
Naam	Leusden

Bijlage C



De maten zijn aangegeven in meters

Projectnummer: P220923-01


Locatie: Hamersveldseweg 82 en 84 te Leusden



Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

1

Gebouwaanduiding

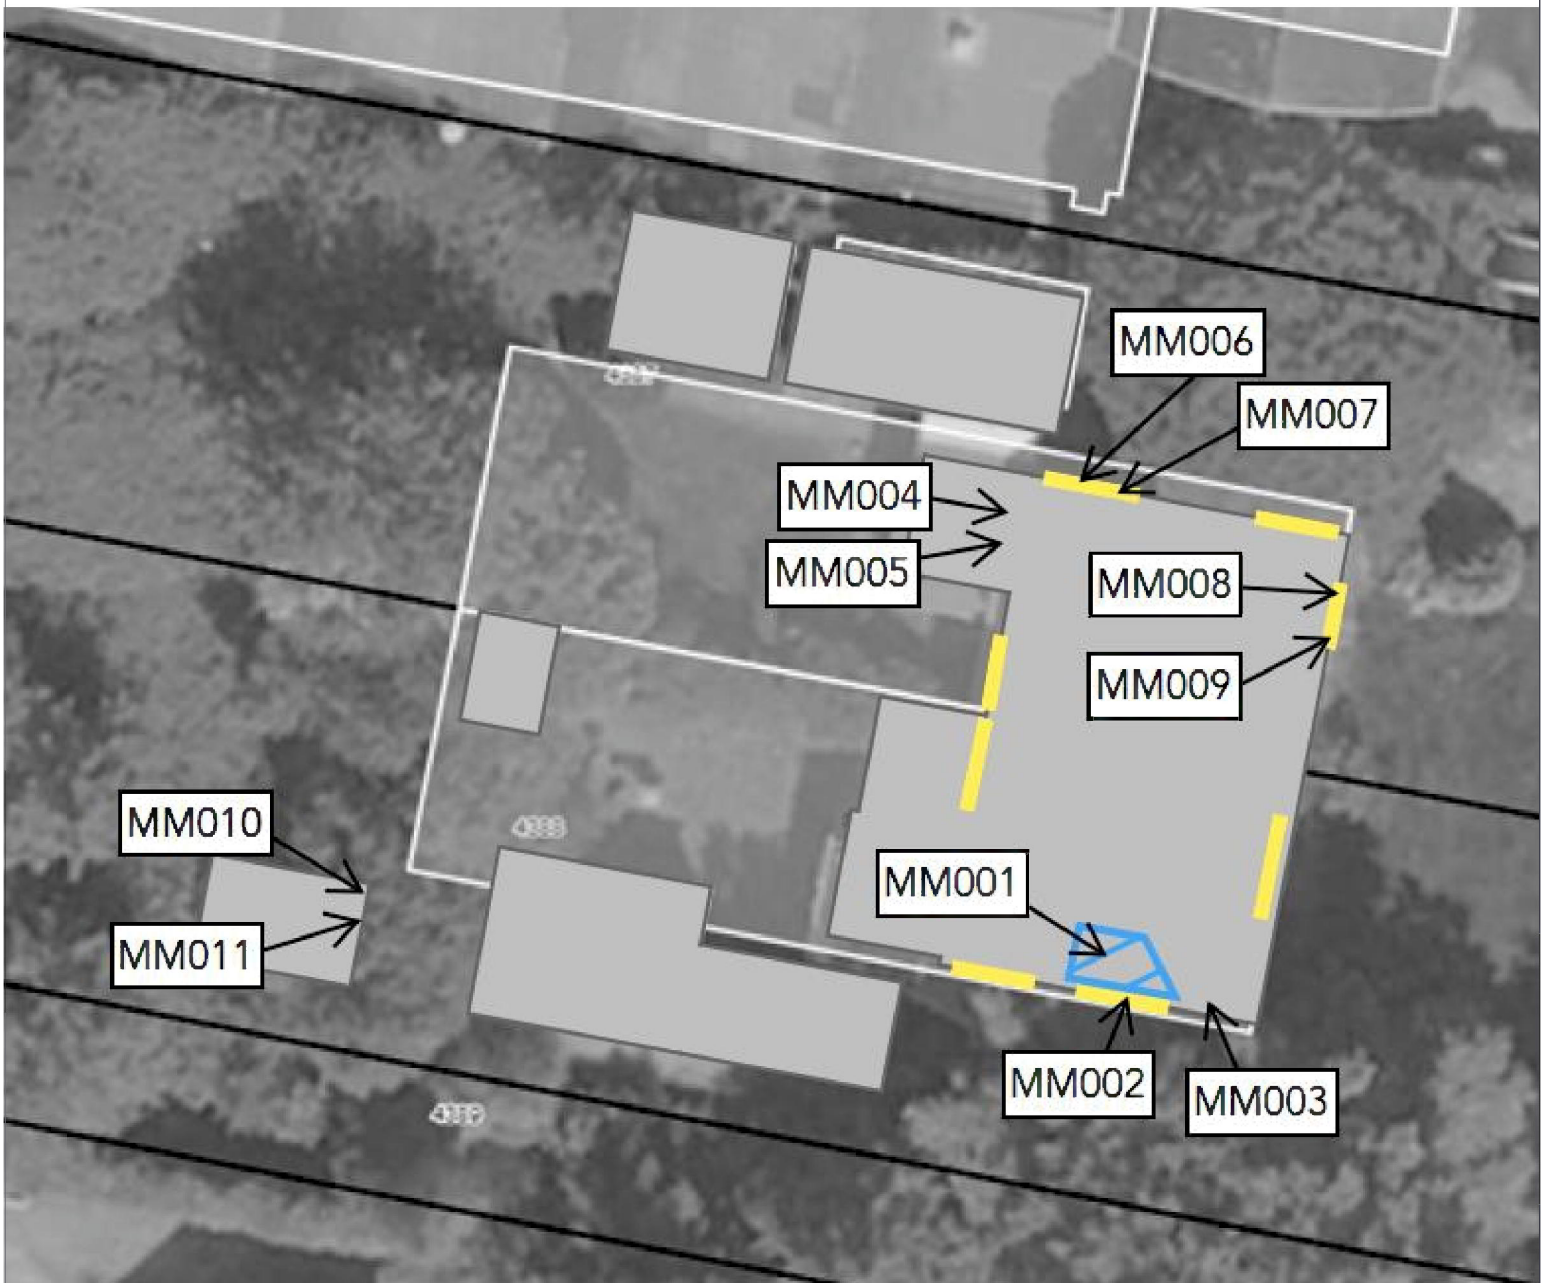

Projectnummer: P220923-01

Locatie: Hamersveldseweg 82 en 84 te Leusden



Bron-1





Bron-2






Monsternamepunt




Bijlage D

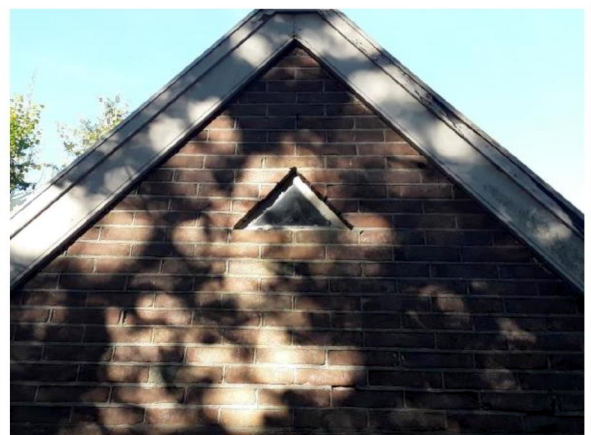

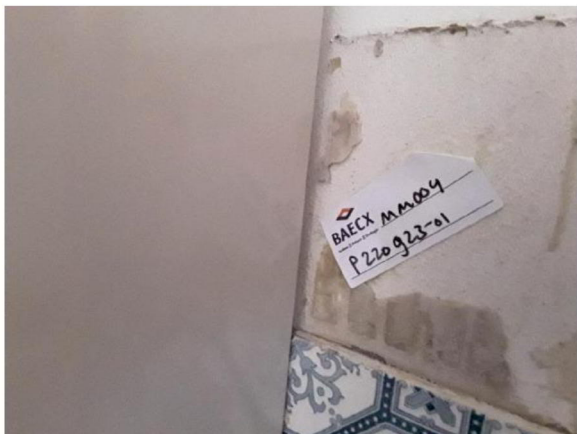


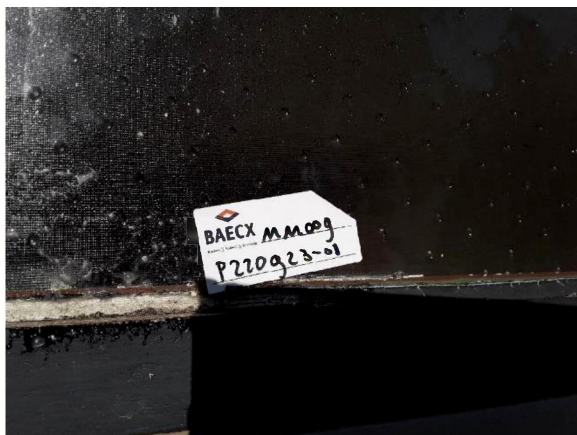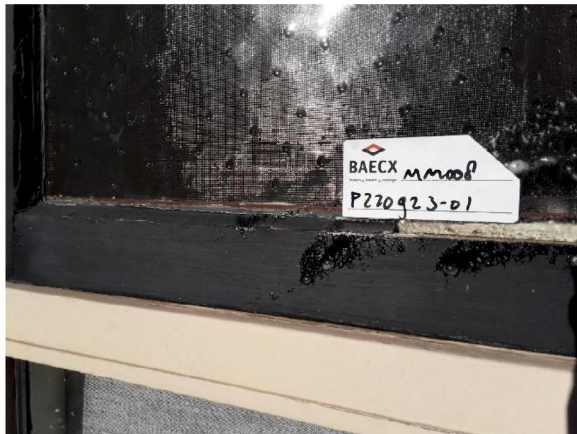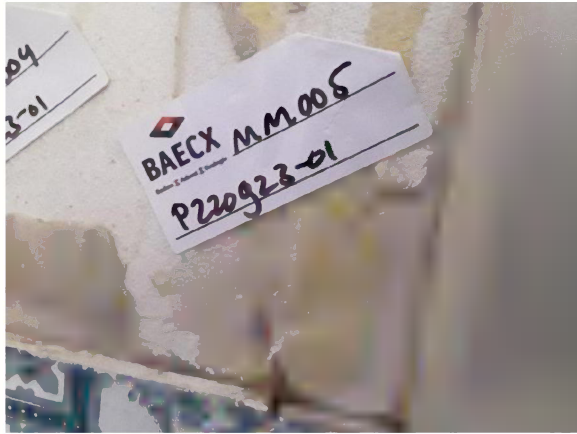



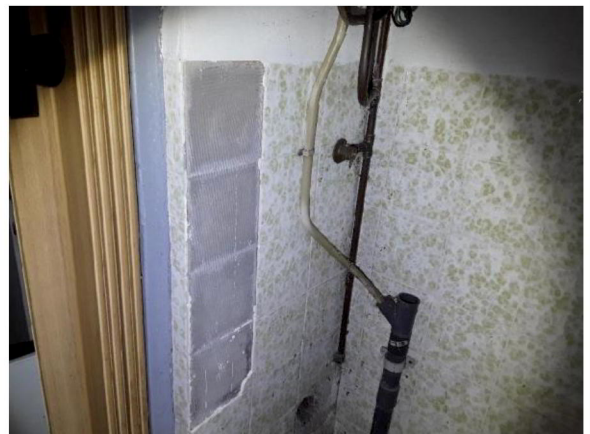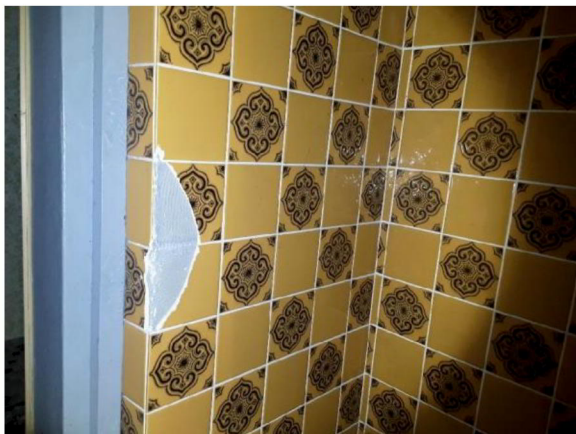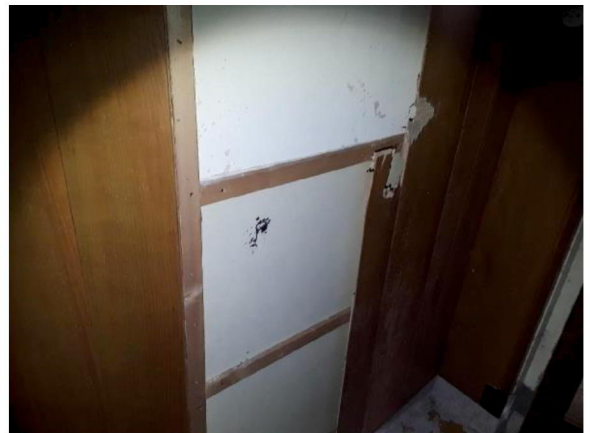



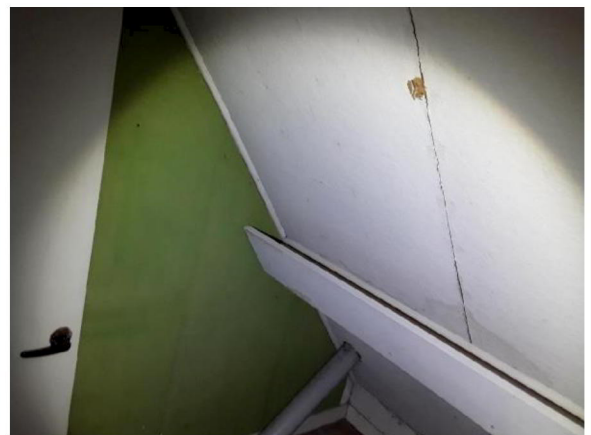

Bijlage E

ANALYSECERTIFICAAT

Opdrachtgever : Baecx B.V.
Contact : de [REDACTED]
Adres : De Spil 31c, 3774SE KOOTWIJKERBROEK

Projectgegevens

Projectcode : 1416154
Uw project omschrijving : P220923-01
Validatieref. : 1416154_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : UGJE-MLDE-ODSN-FZYC

Ontvangstdatum : 22-09-2022
Rapportagedatum : 23-09-2022
Aantal monsters : 11
Aantal pagina's : 2

Analysemethode: (semi) kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 (Q)

monstercode	omschrijving	schatting in gewichtsprocenten (massa%)						geschatte gebondenheid
		chrysotiel	amosiet	crocidoliet	anthophylliet	tremoliet	actinoliet	
7344065	MM001	30-60	-	-	-	-	-	hecht
7344066	MM002	-	-	-	-	-	-	n.v.t.
7344067	MM003	-	-	-	-	-	-	n.v.t.
7344068	MM004	-	-	-	-	-	-	n.v.t.
7344069	MM005	-	-	-	-	-	-	n.v.t.
7344070	MM006	0,1-2	-	-	-	-	-	hecht
7344071	MM007	2-5	-	-	-	-	-	hecht
7344072	MM008	-	-	-	-	-	-	n.v.t.
7344073	MM009	-	-	-	-	-	-	n.v.t.
7344074	MM010	-	-	-	-	-	-	n.v.t.
7344075	MM011	-	-	-	-	-	-	n.v.t.

Analysemethode

Het monstermateriaal is onderzocht volgens het door de RvA geaccrediteerde voorschrift ASB-IDEN conform NEN 5896. De methode berust op stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie aangevuld met Dispersion Staining Microscopy.

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). De geschatte gebondenheid is gegeven in de zin van NEN 5896. Indien asbest niet aantoonbaar is, weergegeven als "-" in bovenstaande tabel, dient de rapportagegrens < 0.1% aangenomen te worden. Dit is in overeenstemming met NEN 5896 waarin de laagst detecteerbare concentratie aan asbest vastgesteld is op <0,1%.

Opmerking

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
 Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
 De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

Eurofins Omegam B.V.
 H.J.E. Wenckebachweg 120
 NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
 Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
 [REDACTED]@eurofins.com
 www.eurofins.nl


IBAN NL 16 BNPA 0227667980
 BIC BNPANL2A
 BTW nr. NL8139.67.132.B01
 KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Namens Eurofins Omegam,



Manager productie

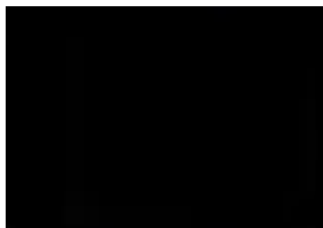**Disclaimer**

Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Bijlage F

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 30 september 2022 om 11h20 (2226530)

AsbestdakAdvies B.V.

SCA-code: 07-D 070148.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D 070148.01-P220923-01 [0]].

Identificatie

Adres	Hamersveldseweg 82 en 84, Leusden
Projectcode	P220923-01 [0]
Projectnaam	hamersveldseweg-leusden
Broncode	0-001
Bronnaam	vloerzeil trapkast

Feiten

Productspecificatie	Vinylzeil
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	2 m ²
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	1416154

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 24062022 (ingangsdatum 24-06-2022)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 30 september 2022 om 11h20 (2226531)

AsbestdakAdvies B.V.

SCA-code: 07-D 070148.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D 070148.01-P220923-01 [0]].

Identificatie

Adres	Hamersveldseweg 82 en 84, Leusden
Projectcode	P220923-01 [0]
Projectnaam	hamersveldseweg-leusden
Broncode	0-002
Bronnaam	kit ramen

Feiten

Productspecificatie	Kit
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	11 stuks
Percentage Chrysotiel	2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	1416154

Situatie

Bevestiging	Gekit
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Asbesthoudend materiaal op of aan een ander object in z'n geheel verwijderen
------------------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 24062022 (ingangsdatum 24-06-2022)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

Snel en deskundig
advies *voor jou*

Wij helpen snel
en doelgericht,
zodat jij verder
kunt met je
toekomstplannen



Zonder onnodige
aanbevelingen en
kostenposten



BAECX

Bodem & Asbest & Ecologie



Meer dan 6.000 rapporten



Vaste scherpe prijzen



Ervaren inspecteurs



Doelgerichte werkwijze



Bodem

Wij zijn in het bezit van de procescertificaten BRL SIKB 1000 en BRL SIKB 2000. Dit betekent dat we gecertificeerd zijn om verkennend en/of nader bodemonderzoek, asbest in grond onderzoek en partijkeringen uit te voeren.



Asbest

Wij zijn in het bezit van een procescertificaat Asbestinventarisatie, op basis van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. Dit betekent dat we gecertificeerd zijn om alle vormen van asbestinventarisatie uit te voeren.



Ecologie

Wij voldoen aan de deskundigheidseisen zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die stelt met betrekking tot ecologische deskundigheid. Dit betekent dat we niet alleen ecologische quickscans uit mogen voeren, maar ook vervolgonderzoeken.



0342 430 110 | info@baecx.nl

baecx.nl