

Rapportage “Eindcontrole na asbestverwijdering”

Conform NEN 2990:2012 en interim-regeling eindcontrole na een asbestsanering in risicoklasse 2A (VISUELE INSPECTIE)

Opdrachtgever : J. en R. Milieudiensten B.V.
Goudsmid 5
2461 LZ Ter Aar
Onze referentie : 20.007795/0
Datum inspectie : 22-6-2020
Locatie : Kas/gebouw
Adres : Zuidwijk 68
Plaats : Boskoop

Ref. klant : 20.PT035

Projectgegevens					
Geldig inv. rapport aanwezig?	Ja	Inv. uitgevoerd door	Bregman & Van Ekeren B.V	nr.	20200420
Werkplan aanwezig?	Ja	Omvang insp. gebied	200 m²	Afwijkend insp. gebied?	Ja
Risicoklasse (SMART)	2	Aantal kleefmonsters	0	Resultaat akkoord?	n.v.t.
Betreft een kruipruimte?	Nee	Aantal grondmonsters	0	Resultaat akkoord?	n.v.t.
RV kruipruimte in %	n.v.t.				
Omschrijving inspectie gebied	Gehele kas (gesloopt) + gedeelte buitenterrein (zie situatieschets)				

Gesaneerde bronnen volgens werkplan / inv. rapport / mededelingen DTA					
Bron	Verwijderd materiaal	Hoeveelheid	Soort asbest % (m/m)	Bevestiging	HB?
1	Plaat	61 m ²	Chrysotiel 10-15	Gekit	ja
2	Kassenkit	460 m ¹	Chrysotiel 2-5	Gekit	ja

Resultaten visuele inspectie / opmerkingen / beperkingen		
Randvoorwaarden inspectie	Ja Nee N.v.t.	Toelichting
folie verwijderd in aanwezigheid inspecteur	N.v.t.	
inspectiegebied >250 m ²	Nee	
gebied geschikt voor inspectie	Ja	
inspectiegebied voldoende verlicht	Ja	Daglicht, zaklamp
transitroute van toepassing en geïnspecteerd	N.v.t.	
beplating voorgeboord (conform werkplan)	N.v.t.	
losse obstakels/verpakt afval	Ja	Afvalzak vuile ruimte
inspectiegebied is droog	Ja	
alle locaties goed bereikbaar	Ja	
naden en kieren doorgehaald	Ja	
er blijven HB bronnen achter	Nee	
tot ca. 5 meter vanaf bouwwerk of constructie	Nee	Vanwege ruimtegebrek niet mogelijk
zwerfasbest buiten inspectiegebied	N.v.t.	
ruwe oppervlakten aanwezig	Ja	
glovebag of couveusezak van toepassing	N.v.t.	
spijker-, niet gaten uitgeboord	N.v.t.	
schroefgaten aanwezig en uitgeboord	N.v.t.	
toplaag ondergrond geïnspecteerd (5 cm)	N.v.t.	
rachelwerk verwijderd	N.v.t.	
puin binnen/buiten inspectiegebied	N.v.t.	
betreft een calamiteit conform hoofdstuk 7.4	N.v.t.	
betreft een inspectie conform hoofdstuk 7.7	N.v.t.	

Opdrachtgever : J. en R. Milieudiensten B.V.
 Onze referentie : 20.007795/0
 Adres : Zuidwijk 68


Datum : 22-6-2020
 Ref. opdrachtgever : 20.PT035
 Plaats : Boskoop

Bevindingen visuele inspectie															
Begin visuele inspectie		10:30		Einde visuele inspectie		11:00		Totaal		30		minuten			
Segmenten	Bouwdelen														
	Naden, kieren, gaten	Wanden, muren, ruw metselwerk	Vaste vloer, harde ondergrond	Toplaag zachte ondergrond	Leidingen, leuzen, kabelgoot	Inventaris	Vensterbank, plinten, kozijnen, deuren	Dakconstructie metaal of hout	Begroeiing of struiken	Balkon, bordes of galerij	(Ro)lsteiger, hoogwerker of trap	Regenafvoer, goot, dakrand	Schroefgaten	Vuile ruimte douchesluis	
1	V	V	V(+2)	V	V	Nvt	Nvt	Nvt	V	Nvt	Nvt	V	Nvt	V	
Verklaring gebruikte afkortingen															
V	In orde bevonden								HB	Hechtgebonden					
V(+2)	In orde bevonden na aanvullend schoonmaak								AFG	Afgeplakt (inspectie niet mogelijk)					
A	Afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestverdachte restanten, stof e.d.								N.v.t.	Niet van toepassing					
Conclusie visuele inspectie															
Visueel akkoord? JA Conform de criteria gesteld in hoofdstuk 7 van NEN 2990:2012.															
Toelichting Eventuele beperking bij de inspectie worden toegelicht bij de opmerkingen / beperkingen onder de eindconclusie.															

Eindconclusie					
Aan de hand van de bevindingen van de visuele inspectie kan worden geconcludeerd dat het geïnspecteerde gebied WEL voldoet aan de eisen zoals beschreven in Art. 4.51a van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Toelichting zie opmerkingen/beperkingen voordat vervolgwerkzaamheden gaan plaatsvinden. In geval van een inspectie na calamiteit (brand of asbest verontreiniging) conform hoofdstuk 7.4, dan is sprake van een tijdelijke vrijgave van het inspectiegebied. Na het volledig opruimen van het terrein dient een volledige eindinspectie plaats te vinden. Détect Milieu Services B.V. is niet verantwoordelijk voor het initiatief hierin. De opdrachtgever is hiervan op de hoogte gebracht.					
Opmerkingen / beperkingen					
Betreft hier de sanering van asbesthoudend kit en platen van de kas. De bronnen zijn eerst gesaneerd en daarna is het kas gesloopt. Alleen de betonnen fundering is zichtbaar. Beiden bronnen zijn verwijderd. De grote stenen zijn uitgesloten, en valt niet onder de inspectiegebied. Vuile ruimte deco unit is schoon bevonden. Door actieve bemonstering blijft er licht gruis/stof van de ruwe muren/ vloer afkomen. Alleen de toplaag tot 5 cm is meegenomen met de inspectie. Hieronder is geen inspectie mogelijk. Tijdens inspectie van de toplaag van de onverharde ondergrond, kan bij belopen/ kruipen de oppervlakte structuur wijzigen. Tussen de begroeiing is slechts een beperkte visuele inspectie mogelijk. Naden en kieren van constructiedelen zijn geïnspecteerd tot circa 3 cm diep. Voor deze handeling is waar nodig gebruik gemaakt van een spatel. Vanwege ruimtegebrek hangt het lint minder dan de in NEN 2990 omschreven afstand. De afstand tussen het object en lintafzetting is < 5 meter.					
Inspecteur	Alper Yigit			Paraaf	
Datum	22-6-2020				
Namens	J. en R. Milieudiensten B.V. J.P. Vrolijk			Paraaf	
Alle resultaten en waarnemingen zijn naar waarheid ingevuld. Project gerelateerde gegevens zijn verstrekt door de opdrachtgever. De door Détect Milieu Services B.V. uitgevoerde verrichtingen zijn geaccrediteerd door de RvA en geregistreerd onder nummer I 268 en/of L 548 (website www.rva.nl).					

Opdrachtgever : J. en R. Milieudiensten B.V.
 Onze referentie : 20.007795/0
 Adres : Zuidwijk 68

Datum : 22-6-2020
 Ref. opdrachtgever : 20.PT035
 Plaats : Boskoop

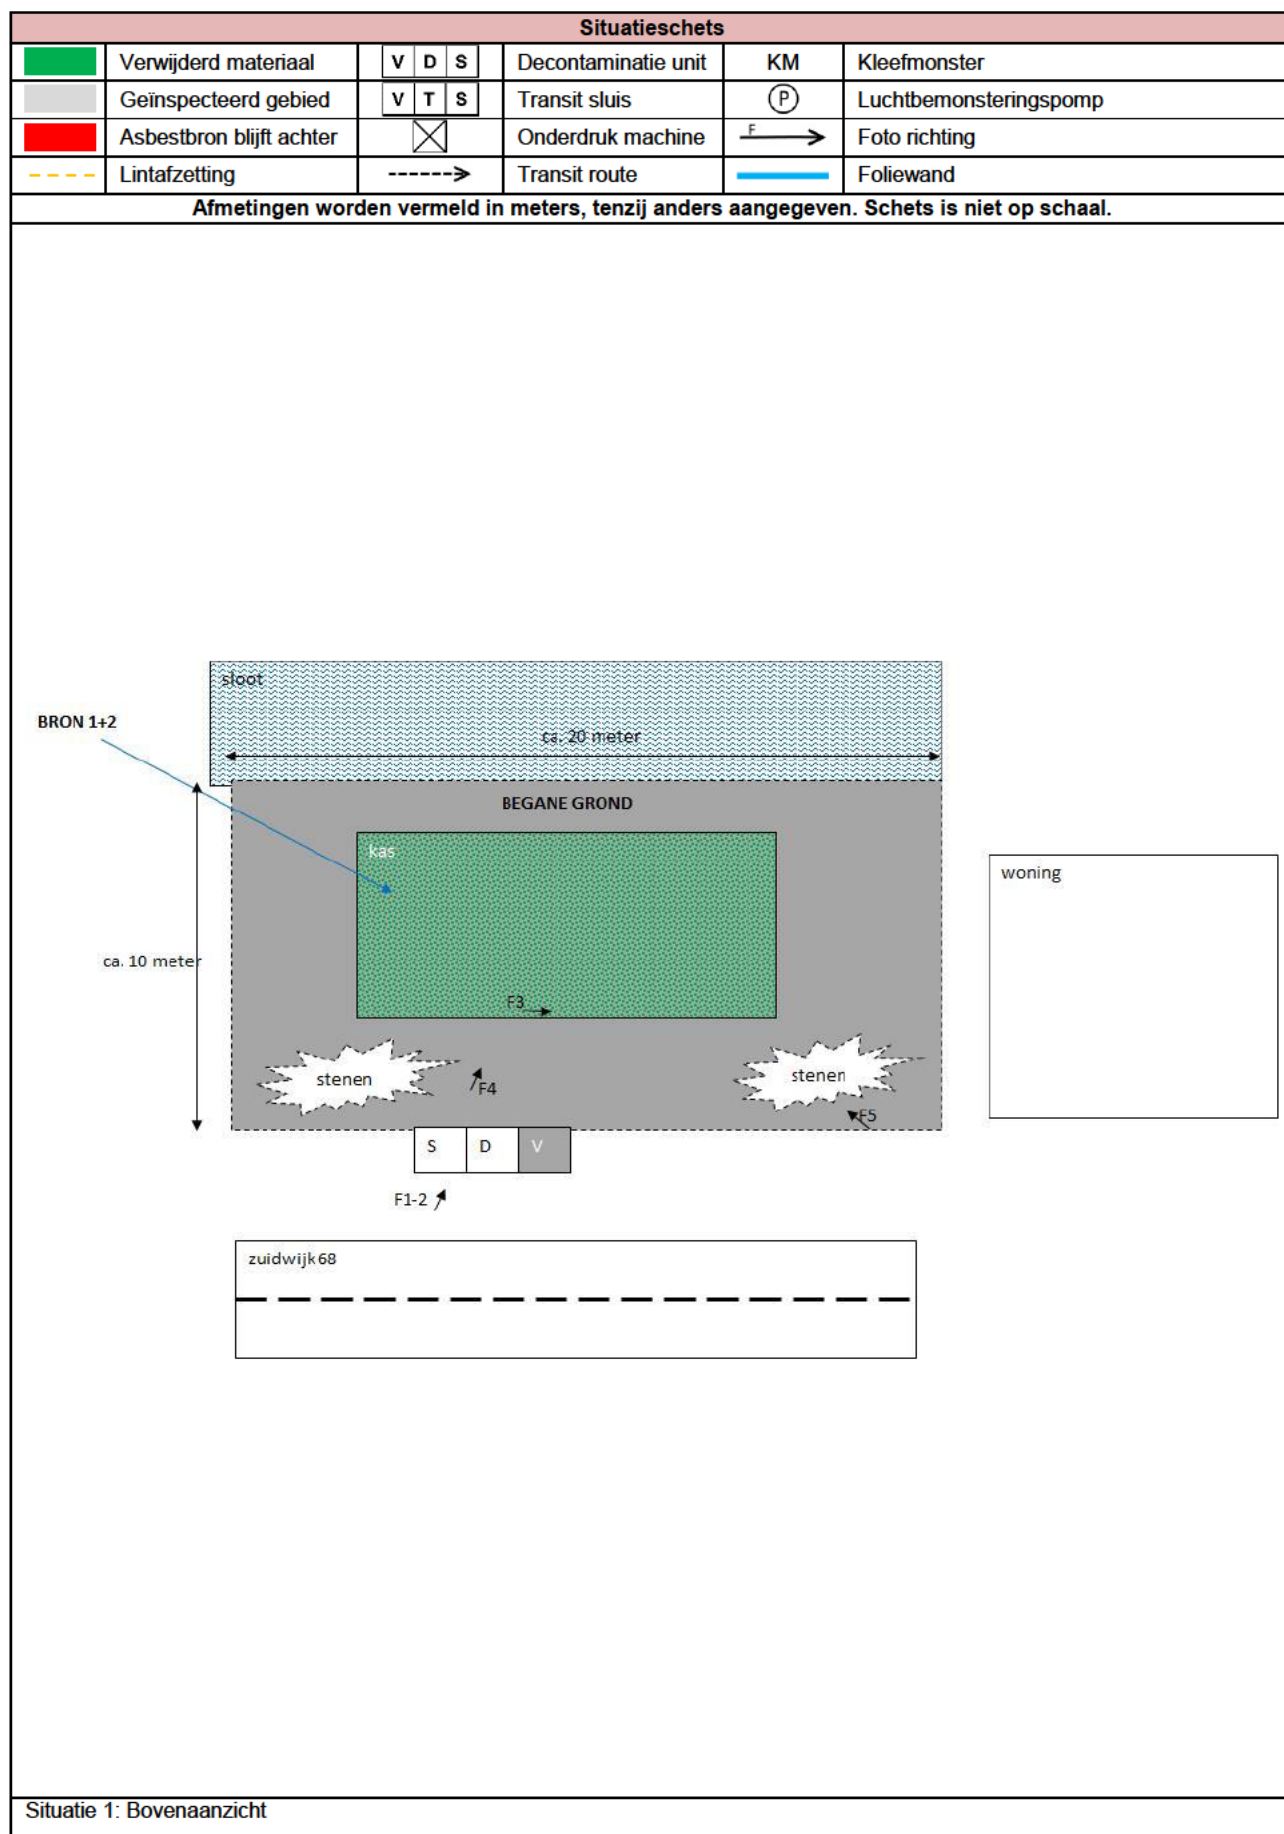

Opdrachtgever : J. en R. Milieudiensten B.V.
Onze referentie : 20.007795/0
Adres : Zuidwijk 68

Datum : 22-6-2020
Ref. opdrachtgever : 20.PT035
Plaats : Boskoop

Fotoreportage



F1: Deco unit overzicht



F2: Vuile ruimte deco unit



F3: Waar bronnen hebben gezeten



F4: Overzichtsfoto



F5: Overzichtsfoto