



De rayonbeheerder heeft in het vooroverleg ook al heeft aangegeven dat er verlenging van de schouwwatergang tot de project locatie nodig is, en zijn er al intern adviezen opgevraagd over de dimensionering van de duikers in het traject. (Oranje stippen zijn aanwezige duikers. Knelpunten hierbij concentreren zich in het lagergelegen deel bij de achterweg (groen omcirkeld), hiervan een uitsnede in figuur 2

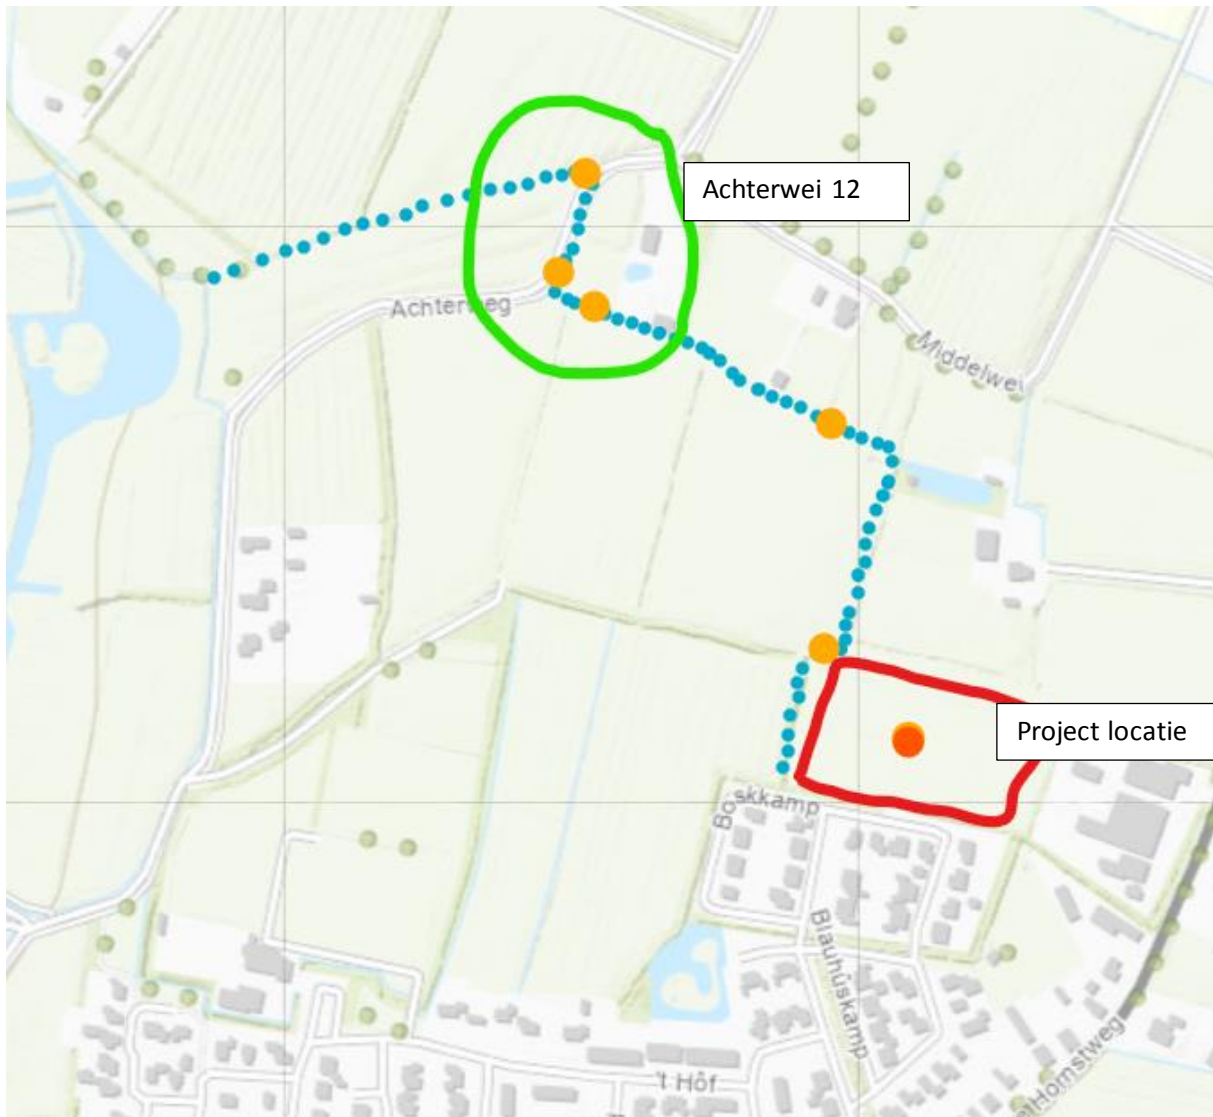

Figuur 1 Situatie waterlopen

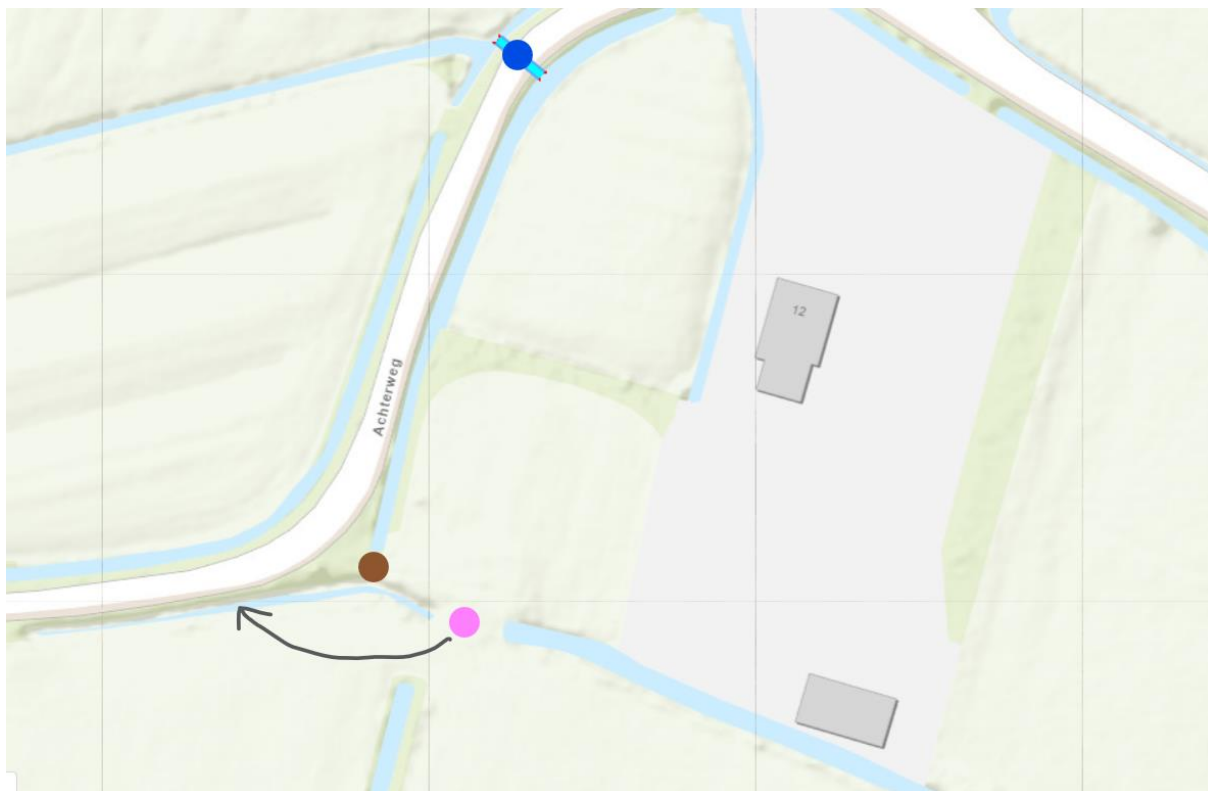

*Figuur 2 Uitsnede situatie Achterwei*

In het voortraject is door de watersysteembeheerder de nieuwe ontwikkeling aan de Boskamp bekeken, en heeft bepaald dat de duiker onder de Achterwei (Blauwe stip) minimaal 400 mm, bij voorkeur 500 mm doorsnede moet hebben.

Deze is nu 300 mm, dus dit is het eerste knelpunt.

Ter plaatse van de roze stip ligt een dam met duiker van 300 mm in slechte staat, deze zal ook aangepakt/ opgewaardeerd moeten worden. Als dit met de landeigenaar kan worden overeengekomen gaat de voorkeur hierbij uit naar het verplaatsen van de dam naar het aangrenzende perceel, zodat er een duiker minder in het afwateringscircuit komt.

Ter plaatse van de bruine stip ligt dan nog een duiker van 300 mm, deze zal dan ook opgewaardeerd moeten worden naar 500 mm. Met deze aanpassingen zijn de grootste knelpunten in het watersysteem aangepakt, en verwachten zo het extra water van de nieuwe uitbreiding goed af te kunnen voeren.

Hierbij willen wij nog wel opmerken dat bij extreme omstandigheden, waarbij het hele watersysteem vol staat, er nog steeds wateroverlast kan zijn, dus nogmaals, waterberging en infiltratie op de projectlocatie aan de Boskamp is minstens van even groot belang.

Kortom, wij delen de zorgen voor wateroverlast aan de Achterwei door de nieuwe ontwikkeling aan de Boskamp, Het aanpakken van het watersysteem / waterlopen zou wat ons betreft dan ook als voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan opgenomen moeten worden.