

Quickscan
cultuurhistorische waarden
buitengebied Best



gemeente Best

januari 2019



Monumentenhuis Brabant B.V.
Markt 9
4931 BR Geertruidenberg
www.monumentenhuisbrabant.nl
T. 0162-511833
E. info@monumentenhuisbrabant.nl

Monumentenhuis Brabant B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

1. Aarleseweg 20 en 20a

Langgevelboerderij onder met gesmoorde verbeterde holle pannen gedekt zadeldak te dateren in de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw. De gevels zijn opgebouwd in kettingverband, waarbij zichtbaar is dat het metselwerk van het bedrijfsgedeelte opnieuw is gevoegd en vermoedelijk gereinigd. In het woongedeelte zijn de oorspronkelijke vensters, glas-in-lood en toegangsdeur nog aanwezig. Het stalvenster naast het woongedeelte is een getoogd zesruits stalvenster en nog authentiek. De overige stalvensters zijn in hout en afwijkende verhouding vernieuwd. In het dakvlak zijn meerdere dakvensters toegevoegd. In het dakvlak van het woongedeelte nog twee authentieke schoorstenen. Boerderij is gesplitst in drie wooneenheden.





Het gebied aan de Boslaan is eind jaren '20 van de 20^{ste} eeuw ontwikkeld. De woningen dateren dan ook van rond deze periode. De woningen en structuren vormen samen een ensemble.

2. Boslaan 1

Eenlaags woonhuis onder met gesmoorde tuile du nord pannen gedekt zadeldak met op de uiteinden prominente gemetselde schoorstenen. De gevels zijn opgebouwd in halfsteensverband met snijvoeg, steensrollaag boven de gevelopeningen en een afwijkende trasraam ter decoratie. Onder de pannenlijn een forse bakgoot en langs de topgevels een sobere sierrand. De kenmerkende T-vensters zijn op authentieke wijze vernieuwd met dubbelglas. Authentieke luiken en voordeur. Op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832 is het gebied nog onbebouwd. De woning is te dateren in de jaren '20 van de 20^{ste} eeuw en verkeert in hoge mate van authentieke staat.



3. Boslaan 4 en 6

Eenlaags dubbel woonhuis onder met gesmoorde kleine romaanse pannen gedekt zadeldak met op de uiteinden prominente gemetselde schoorstenen. De gevels zijn opgebouwd in halfsteensverband met een sobere sierrand langs de topgevels, steensrollaag boven de gevelopeningen en een trasraam in afwijkende steen. De bakgoot, dakkapel en voordeur zijn nog authentiek. Vensters deels op authentieke wijze vernieuwd. Op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832 is het gebied nog onbebouwd. De woningen zijn te dateren in de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw en verkeren in een hoge mate van authentieke staat.



4. Boslaan 5

Eenlaags woonhuis onder met gesmoorde kleine romaanse pannen gedekt zadeldak met in het dakvlak een prominente hoge gemetselde schoorsteen. Gevels opgebouwd in kettingverband met snijvoeg en een trasraam in afwijkende steen. De woning heeft een forse kenmerkende bakgoot, boven de authentieke voordeur een betonnen luifel, authentieke vensters. Op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832 is het gebied nog onbebouwd. De woning is te dateren in de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw. Rechts naast het woonhuis een eenlaagse schuur, vermoedelijk uit dezelfde periode, in afwijkend steensoort en halfsteensverband. De aanwezige bebouwing heeft een hoge mate van authentieke staat. De woning en bijbehorende schuur vormen een ensemble.



5. Boslaan 7

Eenlaags woonhuis, met haaks een aanbouw, onder met gesmoorde opnieuw verbeterde holle pannen gedekt zadeldak. De gevels zijn opgebouwd in Vlaams verband met trasraam in afwijkende steen en langs de topgevels een sierrand. De woning heeft kenmerkende forse bakgoten, vensters en toegangspartij. De voordeur is vervangen en dateert uit de jaren '70 van de 20^{ste} eeuw. De vensters zijn voorzien van dubbelglas. Op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832 is het gebied nog onbebouwd. Woning is te dateren in de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw.



6. Boslaan 8

Eenlaags woonhuis onder met betonpannen gedekt zadeldak. Gevels opgebouwd in Vlaams verband met snijvoeg, boven de gevelopeningen een rollaag en langs de topgevels een sierrand. Kenmerkende toegangsdeur met luifel en kenmerkende forse bakgoot. Vensters vervangen door kunststof vensters, later toegevoegde dakkapel en rechts een eenlaagse aanbouw van latere datum. Metselwerk gevels recent witgeschilderd. Op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832 is het gebied nog onbebouwd. Woonhuis te dateren in de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw.



7. Boslaan 10

Eenlaags woonhuis onder met gesmoorde verbeterde holle pannen gedekt zadeldak met op de uiteinden twee prominente gemetselde schoorstenen. Gevels opgebouwd in Vlaams verband met sobere sierrand langs de topgevels en een trasraam in afwijkende steen. De woning heeft een authentieke toegangsdeur, forse bakgoot en kenmerkende vensters en dakkapel. Rechts achter de woning een eenlaagse aanbouw eveneens met zadeldak. In de voorgevel van de aanbouw is een metselwerkwijziging zichtbaar. Op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832 is het gebied nog onbebouwd. De woning is te dateren in de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw.



8. Broekdijk 11

Tweelaags woonhuis onder met gesmoorde opnieuw verbeterde holle pannen gedekt zadeldak met op de uiteinden twee prominent gemetselde schoorstenen. De gevels opgebouwd in halfsteensverband van machinale rode stenen. De authentieke voordeur heeft een authentieke omlijsting van kunststeen. Deze omlijsting is later wit geschilderd. Op de verdieping, boven de voordeur, een tegel met daarop een schildering. De vensters zijn op niet authentieke wijze vernieuwd, de aangebrachte roedeverdeling is namelijk forser dan het oorspronkelijk, de draaiende delen zijn gewijzigd in naar buiten draaiende delen en de klepramen in kiepramen. Tevens is er dubbelglas aangebracht. Wel is het glas-in-lood behouden. Het kenmerkende beeld van grote woonkamervenster is verloren gegaan door de aangebrachte roedeverdeling. Tegen de voorgevel- en linkerzijgevel is een grote aanbouw aangebracht. De woning in traditionele stijl is te dateren in de jaren '50 van de 20^{ste} eeuw. De woning vormt een ensemble met Broekdijk 13.



9. Broekdijk 13

Tweelaags woonhuis onder met gesmoorde opnieuw verbeterde holle pannen gedekt zadeldak met op de uiteinden twee prominent gemetselde schoorstenen. De gevels zijn opgebouwd in machinale steen in halfsteensverband. De voorgevel is gereinigd en opnieuw gevoegd. Aan de achterzijde van de woning een authentieke, eenlaagse aanbouw met gemetseld balkon. De authentieke voordeur is omlijst met kunststeen. Op de verdieping, boven de voordeur, een tegel met daarop een schildering. De vensters zijn nog authentiek met op de verdieping smalle horizontale roeden. De woning in traditionele stijl is te dateren in de jaren '50 van de 20^{ste} eeuw en verkeert in hoge mate van authentieke staat. De woning vormt een ensemble met Broekdijk 11.



10. Broekdijk 17

Langgevelboerderij onder met riet gedekte wolfdak met een pannenvoet van betonpannen. In het dakvlak niet authentieke dakkapellen. De boerderij is flink gerenoveerd. De voor- en rechtergevel is gereinigd en opgebouwd in machinale rode steen in halfsteensverband, vermoedelijk in de jaren '50 van de 20^{ste} eeuw. De linkerzijgevel is opgebouwd in kruisverband en te dateren in de eerste helft van de 20^{ste} eeuw. Deze gevel is wel opnieuw gevoegd. In de nok, op de oorspronkelijke scheiding tussen het woon- en bedrijfsgedeelte een schoorsteen van dezelfde steen als de linkerzijgevel. De vensters in het woongedeelte zijn vernieuwd en voorzien van dubbelglas. In het bedrijfsgedeelte betonnen stalvensters te dateren in de jaren '50 van de 20^{ste} eeuw. In de linkerzijgevel zijn metselwerkwijzigingen rondom de stalvensters zichtbaar. Woon-/bedrijfsverhouding nog intact. Boerderij staat niet op Kadastrale Minuutplan 1811-1832, maar vermoedelijk ligt de oorsprong eind 19^e eeuw en wellicht is er nog een oudere kern aanwezig.



11. Broekdijk 18

Langgevelboerderij onder met opnieuw verbeterde holle pannen gedekt zadeldak. De voor- en rechterzijgevels zijn opgebouwd in halfsteensverband. De voorgevel is gereinigd en opnieuw gevoegd. Onder de goot een overhoekse muizentand. De linkerzijgevel is opgebouwd in afwijkende steen, te dateren rond 1900, in kruisverband. Zichtbaar is dat de voor- en achtergevel later tegen de zijgevel zijn aangezet, waarschijnlijk jaren '30. In het woongedeelte zijn de vensters en voordeur later vernieuwd. In het bedrijfsgedeelte zijn metselwerkwijzingen rondom stalvensters zichtbaar. Ook is er in de dwarsdeeldeuren een loopdeur aangebracht. In het dakvlak zijn later dakvensters aangebracht. Woon-/bedrijfsverhouding is nog intact. Oorsprong van de boerderij is vermoedelijk te dateren rond 1900 met een schil grotendeels uit de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw. Rechts achter de boerderij een schuur, oorspronkelijke varkensstal en vermoedelijk te dateren in de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw. De boerderij en de schuur vormen een ensemble.





12. Broekstraat 13

Langgevelboerderij in traditionalistische stijl onder met rode opnieuw verbeterde holle pannen gedekt wolfdak. De gevels zijn opgebouwd in kettingverband met boven de gevelopeningen rollagen met aanzetstenen van kunststeen en vlechtingen langs de topgevel. Het metselwerk is recent gereinigd en opnieuw gevoegd, de vensters zijn vernieuwd en er zijn hardstenendorpels aangebracht. Naast de staldeuren aanzetstenen van kunststeen, typerend voor de traditionalistische stijl, maar ook hardstenen duimblokken aanwezig. Vermoedelijk dateert de boerderij uit de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw. De woon-/bedrijfsverhouding is nog intact.



13. Grevenoordseweg 4, 4a en 4b

Lange langgevelboerderij onder met gesmoorde opnieuw verbeterde holle pannen gedekt wolfdak. De gevels zijn opgebouwd in kruisverband met onder de goot een overhoekse muizentand. De boerderij is inmiddels opgedeeld in drie woningen waarbij het metselwerk van het linker gedeelte van de boerderij (Grevenoordseweg 4b) opnieuw is opgetrokken in wildverband van machinale steen te dateren eind 20^{ste} eeuw. In dezelfde periode is dit deel van de boerderij aan de achterzijde uitgebreid. Het metselwerk van de overige boerderij is eveneens vernieuwd eind 20^{ste}, maar in afwijkend verband. Het oorspronkelijke woongedeelte, Grevenoordseweg 4 heeft nog een authentieke toegangsdeur en vensters. De overige vensters zijn vernieuwd, in het dakvlak later aangebrachte dakvensters en dakkapellen. De boerderij is reeds zichtbaar op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832. Op het perceel staat een gepotdekselde schuur onder rode tuile du nord gedekt zadeldak met eiken gebinten vermoedelijk te dateren begin 20^{ste} eeuw. De boerderij vormt een ensemble met deze schuur.



14. Hagelaarweg 14

Langgevelboerderij onder met rode muldenpannen gedekt zadeldak. De gevels zijn opgebouwd in kruisverband van machinale steen met knipvoeg. De vensters zijn, deels in afwijking, vernieuwd en voorzien van dubbelglas. In de dwarsdeel zijn de deuren verwijderd en is er een puivulling geplaatst. In het dakvlak zijn meerdere dakvensters toegevoegd. De staldeuren in de zijgevel van het bedrijfsgedeelte zijn opengezet en ook voorzien van een puivulling. Op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832 staat reeds een boerderij ingetekend. De boerderij is te dateren in de jaren '50 van de 20^{ste} eeuw. De woon-/bedrijfsverhouding is nog intact.



15. Hagelaarweg 15 (en 15a)

Langgevelboerderij onder met riet gedekt wolfdak met onderaan een pannenvoet van gesmoorde oude holle pannen. De gevels zijn in het vierde kwart van de 20^{ste} eeuw opnieuw opgetrokken in kruisverband met langs de topgevel vlechtingen en onder de goot een overhoekse muizentand. Boven de toegangsdeur een geometrisch bovenlicht. De gevels en vensters zijn vernieuwd en in het dakvlak is een niet authentiek dakkapel aangebracht. De authentieke schoorsteen is nog aanwezig. De boerderij is gesplitst in twee woningen. Hiervoor zijn de dwarsdeeldeuren opgezet en voorzien van een puivulling en zijn er in de linkerzijgevel op niet authentieke wijze vensters toegevoegd. Op het Kadastrale Minuutplan staat reeds een boerderij ingetekend. Wellicht dat de boerderij een oudere kern heeft.



16. Hagelaarweg 16

Boerderij onder met rode oude holle pannen gedekt wolfdak met een uitbouw haaks op de boerderij waardoor er een hoekboerderij is ontstaan. De gevels zijn grotendeels gepotdekseld met een enkele gevel die is opgebouwd in kruisverband. Het potdekselwerk en de vensters zijn vernieuwd en de gevels van metselwerk(deels) opnieuw opgetrokken. De boerderij staat niet afgebeeld op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832. Naast de boerderij een deels open vakwerkschuur met een eiken gebintconstructie en niet authentiek halfsteens metselwerk. Ook deze schuur staat niet op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832. Vermoedelijk is deze schuur eind 20^{ste} eeuw op zijn huidige plaats neergezet en is de gebintconstructie oorspronkelijk afkomstig van een andere locatie. De woon-/bedrijfsverhouding is niet meer intact. De oorsprong van de boerderij dateert vermoedelijk uit vierde kwart van de 19^e eeuw, maar is dusdanig verbouwd dat de oorspronkelijke opzet niet meer te herleiden is.



17. Hagelaarweg 18

Kortgevelboerderij onder met rode oude holle pannen gedekt wolfdak. De gevels zijn opgebouwd in kruisverband waarbij wijzigingen zichtbaar zijn in de kopgevel o.a. rondom de toegangsdeur. Aan het metselwerk van de kopgevel valt ook af te leiden dat de boerderij waarschijnlijk aan beide kanten is verbreed. Ook de linkerzijgevel is vernieuwd, vermoedelijk in de jaren '20 van de 20^{ste} eeuw. De vensters zijn vernieuwd in authentieke stijl. In het dakvlak nog een authentieke schoorsteen waaruit valt af te leiden dat het oorspronkelijke woongedeelte aan de linkerzijde (bekeken vanaf de langsgevel) van de boerderij was gesitueerd. De boerderij is van oorsprong een hallenhuis geweest dat later is versteend en uitgebreid. Aan de langsgevel is een niet authentieke serre gebouwd. Op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832 staat de boerderij reeds ingetekend. Wellicht is intern de oude kern nog aanwezig. De woon-/bedrijfsverhouding is niet meer intact.



18. Hagelaarweg bij 21

Een Vlaamse schuur onder met riet gedekt schilddak. De gevels zijn deels gepotdekseld en deels uitgevoerd met vistelstek. Aan beide zijde, tegenover elkaar gelegen, in de kortgevel dubbele deeldeuren voor het in- en uitrijden van oogstwagens. De gebintconstructie van de schuur, kenmerkende als gebintconstructie van een Vlaamse schuur, is een combinatie van een ankerbalkgebint en een dekbalkgebint. De huidige Vlaamse schuur is te dateren in de 16^e eeuw en in 2005 verplaatst van Berkel-Enschot naar de huidige locatie.


De locatie van de schuur is in her verleden in eigendom geweest van Aleid van Meervenne, vrouw van Jeroen Bosch. Het gebiedje heeft de naam 'Land van Bosch' gekregen.

Naast de schuur is er ook een bakhuis en waterput teruggebouwd.



19. Heuveleindseweg naast 1D

Moderne kapel, Onze Lieve Vrouwe van de Heikant, onder met leien gedekt dubbel lessenaarsdak. De gevels zijn opgebouwd in machinale steen in wildverband. In de kapel staat het Mariabeeld 'Moeder van Goede Raad', dat vermoedelijk te dateren is rond 1870. Tevens hangen er diverse schilderijen van Bestenaar Leo van der Sangen en een glas-in-lood raam ontworpen door de Bestse glazenier Jac. Linssen. De kapel is een ontwerp van de Bestse architect René Westerlaken. De twee helften met lessenaarsdak staan symbool voor gevouwen handen in de richting van de hemel. De kapel is in 2001 grotendeels door vrijwilligers gebouwd op grond geschonken door Piet en Anneke Spierings-Van Summeren.

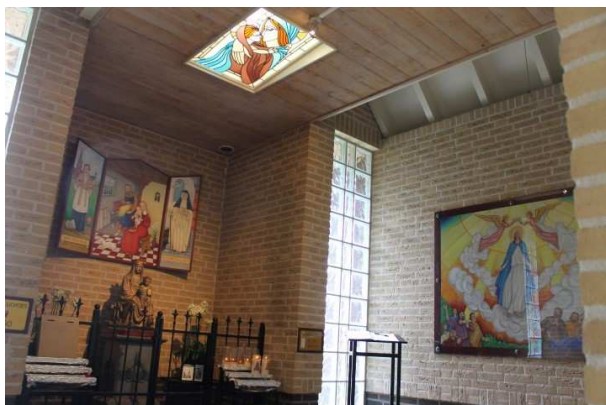

20. Hoefkestraat 2

Kortgevelboerderij 'Het Hoefke' onder met riet gedekt wolfdak met pannen voet van gesmoorde en rode oude holle pannen. De boerderij staat met zijn achterkant naar de huidige straat. De gevels zijn opgebouwd in kruisverband met onder de gootlijn een overhoekse muizentand en vlechtingen in de topgevels. De gevels zijn opnieuw gevoegd en de voorgevel is ontleisterd en de voor-, achter- en deel van de rechterzijgevel zijn opnieuw opgetrokken met een machinale steen die te dateren is in de jaren '50 van de 20^{ste} eeuw. De linkerzijgevel en het merendeel van de rechterzijgevel zijn nog authentiek en ook de gevelindeling is nog authentiek. De vensters zijn op historiserende wijze vernieuwd. In het dakvlak zijn dakkapellen toegevoegd. De boerderij staat reeds ingetekend op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832. Eigenaar heeft in de gemetselde fundering een cent uit 1824 gevonden. De oorspronkelijke gebintconstructie is nog aanwezig. Naast de achtergevel staat een oude perenboom. De boerderij vormt samen met de perenboom een ensemble. Naast de boerderij is in de jaren '50 van de 20^{ste} eeuw een schuur gebouwd met kenmerkende betonnen stalvensters. De schuur is gedekt onder een zadeldak met rode muldenpannen en de gevels zijn opgebouwd in halfsteensverband. Woon/-bedrijfsverhouding is nog intact.



21. Hogeveleutweg 4 en 6

Langgevelboerderij onder met gesmoorde muldenpannen gedekt zadeldak. De gevels zijn opgebouwd in kruisverband met een zeer dunne voeg. Onder de goot een sierrand met blok- en overhoekse muizentand en boven de vensters een getoogde rollaag. Vensters zijn vernieuwd waarbij boogvelden zijn gecementeerd, de bovenlichten zijn voorzien van gefigureerd glas en het opkamervenster is verbreed. De rechterzijgevel is waarschijnlijk in dezelfde periode opnieuw gevoegd. Vermoedelijk zijn deze wijzigingen in de jaren '70 van de 20^{ste} eeuw uitgevoerd. Het bedrijfsgedeelte is omgebouwd t.b.v. een tweede woning waarbij in de opening van de dwarsdeeldeuren een puivulling is geplaatst. Ook zijn de stalvensters vernieuwd, is daarvoor het metselwerk rondom aangepast en is de linkerzijgevel opnieuw opgetrokken. De boerderij is te dateren in 1913. De woon-/bedrijfsverhouding is nog intact.



22. Hogeveleutweg 5

Langgevelboerderij onder met betonpannen gedekt wolfdak. Gevels opgetrokken in kruisverband van machinale steen. Onder de goot een sierrand met overhoekse muizentand. Vensters en luiken vernieuwd op authentieke wijze. Het metselwerk in de voorgevel, links van de dwarsdeeldeuren, is nog authentiek, maar wel opnieuw gevoegd. Overig metselwerk is opnieuw opgetrokken, vermoedelijk eind 20^{ste}/begin 21^{ste} eeuw uitgevoerd. Rechts naast de boerderij een schop die later is verlengd. De boerderij en de schop staan reeds afgebeeld op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832. In 1839 wordt de boerderij na brand op zijn oude fundatie herbouwd¹. Wellicht dat intern nog oudere gebinten aanwezig zijn. De oprichter van de Fundatie voor de armen van Best, dhr. Laurentius van der Aa, heeft in de afgebrande boerderij gewoond. De boerderij vormt een ensemble met de naastgelegen schop.



¹ Bron: Heemkundekring Best, kwartaalblad *Uit de Kelder*, nr 63

23. Hogeveleutweg 8

Boerderij onder een met riet gedekte schuur met een pannenvoet van gesmoorde oude holle pannen. Het woonhuis is na de tweede wereldoorlog opnieuw opgetrokken. Hierbij is de bouwmassa van de boerderij een kwartslag gedraaid en haaks op de massa van de schuur geplaatst. De achtergevel van de schuur is nog authentiek en opgetrokken in kruisverband. In deze gevel zijn wel metselwerkwijzigingen zichtbaar. De zijgevel (straatzijde) van de schuur is opgetrokken in halfsteensverband van machinale steen. Het woonhuis, in traditionalistische stijl, heeft een zadeldak gedekt met gesmoorde muldenpannen. De gevels zijn opgebouwd in halfsteensverband met een overhoekse muizentand onder de goot, rollagen boven de vensters en een trasraam in afwijkende steen. Het woonhuis verkeert in hoge mate van authentieke staat. Achter de boerderij staat nog een gemetselde schop onder met gesmoorde tuile du nord pannen gedekt zadeldak. De gevels zijn opgetrokken in kruisverband en in de top duivengaten. De oorsprong van de boerderij en de schop dateren vermoedelijk in begin 20^{ste} eeuw. De boerderij en de schop vormen een ensemble.



24. Hogeveleutweg 9

Langgevelboerderij onder met gesmoorde muldenpannen gedekt zadeldak. De gevels zijn opgebouwd in kruis- en halfsteensverband met een bloktand onder de goot en een gecementeerde plint. Authentieke toegangsdeur en vensters in het woongedeelte met bovenlichten voorzien van glas-in-lood. De authentieke luiken zijn direct aan de gevel bevestigd. De boogvelden boven de vensters zijn onbeschilderd. Het bedrijfs gedeelte is verlengd waarschijnlijk eind 20^{ste} eeuw. Toen zijn waarschijnlijk de vensters in het bedrijfs gedeelte deels vernieuwd en gewijzigd en zijn de gevels opnieuw gevoegd. In het dakvlak zijn later dakkapellen aangebracht. De woon-/bedrijfsverhouding is nog intact. De oorsprong van de boerderij is te dateren in de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw.



25. Hogeveleutweg 10 en 12

Langgevelboerderij onder met gesmoorde tuile du nord pannen gedekt zadeldak. De gevels zijn opgebouwd in halfsteensverband. De boerderij is gesplitst in twee woningen. Het metselwerk van de linker woning, in het oorspronkelijke bedrijfsgedeelte, is in de jaren '80 van de 20^{ste} eeuw opnieuw opgetrokken. De gevels van het oorspronkelijke woongedeelte zijn gereinigd en de vensters van de woning zijn vernieuwd waarbij het glas-in-lood in dubbelglas is geplaatst. In dit gedeelte nog wel authentieke stalen stalvensters. In het dakvlak later toegevoegde dakvensters. De boerderij staat niet ingetekend op het Kadastrale Minuutplan 19811-1832. De boerderij is vermoedelijk te dateren in de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw.



26. Hogeveleutweg 11

Langgevelboerderij onder met riet gedekte wolfdak met een pannenvoet van gesmoorde oude holle pannen. De gevels zijn opgebouwd in kruisverband met een gecementeerde plint. In de linkerzijgevel zijn metselwerkwijzigingen zichtbaar. De gevels zijn opnieuw gevoegd. De vensters in het woongedeelte zijn waarschijnlijk eind 20^{ste} eeuw in afwijking vernieuwd met plakroede. In de zijgevel zijn twee vensters vergroot. Voordeur nog authentiek. Links naast de voordeur, onder de gootlijn, een brandverzekeringsplaatje van 'La Belgique S.A. Compagnie, Brussel', te dateren in de 19^e eeuw. Het metselwerk van het bedrijfs gedeelte, rechts van de dwarsdeeldeuren en deels links van deze deuren, is eind 20^{ste} eeuw vernieuwd. Hierbij zijn de in dit deel aanwezige vensters in afwijking vernieuwd. De woon-/bedrijfsverhouding is nog intact. Links achter de boerderij een bakhuys onder met gesmoorde kruispannen gedekt zadeldak. Metselwerk gevel opgebouwd in kruisverband. Op het Kadastrale Minuutplan staat reeds een boerderij ingetekend. De oorsprong van de boerderij is te dateren rond 1900. Het bakhuys is van latere datum, waarschijnlijk rond 1900. De boerderij en bakhuys vormen een ensemble.



27. Kapelweg 11

Ontginningsboerderij onder met gesmoorde opnieuw verbeterde holle dakpannen gedekt zadeldak. De gevels zijn opgebouwd in Vlaams verband met rollagen boven de vensters en een rollaag als beëindiging van het trasraam. Kenmerkende forse gootlijst, voordeurpartij met luifel, raamverdeling met glas-in-lood in de bovenlichten, geglazuurde forse raamdorpelstenen en hooiluik in het bedrijfsgedeelte. In het bedrijfsgedeelte zijn, vermoedelijk in de jaren '60 van de 20^{ste} eeuw de stalvensters gewijzigd naar kleinere zesruits stalen vensters waarbij de opening aan de bovenzijde is ingevuld als ventilatie strook. Het metselwerk rondom de staldeur is opnieuw gevoegd. In de rechterzijgevel nog de authentieke schuivende langsdeeldeur. Het luik in de top is vervangen door een venster. De woon- en bedrijfsverhouding is nog intact. De boerderij verkeert in hoge maat van authentieke staat en is te dateren in de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw. Boerderij is bewoond door wethouder Scheepens die van 1970-1982 wethouder was in de gemeente Best.



28. Kapelweg 24, 24a en 24b

Langgevelboerderij onder met gesmoorde kleine romaanse pannen gedekt zadeldak tussen doorsteken topgevels met op de uiteinden twee prominent gemetselde schoorstenen. De gevels van het woongedeelte, in traditionalistische stijl, zijn opgebouwd in Vlaams verband met rollagen boven de vensters, siermetselwerk langs de toegangsdeur en een sierrand onder de gootlijn waarboven een houten gootlijst. De gevels zijn opnieuw gevoegd. Het bedrijfsgedeelte is gedekt met gesmoorde opnieuw verbeterde holle pannen en de metselwerk gevels zijn vernieuwd en opgebouwd in wildverband met een rollaag en bloktand onder de bakgoot. In dit gedeelte zijn twee woningen gerealiseerd. Alle vensters in de boerderij zijn vernieuwd, de dwarsdeeldeuren zijn verwijderd en vervangen door een glazen pui. In het dakvlak van het bedrijfsgedeelte zijn meerdere dakvensters aangebracht. Op de Kadastrale Minuut 1811-1832 staat reeds een boerderij ingetekend. De huidige boerderij is te dateren in de jaren '20 van 20^{ste} eeuw. Wellicht dat in het bedrijfsgedeelte de oudere kern nog aanwezig is. De woon-/bedrijfsverhouding is nog intact.



29. Kapelweg 26

Langgevelboerderij onder riet gedekt wolfdak met een pannenvoet van gesmoorde verbeterde holle pannen. De metselwerk gevels zijn opgebouwd in kruisverband met accenten boven de gevelopeningen in het woongedeelte. De gevels zijn opnieuw gevoegd. De vensters zijn vernieuwd. In het bedrijfs gedeelte zijn de dwarsdeeldeuren opgezet en voorzien van een glazen pui. De staldeur is verwijderd en ook voorzien van een glazen pui. Begin 21^{ste} eeuw is er op historiserend wijze een gemetseld bakhuis en gepotdekselde schuur bij de boerderij geplaatst. Op het kadastrale Minuutplan 1811-1832 staat reeds een boerderij met daarachter een bakhuis ingetekend. De boerderij is te dateren in de 19^e eeuw. De woon-/bedrijfsverhouding zijn nog intact. Op het perceel rechts van de boerderij een betonnen dierenverblijf met dak van houten delen en te dateren in de jaren '40 van de 20^{ste} eeuw.



30. Kapelweg 28

Langgevelboerderij onder met golfplaten gedekt wolfdak. De metselwerk gevels zijn opgebouwd in kruisverband met onder de gootlijn een overhoekse muizentand. De linkerzijgevel is opnieuw gevoegd. In het woongedeelte zijn de vensters op niet historische wijze vernieuwd door kunststof vensters. In het bedrijfsgedeelte betonnen zesruits getoogde stalvensters. In het bedrijfsgedeelte zijn metselwerkwijzigingen onder de gootlijn en rondom de betonnen stalvensters zichtbaar. De gevels van het bedrijfsgedeelte zijn, vermoedelijk eind 20^{ste} eeuw opgehoogd. Daarna is de rechterzijgevel grotendeels opnieuw ingevuld. De oorsprong van de boerderij is te dateren eind 19^e eeuw.



31. Klaverhoekseweg 2 en 4

Wederopbouwboerderij onder met rode muldenpannen gedekt zadeldak met in het dakvlak van de oorspronkelijke woning prominente, authentieke schoorstenen. In het dakvlak ook een authentieke dakkapel die later afgewerkt is met beplating. De gevels zijn opgebouwd in halfsteensverband. De vensters in het woongedeelte zijn uit de bouwperiode. De stalvensters zijn allemaal vernieuwd en gewijzigd in houten vensters met vierruits verdeling. De boerderij is eind jaren '90 van de 20^{ste} eeuw gesplitst in twee woningen. Het metselwerk van de linker woning, in het oorspronkelijke bedrijfs gedeelte, is gereinigd, de dwarsdeeldeuren zijn vervangen door openslaande deuren en in het dakvlak zijn een dakkapel en enkele dakvensters toegevoegd. Ook zijn de pannen van de linker woning vernieuwd. De woon-/bedrijfsverhouding is nog intact. De wederopbouwboerderij is een ontwerp van de Bestse architect Karel Olfers. Links naast de boerderij staat een schuurtje opgebouwd in kruisverband en vermoedelijk te dateren begin 20^{ste} eeuw. De wederopbouwboerderij vormt een ensemble met het naastgelegen schuurtje.



32. Klaverhoekseweg 6a

Eenlaagse arbeiderswoning onder met gesmoorde muldenpannen gedekt zadeldak. Gevels zijn opgebouwd in kruisverband met een overhoekse muizentand onder de gootlijn en een kopsrollaag boven de gevelopeningen. In de rechterzijgevel nog authentieke vensters met zesruits schuiframen en een authentieke toegangsdeur. In de kopgevel een 'ladderraam', te dateren in de jaren '20 van de 20^{ste} eeuw. De woning is te dateren in het begin van de 20^{ste} eeuw. In de rechterzijgevel is later metselwerk zichtbaar. Vermoedelijk is de deeldeur dichtgezet en is er toen een getoogd betonnen stalvenster in het dichtgezette deel geplaatst. De linkerzijgevel 'bukt uit'. De arbeiderswoning verkeert in hoge mate van authentieke staat en vormt een ensemble met de naast gelegen langgevelboerderij uit 1903.



33. Klaverhoekseweg 13 en 15

Langgevelboerderij 'Klaverhoek' onder met riet gedekt schilddak met onderaan een pannenvoet van gesmoorde verbeterde holle pannen. De gevels zijn gestuct met blokverband en wit geschilderd. De vensters zijn vernieuwd en deels voorzien van dubbelglas. De deeldeuren zijn verwijderd en in de openingen zijn glaspuien met roedeverdeling geplaatst. Tegen de rechterzijgevel een aanbouw onder lessenaarsdak. Boven deze aanbouw is de ongestucte rechterzijgevel van de boerderij zichtbaar. Dit metselwerk is vermoedelijk te dateren in het begin van de 20^{ste} eeuw. Op oude topografische kaarten staat vanaf begin 20^{ste} eeuw een boerderij ingetekend.



34. Klaverhoekseweg 30

Langgevelboerderij onder met golfplaten gedekt wolfdak. De metselwerk gevels zijn opgebouwd in kruisverband. De vensters in het woongedeelte en de voordeur zijn, vermoedelijk rond 1970, vervangen. Vermoedelijk is in dezelfde periode het metselwerk van het woongedeelte opnieuw gevoegd. Onder het wolfseind, in de zijgevel van het woongedeelte, nog een gepend kozijn. Op de grens tussen het woon- en bedrijfsgedeelte een dilatatie in het metselwerk. Het aansluitende metselwerk van het bedrijfsgedeelte, tot aan de dwarsdeeldeuren, is van latere datum, wellicht rond de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw. In dit gedeelte is tegen de buitenmuur een steunbeer aangebracht. In het bedrijfsgedeelte ijzeren getoogde negenruits stalvensters te dateren in de jaren '20 van de 20^{ste} eeuw. Rechts naast de boerderij een voormalige varkensstal met aangebouwde plee, te dateren in '50 van de 20^{ste} eeuw. Voor de boerderij een oprijlaan met lindes. Voor de boerderij, evenwijdig aan de voorgevel, vier oude notenbomen. De boerderij staat op de locatie van de eerste korenmolen van Best. De boerderij is te dateren in het midden van de 19^e eeuw. De woon-/bedrijfsverhouding is nog intact. De boerderij vormt een ensemble met voormalige varkensstal en de genoemde bomen.



35. Liempdseweg 9

Langgevelboerderij onder met rode muldenpannen gedekt wolfdak. De gevels in traditionalistische stijl zijn opgebouwd in halfsteensverband van machinale steen. Rondom de voordeur kenmerkend siermetselwerk, een kopsrollaag als afsluiting van het trasraam, een kenmerkende dakkapel boven de voordeur, hooiluik in het bedrijfsgedeelte en betonnen vierruits stalvensters. In het dakvlak drie authentieke schoorstenen. De vensters zijn vernieuwd en er is een dakvenster in het dakvlak aangebracht. Links naast de voordeur een gedenksteen, waarschijnlijk van de eerste steen legging, met daarin het bouwjaar 1950. De woon-/bedrijfsverhouding is nog intact. De boerderij verkeert in hoge mate van authentieke staat.



36. Mosselaarweg 7

Langgevelboerderij onder met riet gedekt wolfdak met een pannenvoet van rode en gesmoorde oude holle pannen. De gevel zijn opgebouwd in Vlaams verband met vlechtingen langs de topgevel. Het metselwerk is te dateren in de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw. In de nok een schoorsteen uit dezelfde tijd. De vensters zijn vernieuwd, ook de oorspronkelijke stalen stalvensters, vermoedelijk zijn toen gelijk de gevels opnieuw gevoegd. In het dakvlak een later aangebracht dakvenster. Op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832 staat reeds een boerderij ingetekend. De buitenschil dateert uit de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw. Volgens gegevens van de heemkundige kring zou in het bedrijfs gedeelte het oorspronkelijke gebint nog aanwezig zijn.



37. Oirschotseweg 96

Wederopbouw langgevelboerderij (ca. 1950) onder met rode opnieuw verbeterde holle pannen. De gevels zijn opgebouwd in halfsteensverband van machinale steen. De gevels zijn gereinigd. De vensters in het woongedeelte zijn vernieuwd, gewijzigd ingevuld en voorzien van dubbelglas. In het bedrijfsgedeelte zijn de staldeuren verwijderd en is in de sparing een glaspui geplaatst. De betonnen stalvensters zijn nog in authentieke staat aanwezig. Aan de binnenzijde is hier achterzetbeglazing aangebracht. In het dakvlak zijn later dakvensters toegevoegd. De volledige boerderij is in gebruik als woning. De woon-/bedrijfsverhouding is nog intact.



38. Sint Annaweg 3

Tweelaags woonhuis onder met gesmoorde opnieuw verbeterde holle pannen gedekt zadeldak met prominent gemetselde schoorstenen op de uiteinden. De gevels zijn opgebouwd in wildverband met een rollaag als afsluiting van het trasraam, dat in afwijkende steen is uitgevoerd. Rondom de voordeur en raam in de linkerzijgevel een rand van stuc als accent. In de bovenlichten van het woonkamervenster aan de voorzijde glas-in-lood. De vensters op de verdieping zijn vernieuwd. Rechts tegen de woning een eenlaagse aanbouw waartegen later een eenlaagse schuur onder met golfplaten gedekt flauwhellend zadeldak is gebouwd met in de zijgevel nog authentieke betonnen stalvensters. Het woonhuis met aanbouw is te dateren in de jaren '50 van de 20^{ste} eeuw en de schuur iets later, vermoedelijk begin jaren '70 van de 20^{ste} eeuw.



39. Sint Annaweg 5

Eenlaags woonhuis onder met gesmoorde tuile du nord pannen gedekt zadeldak met op het dak prominent twee gemetselde schoorstenen. De gevels zijn opgebouwd in halfsteensverband en later witgeschilderd. Rollagen boven de gevelopeningen en als afsluiting van het trasraam. Vensters met roedeverdeling en glas-in-lood in de bovenlichten. Voordeur is vernieuwd. Aan de linkerzijde een later aangebouwde serre in dezelfde stijl als de woning. De woning is te dateren in de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw.




40. Sint Antoniusweg 3 en 3a

Langgevelboerderij onder vernieuwd zadeldak met niet authentiek dakoverstek en betonpannen. De gevels zijn opgebouwd in halfsteensverband met sierrand en muizentand onder de bakgoot en een rollaag als afsluiting van het trasraam. Het oorspronkelijke woonhuis heeft in de voorgevel nog een trasraam in afwijkende steenkleur. De voorgevel van het woonhuis en een deel van het bedrijfsgedeelte is te dateren in de jaren '20 van de 20^{ste} eeuw. Rondom de stalvensters zijn metselwerkwijzigingen zichtbaar, vermoedelijk te dateren in de jaren '70 van de 20^{ste} eeuw. In het dakvlak een later aangebracht dakvenster. De rest van de voorgevel en rechterzijgevel zijn wellicht in de jaren '70 van de 20^{ste} eeuw opnieuw opgetrokken. Toen is vermoedelijk de gevelindeling aangepast (stalvensters zijn verbreed). Ook is in dit gedeelte in het dakvlak een dakkapel aangebracht. Ook de linkerzijgevel is vernieuwd. De woon- en bedrijfsverhouding is niet meer intact. Op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832 staat op dit perceel al een boerderij ingetekend. De huidige boerderij is vermoedelijk in de jaren '20 van de 20^{ste} eeuw verder naar rechts opnieuw opgebouwd. De boerderij vormt een ensemble met de bij het vier linden rondom het oorspronkelijke woongedeelte.



41. Sint Antoniusweg 5

Langgevelboerderij 'Antoniushof' onder met golfplaten gedekt wolfdak met een pannenvoet van gesmoorde oude holle pannen. De gevels zijn opgebouwd in kruisverband met een gecementeerde plint. In het woongedeelte authentieke schuiframen met 25-ruits roedeverdeling, enkel glas en authentieke luiken. In het bedrijfsgedeelte ijzeren, getoogde 9-ruits stalvensters. Het metselwerk rechts van de dwarsdeeldeuren is in halfsteensverband vernieuwd. De boerderij staat reeds ingetekend op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832. De boerderij is vermoedelijk te dateren in 18^e eeuw. De huidige boerderij is gelegen achter een woonhuis uit de jaren '60 van de 20^{ste} eeuw. De boerderij vormt een ensemble met de linden voor en links naast de boerderij.

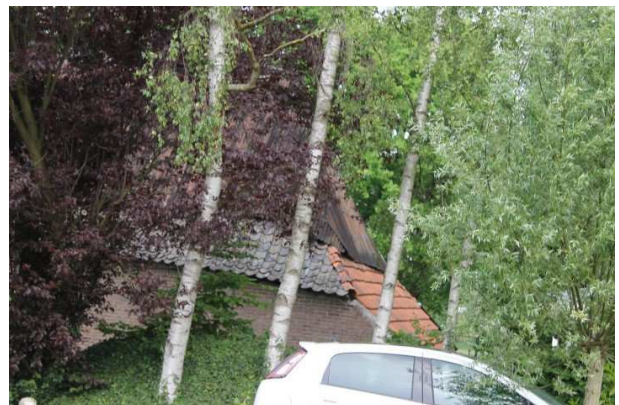

42. Sint Antoniusweg 12

Langgevelboerderij onder met riet gedekt wolfdak met een pannenvoet van opnieuw verbeterde holle pannen. In het dakvlak meerdere later aangebracht dakvensters. Gevels zijn opgebouwd in kruisverband met onder de goot een overhoekse muizentand. Linkerzijgevel is tijdens restauratie in jaren '80 van de 20^{ste} eeuw vernieuwd. Toen zijn ook op historische wijze de schuiframen vernieuwd. Voordeur met geometrisch bovenlicht. In de voorgevel zijn metselwerkwijzigingen zichtbaar, vermoedelijk zijn deeldeuren en een loopdeur vervangen door stalvensters. Het metselwerk rechts van de deeldeuren is opnieuw opgetrokken. De overige gevels zijn opnieuw gevoegd. De boerderij staat reeds afgebeeld op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832 en is vermoedelijk te dateren 1^e helft 19^e eeuw. De boerderij vormt een ensemble met de notenboom op het voorerf.



43. Sint Franciscusweg 1

Langgevelboerderij onder met gesmoorde kruispannen gedekte mansardekap met een doorstekende topgevel, afgedekt met een rollaag aan de zijde van het woongedeelte. Boven de toegangsdeur prominent een Vlaamse gevel. Gevels opgebouwd in kruisverband met gecementeerde plint. Onder de geprofileerde gootlijst een metselwerk sierrand en smeedijzeren sierankers. Boven de vensters rollagen met in de boogvelden siermetselwerk. Vensters zijn in historiserende stijl en met dubbelglas vernieuwd. In het bedrijfs gedeelte is een metselwerkwijziging zichtbaar waar vermoedelijk eerder dubbele staldeuren aanwezig waren. De dwarsdeeldeuren zijn vervangen door een pui met vensters zoals in het woongedeelte. In de zijgevel van het oorspronkelijke bedrijfs gedeelte duivengaten. Tegen deze gevel een latere platte aanbouw. De boerderij is te dateren in de jaren '20 van de 20^{ste} eeuw. De woon-/bedrijfsverhouding is bij het dichtzetten van de staldeuren en het toevoegen van vensters in de kopgevel van het bedrijfs gedeelte verloren gegaan.





44. Sint-Oedenrodeseweg 5b

Eenlaags woonhuis onder met gesmoorde, niet authentieke glanzende, verbeterde holle pannen gedekt asymmetrisch zadeldak. Traditionalistische bouwtrant.

De gevels zijn opgebouwd in halfsteensverband met onder de pannenlijn een gemetselde sierrand en getoogde kopsrollagen boven de vensters met gestucte segmentbogen.

Authentieke vensters met luiken waarbij het glas-in-lood is voorzien van voorzetbeglazing. De gevels zijn recent wit geschilderd. De woning is te dateren in de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw.




45. Sint-Oedenrodeseweg tussen 5 en 7

Gemetselde schoorsteen te dateren in het begin van de 20^{ste} eeuw.

De fabrieksschoorsteen is een onder andere een onderdeel geweest voormalige houthandel.

Het metselwerk van de schoorsteen is over de volledige hoogte meerdere keren verstevigd met een stalen band. De schoorsteen kraagt aan de bovenzijde uit.

Onder de uitkraging in geel siermetselwerk aangebracht. Op de schoorsteen zijn inmiddels meerdere digitale antennes met bijbehorende bekabeling aangebracht.

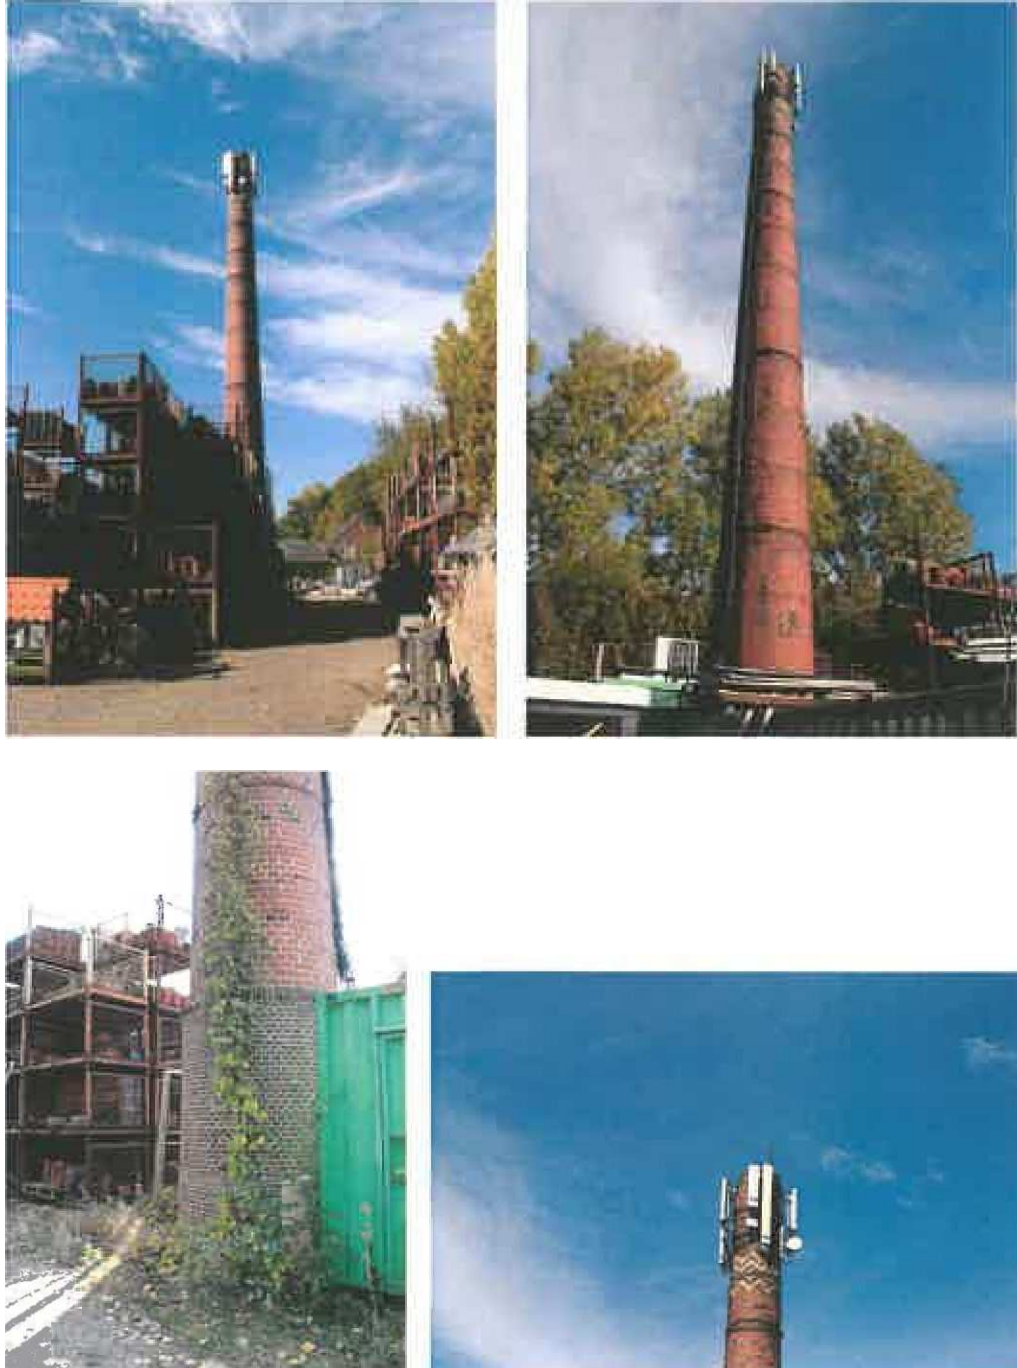

46. Sint-Oedenrodeseweg 6

Langgevelboerderij onder met betonpannen gedekt zadeldak. De gevels zijn opgebouwd in kruisverband met een gecementeerde pint en een metselwerk sierrand onder de goot, getoogde rollagen en onbeschilderde segmentbogen en smeedijzeren sierankers. Op de begane grond van het oorspronkelijke woongedeelte zijn de kozijnen en hardstenen onderdorpels nog authentiek, de ramen zijn vernieuwd met dubbelglas, de voordeur is eind 20^{ste} eeuw vervangen. Op de verdieping nog authentieke vensters. In het oorspronkelijke bedrijfsgedeelte zijn de dwarsdeeldeuren opengezet waarin een puivulling is geplaatst, de stalvensters zijn vervangen. Ook zijn er metselwerkwijzigingen in het bedrijfsgedeelte zichtbaar rondom de stalvensters. De boerderij is gesplitst in twee woningen. De boerderij is te dateren rond 1910 en de woon-/bedrijfsverhouding is nog intact.



47. Sint-Oedenrodeseweg 8

Eenlaags woonhuis onder met gesmoorde, opnieuw verbeterde holle pannen gedekt zadeldak met op de uiteinden prominente schoorstenen. Gevels opgebouwd in kruisverband met siermetselwerk langs de topgevels, gestucte vlakken onder de goot en een gecementeerde plint. De gevels zijn opnieuw gevoegd met een opvallende knipvoeg en de vensters zijn vervangen. In het boogveld boven de voordeur nog authentiek metselmozaïek. In het dakvlak een later toegevoegd dakvenster. De woning is te dateren in de jaren '20 van de 20^{ste} eeuw.



48. Sint-Oedenrodeseweg 10

Eenlaags woonhuis onder met gesmoorde tuile du nord pannen gedekte mansardekap. Gevels zijn opgebouwd in kruisverband met siermetselwerk onder de forse goot, rollagen boven de gevelopeningen en als afsluiting van het afwijkende trasraam. Terugliggende voordeur met glas-in-lood, authentieke luiken en kenmerkend fors dakoverstek. Vensters zijn vernieuwd, in het dakvlak later toegevoegde dakkapellen. De woning is te dateren in de jaren '20 van de 20^{ste} eeuw.



49. Sint-Oedenrodeseweg 11

Wederopbouwboerderij onder met rode muldenpannen gedekt wolfdak. Gevels opgebouwd in halfsteensverband met rollagen boven de vensters en als afsluiting van het trasraam. Siermetselwerk en betonnen luifel rondom de authentieke toegangsdeur. Authentieke vensters met glas-in-lood in de bovenlichten en bakstenendorpels. In het dakvlak later toegevoegde dakkapel en schoorsteen (linker schoorsteen). Authentiek dwarsdeeldeuren en betonnen vensters in het bedrijfsgedeelte. Woon-/bedrijfsverhouding is nog intact. Boerderij verkeert in hoge mate van authentieke staat en is te dateren rond 1950.



50. Sint-Oedenrodeseweg 12

Woonhuis onder met gesmoorde tuile du nord pannen gedekte mansardekap. Gevels opgebouwd in kruisverband met siermetselwerk onder de forse bakgoot en langs de topgevels. Rollagen boven de gevelopeningen en als afsluiting van het trasraam. Terugliggende vernieuwde voordeur met gefigureerd glas in het bovenlicht, authentieke luiken en kenmerkend fors dakoverstek. Vensters zijn vernieuwd in het dakvlak later toegevoegde dakkapel. De woning is te dateren in de jaren '20 van de 20^{ste} eeuw.



51. Sint-Oedenrodeseweg 16

Anderhalfslaags woonhuis onder met rode muldenpannen gedekt wolfdak met in het midden van de nok een prominente schoorsteen. De gevels zijn opgebouwd in halfsteensverband met rollagen boven de vensters en als afsluiting van het trasraam. Siermetselwerk en betonnen luifel rondom de authentieke toegangsdeur. In de authentieke vensters is dubbelglas aangebracht. De authentieke dakkapel is omtimmerd met plaatmateriaal en voorzien van een nieuw venster. Aan de achterzijde een eenlaagse aanbouw onder zadeldak uit dezelfde tijd als de woning. De woning is aan de rechterzijde later uitgebreid, op de verdieping zijn later rolluiken aangebracht. De woning is te dateren in de wederopbouwperiode (ca. 1950) en verkeert in hoge mate van authentieke staat.



52. Sint-Oedenrodeseweg 18

Wederopbouwboerderij onder met rode muldenpannen gedekt wolfdak. Gevels opgebouwd in halfsteensverband met rollagen boven de vensters en als afsluiting van het trasraam. Siermetselwerk en betonnen luifel rondom de authentieke toegangsdeur. De vensters zijn vervangen door kunststof vensters, enkele betonnen stalvensters zijn gewijzigd of vervangen, een staldeur is vervangen door een kozijn met deur, de authentieke dakkapel is omtimmerd met plaatmateriaal en het dakkapelvenster is vervangen door een kunststof venster, in de nok is een schoorsteen toegevoegd (rechter) en in het dakvlak is een dakvenster toegevoegd. De boerderij is te dateren rond 1950.



53. Sint-Oedenrodeseweg 23

Eenlaags woonhuis onder met gesmoorde romaanse pannen gedekt zadeldak. De gevels zijn opgebouwd in kruisverband met een overhoekse muizentand onder de goot, rollagen boven de gevelopeningen en een gecementeerde plint. In de gevel karakteristieke smeedijzeren sierankers. De linkerzijgevel, vensters en voordeur zijn vernieuwd. Aan de rechterzijde tegen de woning een eenlaagse bedrijfsruimte onder met betonpannen gedekt zadeldak. De gevels zijn vernieuwd in wildverband en met afwijkende gevelindeling. Wellicht is in het bedrijfsgedeelte de oudere kapconstructie nog aanwezig. Het woonhuis en de bedrijfsruimte zijn te dateren rond 1900.



54. Sint-Oedenrodeseweg 28 en 30

Eenlaags dubbel woonhuis onder met gesmoorde muldenpannen gedekt zadeldak. De gevels zijn opgebouwd in kruisverband met rollagen boven de gevelopeningen en als afsluiting van het trasraam, siermetselwerk langs de topgevels en tegen de zijgevels uitwendige gemetselde schoorstenen. De linkerzijgevel is opnieuw gevoegd en op de begane grond is een venster gewijzigd in een deur. De vensters en toegangsdeuren zijn gewijzigd vernieuwd en voorzien van dubbelglas. De authentieke betonnen dorpels zijn nog wel aanwezig. De vensters op de verdieping van nr. 30 (linker woning) zijn nog authentiek. In het dakvlak twee authentieke dakkapellen, waarbij de linker (nr. 30) is omtimmerd met niet authentiek plaatmateriaal. Bij de linker woning (nr. 30) nog authentieke luiken. In het metselwerk van de voorgevel, op de scheiding tussen de twee woningen, een hardstenen gedenksteen. Er is geen tekst meer aanwezig op deze steen.

Het dubbele woonhuis is te dateren in de jaren '20 van de 20^{ste} eeuw.



55. Sint-Oedenrodeseweg 38 en 40

Wederopbouwboerderij (ca. 1950) onder met gesmoorde verbeterde holle pannen gedekt wolfdak. De gevels zijn opgebouwd in Vlaams verband. In het oorspronkelijke woongedeelte (rechts) nog een authentieke voordeur met authentieke luiken en kozijnen, de oorspronkelijke stolpramen zijn vervangen en voorzien van dubbelglas. In het midden van de langsgevel nog authentieke betonnen zesruits stalvensters waarachter een nieuw venster is geplaatst. Aan de linkerzijde van de boerderij is in het bedrijfs gedeelte een extra woning gemaakt. Hiervoor zijn, in stijl van de reeds aanwezige woning, vensters en een toegangsdeur gemaakt. Ook is er in het dakvlak een dakkapel toegevoegd en voor de extra woning een schoorsteen. Bij het maken van de linker woning is de woon-/bedrijfsverhouding van de boerderij verloren gegaan.



56. Sint-Oedenrodeseweg 41 en 43

Langgevelboerderij onder met gesmoorde kruispannen gedekt zadeldak. Boven de toegangsdeur prominent een Vlaamse gevel. De gevels zijn opgebouwd in kruisverband met onder de goot siermetselwerk. Het gevelmetselwerk van het oorspronkelijke woongedeelte is opnieuw gevoegd en van het oorspronkelijke bedrijfsgedeelte deels opnieuw opgetrokken. In het oorspronkelijke woongedeelte zijn de stalvensters en het venster van de dakkapel aangepast, wijzigingen hiervan zijn zichtbaar in het omliggende metselwerk. De schuifvensters zijn op historiserende wijze vernieuwd met dubbelglas, waarbij het oorspronkelijke glas-in-lood in dubbelglas is geplaatst. In het oorspronkelijke bedrijfsgedeelte zijn op niet historiserende wijze vensters voor de extra woning aangebracht, is in het dakvlak een dakkapel toegevoegd en is tegen de linkerzijgevel een aanbouw en uitwendige schoorsteen aangebracht. De boerderij is te dateren begin 20^{ste} eeuw. De woon-/bedrijfsverhouding is verloren gegaan bij het realiseren van de woning in het bedrijfsgedeelte.



57. Sint-Oedenrodeseweg 51

Eenlaags woonhuis onder met gesmoorde verbeterde holle pannen gedekt zadeldak met op de uiteinde prominent gemetselde schoorstenen. Traditionalistische stijl. De gevels zijn opgebouwd in halfsteensverband, de voorgevel is in een afwijkende steensoort opgetrokken. Onder de goot en boven de vensters siermetselwerk. De toegang tot de woning, met in het bovenlicht glas-in-lood, is met een omlijsting van gefrijnd kunststeen geaccentueerd. De vensters deels authentiek. Aan de rechterzijgevel, in stijl, een latere aanbouw. De woning is te dateren in de jaren '50 van de 20^{ste} eeuw.



58. Sint-Oedenrodeseweg 53

Eenlaags woonhuis onder met gesmoorde kruispannen gedekt wolfdak met op de uiteinden prominent gemetselde schoorstenen. De gevels zijn opgebouwd kruisverband met een dunne voeg en gestucte banden. In de voorgevel onder de goot een gestucte lijst, boven de gevelopeningen korfbogen met gestucte aanzetstenen en een gedecoreerde sluitsteen en onbeschilderde boogvelden. De toegang is in een nis gelegen met glas-in-lood in het bovenlicht. De voordeur is vermoedelijk vierde kwart 20^{ste} eeuw vernieuwd. De vensters op de begane grond worden momenteel vernieuwd. De authentieke vensters hadden luiken en glas-in-lood in de bovenlichten. In het dakvlak boven de toegang een authentieke dakkapel omtimmerd met plaatmateriaal. Tegen de linkerzijgevel is een extra muur geplaatst, gelijk met een eenlaagse aanbouw, vermoedelijk in de jaren '70/'80 van de 20^{ste} eeuw. De woning is te dateren aan het begin van de 20^{ste} eeuw (1916) en is gebouwd als bedrijfswoning van een naastgelegen graanmolen (zonder wieken).



59. Sint-Oedenrodeseweg 54

Eenlaags woonhuis onder met gesmoorde tuile du nord pannen gedekt steil zadeldak. Gevels opgebouwd in Vlaams verband met een rollaag als afsluiting van het trasraam. Kenmerkend forse omtimmerde bakgoot, fors dakoverstek, luifel, glas-in-lood, gekleurd gefigureerd glas en stoep voor de toegang. De woning verkeert in hoge mate van authentieke staat. Links achter de woning een eenlaagse aanbouw met zadeldak in dezelfde stijl als de woning en te dateren in dezelfde periode. In de gevels van de aanbouw zijn meerdere metselwerkwijzigingen rondom vensters zichtbaar. De woning is te dateren in de jaren '20/'30 van de 20^{ste} eeuw.



60. Sint-Oedenrodeseweg 54a en 56

Langgevelboerderij onder met gesmoorde kruispannen gedekt zadeldak. Op de grens tussen het oorspronkelijke woon-/bedrijfsgeboude nog de authentieke schoorsteen. De gevels zijn opgebouwd kruisverband met siermetselwerk onder de goot, getoogde rollagen boven de vensters van het oorspronkelijke woongedeelte en dwarsdeeldeuren en een gecementeerde plint. De vensters en voordeur in het woongedeelte zijn vervangen. De oorspronkelijke stalvensters zijn vervangen door houten vensters. Hierbij is het metselwerk rondom aangepast en is er een niet authentiek boogveld boven de vensters aangebracht. De dwarsdeeldeuren zijn opengezet en er is een pui vulling inde openingen geplaatst. In de linkerzijgevel zijn op niet authentieke plaatsen openingen gerealiseerd. De gevels zijn deels opnieuw gevoegd. In het dakvlak zijn later een schoorsteen en meerdere dakvensters toegevoegd. De oorsprong van de boerderij is te dateren begin 20^{ste} eeuw (1910). De woon-/bedrijfsverhouding is verloren gegaan.



61. Sint-Oedenrodeseweg achter 58

Tweelaags houten woonhuis onder met gesmoorde tuile du nord pannen gedekt zadeldak met langs de topgevels een golvend boeiiboord. Onderaan het dakvlak is geen goot aangebracht. De verdieping steekt over ten opzichte van de begane grond. Het woongedeelte was en is op de verdieping gevestigd. Het woonhuis is volledig in hout opgebouwd. De gevels zijn gepotdekseld en zwart geschilderd. De topgevels zijn bekleed met smallere, verticale houten delen. De witte houten vensters met horizontale roedeverdeling zijn grotendeels authentiek, waarvan er een uitsteekt ten opzichte van de gepotdekselde gevels. De verdieping is toegankelijk middels een ijzeren buitentrap.

De oorspronkelijke indeling op de verdieping is nog aanwezig net als vele authentieke interieur elementen. De woning verkeert in een hoge mate van authentieke staat, ook intern. De woning is te dateren tussen 1920-1940.



62. Sint-Oedenrodeseweg 59

Ontginningsboerderij, 1937, onder met rode romaanse pannen gedekt zadeldak. In het dakvlak een kenmerkende hoge schoorsteen. De gevels zijn opgebouwd in Vlaams verband met in de topgevel van het woonhuis in gele steen de tekst 'ST. ODULPHUSHOEVE'. In het woongedeelte nog authentieke vensters met glas-in-lood in de bovenlichten, bakstenen dorpels en een half rond venster met luifel boven de toegang. De voordeur is van later datum. De vensters zijn voorzien van voorzetbeglazing. Naast de voordeur een hardstenen gedenksteen met de tekst 'me posuit, Tom van Overbeek, 1937'. In het verlengde van het woonhuis, tegen de achtergevel, een grote brede schuur, het bedrijfsgedeelte. Eveneens opgebouwd in Vlaams verband en gedekt met een zadeldak met rode romaanse pannen. De vensters in het bedrijfsgedeelte zijn vervangen door houten vensters. In de topgevel van het bedrijfsgedeelte, boven de nok van het woongedeelte, een ronde opening waarin, vermoedelijk ijzeren of betonnen venster is vervangen door een houten venster. In de nok van het bedrijfsgedeelte twee luchtschachten.



63. Sint-Oedenrodeseweg 61 en 61a

Wederopbouwboerderij onder met rode pannen gedekt zadeldak. De gevels zijn opgebouwd in halfsteensverband met een overhoekse muizentand onder de goot, rollagen boven de gevelopeningen en als afsluiting van het trasraam. De gevels zijn opnieuw gevoegd waardoor metselwerkwijzigingen minder zichtbaar zijn geworden. De vensters in het woongedeelte zijn vernieuwd. In het dakvlak, aan weerszijde van de oorspronkelijke brandmuur, twee authentieke schuurstenen. In het dakvlak van het bedrijfsgedeelte zijn twee dakkapellen toegevoegd en de van oorsprong betonnen stalvensters zijn vervangen door houten vensters. De dwarsdeeldeuren zijn verwijderd en in de opening is een puivulling geplaatst. De woon-/bedrijfsverhouding is nog intact. De wederopbouwboerderij is te dateren rond de jaren '50 van de 20^{ste} eeuw.

Op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832 stond reeds een boerderij op het perceel ingetekend.



64. Sint-Oedenrodeseweg 63

Langgevelboerderij onder met riet gedekt wolfdak met een pannenvoet van gesmoorde en rode oude holle pannen. De gevels zijn opgebouwd in kruisverband met vlechtingen in de kopgevel van het woongedeelte een overhoekse muizentand onder de daklijn en een gecementeerde plint. De gevels zijn opnieuw gevoegd. In de langsgevel een voordeur met geometrisch bovenlicht in een gepend kozijn. In de kopgevel eveneens een toegang met geometrisch bovenlicht in een gepend kozijn. In de gevels schuiframen met kleine roedeverdeling en luiken. In het bedrijfs gedeelte betonnen stalvensters en dubbele dwarsdeeldeuren die door het dakvlak steken. De woon-/bedrijfsverhouding is nog intact. Achter de boerderij een vakwerkschuur onder met riet gedekt schilddak. In de linkerzijgevel van deze schuur is nog vitselstek aanwezig. Naast de boerderij een schop onder met riet gedekt schilddak. De gevels zijn opgebouwd in kruisverband met deels vernieuwd metselwerk.

De langgevelboerderij en achterliggende vakwerkschuur staan reeds afgebeeld op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832. De boerderij en vakwerkschuur zijn vermoedelijk te dateren in de 18^e eeuw. De schop is van later datum, wellicht 20^{ste} eeuw.



65. Sint-Oedenrodeseweg 63b

Anderhalflaags woonhuis uit de wederopbouwperiode onder met gesmoorde opnieuw verbeterde holle pannen gedekt zadeldak met op de uiteinden twee prominent gemetselde schoorstenen. De gevels zijn opgebouwd in halfsteensverband. Rondom de voordeur een gestucte omlijsting. Boven de voordeur, deels in het dakvlak, een dakkapel. De vensters zijn in stijl vernieuwd en voorzien van dubbelglas. Alle gevels zijn opnieuw gevoegd en gereinigd. Aan de rechterzijde is de woning verlengd en naar voren uitgebouwd. De woning is te dateren rond de jaren '50 van de 20^{ste} eeuw. Achter het woonhuis een houten schuur onder met rode pannen gedekt zadeldak.



66. Sint-Oedenrodeseweg 65 en 67

Langgevelboerderij onder met gesmoorde tuile du nord pannen gedekt zadeldak met in de nok op de uiteinde van het woongedeelte twee authentieke gemetselde schoorstenen. Onderaan de pannenlijnen een typerende forse bakgoot. De gevels zijn opgebouwd in Vlaams verband met rollagen boven de gevelopeningen en als afsluiting van het trasraam. In het woongedeelte nog authentieke vensters met in de bovenlichten glas-in-lood en geglazuurde onderdorpels. De voordeur is van later datum. De oorspronkelijke stalvensters in het bedrijfsgedeelte zijn vervangen door houten vensters met een gemetselde rollaag. De staldeur en dwarsdeeldeuren zijn verwijderd en vervangen door een puivulling. In het dakvlak zijn later meerdere dakkapellen en dakvensters toegevoegd. De woon-/bedrijfsverhouding is verloren gegaan. De oorsprong van de boerderij is te dateren rond de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw.



67. Sonseweg 3

Tweelaags woonhuis onder met gesmoorde verbeterde holle pannen gedekt zadeldak. Onderaan de pannenlijn een typerende forse bakgoot en in het dakvlak kenmerkende hoge gemetselde schoorsteen. De gevels zijn opgebouwd in kettingverband met kopse rollagen boven de vensters en als afsluiting van het trasraam. De toegang, met oorspronkelijke voordeur, is terugliggend in een getoogde nis geplaatst. De vensters zijn vervangen door kunststof vensters met niet authentieke indeling. Aan de achterzijde een eenlaagse aanbouw in dezelfde stijl en onder met gesmoorde verbeterde holle pannen gedekt zadeldak. De woning is te dateren in de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw.



68. Sonseweg 7 en 7a

Langgevelboerderij onder met rode muldenpannen gedekt zadeldak. De gevels zijn opgebouwd in kettingverband met rollagen boven de gevelopeningen en als afsluiting van het trasraam. Voegwerk uitgevoerd met een knipvoeg, metselwerk gevels zijn gereinigd. De alle vensters, ook in het bedrijfsgedeelte, en de voordeur zijn vernieuwd en voorzien van dubbelglas. In het bedrijfsgedeelte zijn de dwarsdeeldeuren en staldeur verwijderd en vervangen door een puivulling en een moderne loopdeur. De gehengen van de oorspronkelijke deuren zijn verwijderd. In de kopgevel van het bedrijfsgedeelte zijn op niet authentieke wijze vensters en een deur geplaatst ten behoeve van de extra woning. In het dakvlak later toegevoegde dakvensters, dakkapel en een extra schoorsteen op het bedrijfsgedeelte. De woon-/bedrijfsverhouding is verloren gegaan. Op het Kadastrale minuutplan staat reeds een boerderij ingetekend. De boerderij is te dateren in de wederopbouwperiode (ca. 1950).



69. Sonseweg 12

Wederopbouwboerderij (ca. 1950) onder met rode verbeterde holle pannen gedekt schilddak. In het dakvlak op de nokeinden prominent gemetselde schoorstenen. De gevels zijn opgebouwd in halfsteensverband met rollagen boven de gevelopeningen. Boven de voordeur een Vlaamse gevel en in het zijdakvlak een kenmerkende dakkapel. De vensters zijn vervangen door kunststof met dubbelglas. Aan de linker achter- en zijkant een eenlaagse aanbouw te dateren eind 20^{ste} eeuw. Vanwege het ontbreken van bedrijfsgebouwen ten behoeve van een agrarische functie is de context van de agrarische functie verloren gegaan. Ook is de woon-/bedrijfsverhouding niet meer aanwezig.



70. Sonseweg 15

Langgevelboerderij onder met gesmoorde verbeterde holle pannen gedekt zadeldak met in de nok op de uiteinden van het woongedeelte twee prominent gemetselde schoorstenen. De gevels zijn opgebouwd in kruisverband met siermetselwerk onder de goot en rollagen boven de gevelopeningen. In het woongedeelte authentieke vensters, toegangsdeur, bakstenen dorpels en een halfrond venster met luifel boven de toegang. In het dakvlak een authentieke dakkapel, omtimmerd met plaatmateriaal, en een later toegevoegd dakvenster. Rechts tegent de woning een latere eenlaagse aanbouw. De linkerzijgevel van het bedrijfs gedeelte is nog grotendeels authentiek. De oorspronkelijke stalvensters zijn niet meer aanwezig en inmiddels deels vervangen door houten vensters met dubbelglas. In de topgevel nog een authentiek rond venster met kruisroeden. De dwarsdeeldeuren zijn verwijderd en vervangen door een niet passende puivulling. De woon-/bedrijfsverhouding is nog intact. De boerderij is te dateren in de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw.



71. Sonseweg 17

Wederopbouwboerderij onder met rode muldenpannen gedekt zadeldak. De gevels zijn opgebouwd in halfsteensverband met onder de goot een overhoekse muizentand en rollagen boven de gevelopeningen. In de voorgevel zijn metselwerkwijzigingen rondom vensters zichtbaar. De vensters in het woongedeelte zijn vervangen door kunststof vensters. De voordeur met bovenlicht is authentiek. In het dakvlak een door de gootstekende dakkapel die is aangepast. Het bedrijfsgedeelte is nog authentiek met de authentieke achterdeur met glas-in-lood, dwarsdeeldeuren onder een betonlatei en authentieke betonvensters met kruisverdeling. De woon-/bedrijfsverhouding is nog intact. De boerderij is te dateren in de jaren '50 van de 20^{ste} eeuw.



72. Sonseweg 18

Langgevelboerderij onder met betonpannen gedekt zadeldak. De gevels zijn eind 20^{ste}/begin 21^{ste} eeuw op niet authentiek wijze afgewerkt met een grove sierpleisterlaag. Tevens zijn hierbij in het bedrijfsgedeelte de staldeur verwijderd en zijn de ijzeren negenruits stalvensters vervangen door houten vensters met een vierruits verdeling. De voordeur en gepende vensters in het woongedeelte zijn nog authentiek. De woon-/bedrijfsverhouding is nog intact. De boerderij staat reeds ingetekend op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832. De oorsprong van de boerderij is waarschijnlijk te dateren in de 18^e eeuw of eerder.



73. Sonseweg 31

Wederopbouwboerderij (ca. 1950) onder met rode opnieuw verbeterde holle pannen gedekt wolfdak. De gevels zijn opgebouwd in halfsteensverband met rollagen boven de gevelopeningen. De gevels zijn gereinigd. De vensters zijn vernieuwd en voorzien van dubbelglas. De voor- en staldeur zijn vernieuwd. Ook de oorspronkelijke betonnen stalvensters zijn vervangen door houten vensters. In de kopgevel van het bedrijfsgedeelte is het luik op de verdieping vervangen door een venster. In het dakvlak zijn later meerdere dakvensters en zonnepanelen aangebracht. De boerderij is aan de achterzijde uitgebouwd. De woon-/bedrijfsverhouding is nog intact.



74. Steenovenseweg 3, 3a en 3b

Langgevelboerderij onder met riet gedekt wolfdak met een pannenvoet van gesmoorde oude holle pannen. De gevels zijn opgebouwd kruisverband met kopsrollaag boven de gevelopeningen. Op de gevel van het oorspronkelijke woongedeelte muurankers met het jaartal 1868. In het woongedeelte vensters te dateren in de jaren '50 van de 20^{ste} eeuw. In het bedrijfs gedeelte nog authentieke ijzeren vensters met zesruits verdeling. De dwarsdeeldeuren zijn verwijderd en in de opening is een niet passende puivulling geplaatst. Het metselwerk rechts van deze invulling en de rechter kopgevel zijn eind 20^{ste}/begin 21^{ste} eeuw opnieuw opgetrokken. In het dakvlak meerdere later aangebrachte dakvensters en een niet authentieke halfronde dakkapel. Bij het vernieuwen van de buitenschil van het rechter gedeelte van de boerderij en door het opsplitsen van de boerderij in drie woningen is de woon-/bedrijfsverhouding deels verloren gegaan.

De boerderij staat reeds afgebeeld op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832. Het jaartal op de gevel verwijst waarschijnlijk naar versterking van de boerderij.

De oorsprong van de boerderij is vermoedelijk te dateren in de eerste helft van de 19^e eeuw.



75. Steenovenseweg 10

Langgevelboerderij onder met gesmoorde oude holle pannen gedekt wolfdak. De gevels zijn opgebouwd in kruisverband met een overhoekse muizentand onder de goot, rollagen boven de oorspronkelijke gevelopeningen en een gecementeerde plint. De metselwerk gevels zijn opnieuw gevoegd. De vensters zijn deels vernieuwd, in de voorgevel nog authentieke gepende kozijnen met nieuwe ramen, ook de voordeur en kozijn zijn vernieuwd. De nog aanwezige luiken in de rechterzijgevel zijn op de muur geschroefd. In het bedrijfsgedeelte vernieuwde stalvensters. Tevens is het bedrijfsgedeelte deels gepotdekseld waarin een grote puivulling ten behoeve van een extra woning is geplaatst. Hierdoor is de woon-/bedrijfsverhouding verloren gegaan. Op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832 staat op het perceel reeds een boerderij ingetekend, echter die boerderij staat niet evenwijdig aan de weg. De huidige boerderij is van latere datum, rond 1900, en vormt een ensemble met de twee linden die voor het oorspronkelijke woonhuis staan.



76. Veldweg 4 en 6

Langgevelboerderij onder met riet gedekt schilddak met een pannenvoet van opnieuw verbeterde holle pannen. Gevels in kruisverband met onder de dakvoet een omtimmerde bakgoot en een overhoekse muizentand. Rollagen boven de gevelopeningen en als afsluiting van het trasraam. De gevels zijn opnieuw gevoegd. In de voorgevel van het bedrijfsgedeelte zijn veel metselwerkwijzigingen zichtbaar rondom de gevelopeningen. Voor het opsplitsen van de boerderij in twee woningen is de gevel indeling van het bedrijfsgedeelte gewijzigd. Zo zijn de dwarsdeeldeuren verwijderd en dichtgezet en is er op een andere plaats in de gevel een opening, lijkende een dwarsdeelopening, gemaakt waarin een puivulling is geplaatst. Ook is de oorspronkelijke schoorsteen verwijderd en op een andere plaats in de nok opnieuw opgemetseld. Door de wijzigingen is de woon-/bedrijfsverhouding verloren gegaan. Op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832 staat reeds een boerderij ingetekend. De boerderij is vermoedelijk in de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw flink verbouwd, maar heeft wellicht nog een oudere oorsprong.



77. Veldweg 8 en 10

Wederopbouwboerderij onder met betonpannen gedekt wolfdak. De gevels zijn opgebouwd halfsteensverband met rollagen boven de gevelopeningen en als afsluiting van het trasraam en bakstenen dorpels. Een met metselwerk geaccentueerde voordeur, in de voorgevel/kopgevel, met betonlatei boven de deur. Rechts naast de deur een geschilderde Maria-afbeelding. In het oorspronkelijke woonhuis grotendeels authentieke vensters met, op de begane grond, eenvoudig glas-in-lood in de bovenlichten. Tegen de rechterzijgevel een latere aanbouw. De linkerzijgevel is ter hoogte van het oorspronkelijke bedrijfsgedeelte opnieuw opgetrokken. In het dakvlak meerdere later aangebrachte dakkapellen en dakvensters. Door realiseren van een grote aanbouw en opnieuw optrekken van een deel van de zijgevel is de woon-/bedrijfsverhouding verloren gegaan.

Op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832 staat op het perceel reeds een boerderij ingetekend. De huidige boerderij is echter te dateren in de jaren '50 van de 20^{ste} eeuw.



78. Veldweg 22 en 24

Wederopbouwboerderij onder met rode verbeterde holle pannen gedekt wolfdak. Gevels opgebouwd in halfsteensverband met vlechtingen in de kopgevel, rollagen boven de gevelopeningen en gemetselde raamdorpels. De vensters zijn vernieuwd. Links naast de voordeur een wederopbouwsteen met het jaartal 1947. Dit betekent dat de boerderij met wederopbouwsubsidie is gerealiseerd. In het metselwerk van het bedrijfsgedeelte zijn metselwerkwijzigingen, onder andere door het vervangen van de oorspronkelijke stalvensters, en dichtzettingen zichtbaar. In het dakvlak meerdere later aangebracht dakkapellen.

Op het kadastrale Minuutplan staat reeds een boerderij op het perceel, dichterbij de weg, ingetekend. De huidige boerderij is te dateren in 1947.



79. Vleutstraat 3

Wederopbouwboerderij 'Burchthof' bestaande uit een tweelaags woonhuis met schuur gekoppeld door een eenlaags tussenlid. Het woonhuis onder met gesmoorde opnieuw verbeterde holle pannen gedekt zadeldak. Met in het midden van de nok een gemetselde schoorsteen. De gevels zijn opgebouwd in halfsteensverband met siermetselwerk onder de goot. Authentieke vensters deels met eenvoudig glas-in-lood in de bovenlichten, geen rollagen boven de vensters, geglazuurde raamdorpelstenen en een met kunststeen omlijste voordeur. Aan de rechterzijkant een latere eenlaagse aanbouw. Aan de achterzijde van de woning een eenlaagse gemetselde aanbouw als verbinding met de achterliggende schuur. De schuur onder met gesmoorde opnieuw verbeterde holle pannen gedekt zadeldak. De gevels in halfsteensverband met boven de gevelopeningen rollagen en gemetselde raamdorpelstenen. De oorspronkelijke stalvensters zijn verwijderd en vervangen door houten met een rode verdeling. In de schuur nog de authentieke deeldeuren en staldeur. De wederopbouwboerderij is te dateren in de jaren '50 van de 20^{ste} eeuw.



80. Vleutstraat 6

Langgevelboerderij onder met rode muldenpannen gedekt zadeldak. De gevels zijn opgebouwd in wildverband met rollagen boven de gevelopeningen. In de langsgevel van het bedrijfsgedeelte ventilatieopeningen in het metselwerk en authentieke betonnen vensters. In de linkerzijgevel van het bedrijfsgedeelte de authentieke langsdeelschuifdeuren. In het woonhuis eveneens authentieke vensters met sober glas-in-lood in de bovenlichten. De voordeur is later vernieuwd. In het dakvlak een latere dakkapel. In het metselwerk van de voorgevel, op de scheiding tussen het woon-/bedrijfsgedeelte is een strakke verticale naad zichtbaar. Vermoedelijk is eerst het woonhuis gebouwd, is later het bedrijfsgedeelte aangebouwd dat later weer is verlengd. De oorsprong van de boerderij dateert waarschijnlijk uit de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw, maar is in de jaren '50 van de 20^{ste} eeuw flink gerenoveerd.



81. Vleutstraat 8

Langgevelboerderij 'De Wildeman' onder met riet gedekt wolfdak met een pannenvoet van gesmoorde oude holle pannen. Gevels opgebouwd in kruisverband met rollagen boven de gevelopeningen en als afsluiting van het trasraam. In de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw is de voorgevel deels en rechterzijgevel geheel opnieuw opgetrokken waarbij de indeling van het oorspronkelijke woongedeelte gewijzigd is ingevuld. Oorspronkelijk zaten er twee vensters rechts in de voorgevel met links ernaast de voordeur. In de huidige situatie is aan weerszijde van de voordeur een venster. De voordeur met kozijn en bovenlicht, de vensters op de verdieping en het opkamerraam in de rechterzijgevel dateren uit de jaren '30. De overige ramen zijn later vernieuwd. In het metselwerk rondom de toegangsdeur links in de voorgevel zijn metselwerkwijzigingen zichtbaar. Links tegen de boerderij diverse latere aanbouwen. De boerderij staat reeds afgebeeld op het kadastrale Minuutplan 1811-1832, maar heeft waarschijnlijk een oudere oorsprong.



82. Vleutstraat 9

Eenlaags woonhuis onder met gesmoorde verbeterde holle pannen gedekt zadeldak. De gevels zijn opgebouwd in kruisverband met onder de goot een overhoekse muizentand. Boven de gevelopeningen in de voorgevel betonlateien. In de linkerzijgevel een bloemkozijn. Rondom de dubbele deuren, rechts in de gevel, metselwerkwijzigingen. De huidige woning (ca. 1960) is wellicht een verbouwing van een oudere langgevelboerderij². Echter op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832 staat op deze locatie geen boerderij ingetekend en op latere historische kaarten verschijnt er pas in de wederopbouwperiode bebouwing.



² Bron: H. Bleumink, C. Frank en J. Neefjes, *Wederopbouwgebied De Scheeken, Verkennend onderzoek naar de cultuurhistorische, landschappelijke en bouwkundige waarden*, Boxtel 2014, p. 65.

83. Vleutstraat 10

Langgevelboerderij onder met riet gedekt wolfdak met een pannenvoet van betonpannen. Gevels opgebouwd in kruisverband met overhoekse muizentand onder de gootlijn, een enkele vlechting in de linker zijgevel, rollagen boven de gevelopeningen en een gecementeerd plint. In de linkerzijgevel is zichtbaar dat de huidige voorgevel van latere datum is. De gevels zijn opnieuw gevoegd. De vensters dateren uit de jaren '50 van de 20^{ste} eeuw. De voordeur is later vernieuwd. In het bedrijfsgedeelte betonnen stalvensters uit de wederopbouwperiode. De boerderij is na de tweede wereldoorlog rechts van de dwarsdeeldeuren verlengd met metselwerk in wildverband. In het bedrijfsgedeelte en de linkerzijgevel van het woongedeelte zijn meerdere metselwerkwijzigingen zichtbaar. Op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832 staat reeds een boerderij ingetekend.

De huidige boerderij is te dateren in vierde kwart 19^e eeuw, maar heeft wellicht een oudere kern. De woon-/bedrijfsverhouding is nog intact.



