



Hoofdvestiging

Strijkviertel 30, 3454 PM De Meern

T: 030 - 666 1746 | F: 030 - 666 4854

I: www.vandijktech.nl | E: info@vandijktech.nl

GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Nevenvestiging

Overspoor 9, 1688 JG Nibbixwoud

T: 0229 - 578 123 | F: 0229 - 578 847

E: nibbixwoud@vandijktech.nl

Datum: 12-02-2021; versie 1 (definitief)

Opdrachtnummer: 153106

ASBESTINVENTARISATIE

Project: overdracht en herontwikkeling perceel,
Zandspoor 2 te Doorn

Opdrachtgever: Dhr. D.J.P. Hirschel
Gezichtslaan 16
3956 BB Leersum

Bouwadviseur: Willigenburg Bouwadvies b.v.
Schoonoordselaan 39
3941 KM Doorn

Reikwijdte onderzoek

- ☒ Gehele bouwwerk of gehele object
- ☐ Gedeelte van bouwwerk of gedeelte van object
- ☐ Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object
- ☐ Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object

Geschiktheid onderzoek

- ☒ Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van in dit rapport genoemde asbesthoudende materialen
- ☐ Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten
- ☐ Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop
- ☐ Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk

Risicobeoordeling

- ☒ risicobeoordeling ten behoeve van asbestverwijdering (SMART)
- ☐ risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN2991:2015)

Uitvoering

Inventarisatie uitgevoerd: 13, 15, 17 en 19 januari 2021
Inventarisatie uitgevoerd door: dhr. T.P. Vermeer (SCA-code 04E-140420-140544)
dhr. E. Brouwer (SCA-code 51E-150318-411347)
Begeleidend projectleider: dhr. ing. R.I. Satinover (SCA-code 51E-090219-411486)
Technisch eindverantwoordelijke: drs. M.R. Hanraads (SCA-code 51E-280218-411328)

stichting
Ascort

Certificaat: 07-D070079.01
SCA-code: 07-D070079

Inhoudsopgave

1.	INLEIDING	3
2.	VOORONDERZOEK.....	3
3.	METHODE.....	3
3.1	Opzet van het onderzoek.....	3
3.2	Bemonstering en laboratoriumonderzoek.....	4
4.	ASBESTINVENTARISATIE.....	4
4.1	Algemeen.....	4
4.2	Resultaten visuele inspectie en monsternamen	4
4.3	Plaatsen waar niet op asbest is geïnventariseerd	7
5.	RESULTATEN LABORATORIUMONDERZOEK.....	8
5.1	Resultaten identificatie	8
5.2	Overzicht aangetroffen bronnen.....	10
6.	SAMENVATTING EN CONCLUSIES	11
7.	SLOTOPMERKINGEN	14

BIJLAGEN

1.1	Regionale situatie
1.2	Situatietekening
2	Gegevens vooronderzoek
3	Overzicht bronnen
4	Analyserapport
5	SMART
6	Foto-overzicht

1. INLEIDING

In opdracht van Willigenburg Bouwadvies b.v. (d.d. 10-12-2020), namens dhr. D.J.P. Hirschel, is door van Dijk geo- en milieutechniek b.v. een asbestinventarisatie (conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering) uitgevoerd aangaande een woning en diverse agrarische opstallen gelegen op het perceel Zandspoor 2 te Doorn.

Aanleiding voor de inventarisatie betreft de voorziene totaalsloop van de opstallen. Derhalve dienen de bouwwerken in zijn geheel te worden geïnspecteerd. Gezien de woning momenteel nog bewoond is zal hier in eerste aanleg alleen een visuele inspectie worden uitgevoerd. Eventuele beperkingen alsmede de constructie van de woning dienen in een later stadium onderzocht te worden.

Inzake de uitgevoerde inventarisatie is tussen van van Dijk geo- en milieutechniek b.v. en de opdrachtgever op geen enkele juridische, financiële, personele of andere wijze een relatie die de onafhankelijkheid van het resultaat heeft kunnen beïnvloeden.

2. VOORONDERZOEK

Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de volgende informatiebronnen geraadpleegd (relevante informatie is opgenomen als bijlage 2):

- opdrachtgever (interview);
- kadaster.bagviewer.nl;
- google.nl.

Uit het vooronderzoek is het volgende geconstateerd:

- de onderzoekslocatie bestaat uit een woning en elf achtergelegen agrarische opstallen (A t/m K); de woning is omstreeks 1978 gebouwd; opstal A is omstreeks 1976 gerealiseerd, van de overige opstallen is het bouwjaar onbekend;
- bij de opdrachtgever is bekend dat mogelijk asbesthoudende materialen (o.a. zeil op vloering woning en golfplaten dakbedekking opstallen) verwerkt zijn in de woning en de achtergelegen opstallen;
- onbekend is of er in een eerder stadium een grootschalige renovatie, asbestinventarisatie en/of asbestsanering heeft plaatsgevonden;
- de onderzoekslocatie is, met uitzondering van de woning, niet in gebruik, derhalve is destructief onderzoek mogelijk.

De regionale situatie en een lokale situatietekening van de onderzoekslocatie zijn opgenomen als bijlage 1.1 en 1.2.

3. METHODE

3.1 Opzet van het onderzoek

Voorafgaand aan de visuele inspectie is een inventarisatieplan opgesteld op basis van de ter beschikking gestelde informatie. In dit inventarisatieplan zijn locaties aangeduid waar vermoedelijk asbesthoudend materiaal aanwezig is. Indien verdachte locaties zijn beschreven zal in eerste aanleg visuele inspectie ter plaatse van deze locaties worden uitgevoerd. Voorts is gekeken of eventueel verdachte locaties aanwezig zijn die niet op basis van het deskresearch als zodanig zijn aangemerkt.

Bij het aantreffen van asbestverdacht materiaal is een monstername van het materiaal uitgevoerd, waarna laboratoriumonderzoek heeft plaatsgevonden. Met betrekking tot de heterogene bijmenging van asbestvezels in kit/bitumen/teer, worden deze monsters in duplo genomen.

3.2 Bemonstering en laboratoriumonderzoek

Afhankelijk van het te bemonsteren materiaal, de bereikbaarheid en de staat van het materiaal is geschikt handgereedschap gekozen voor de bemonstering. Tijdens de bemonstering zijn de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen genomen. Zoals bijvoorbeeld het afschermen van de ruimte waar monstername plaatsvindt voor onbevoegden, het gebruiken van de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen en het voorkomen van ongewenste emissie van asbestvezels tijdens en na monstername door middel van puntafzuiging aan de bron en inkapseling van het achtergebleven materiaal. De materiaalmonsters zijn vervolgens dubbel verpakt in polyethyleen zakjes, voorzien van een asbestmerkteken en verzonden naar een laboratorium waar een kwantitatieve bepaling van asbest in het materiaalmonster plaatsvindt (conform de NEN 5896).

4. ASBESTINVENTARISATIE

4.1 Algemeen

De asbestinventarisatie is in de periode 13 januari 2021 t/m 19 januari 2021 uitgevoerd door dhr. T.P. Vermeer (SCA-code: 04E-140420-140544) en/of dhr. E. Brouwer (SCA-code: 51E-150318-411347). De werkzaamheden hebben bestaan uit het uitvoeren van een inventarisatie naar de aanwezigheid van direct en niet-direct waarneembaar asbest. Alleen ter plaatse van de woning is géén gebruik gemaakt van destructief onderzoek.

4.2 Resultaten visuele inspectie en monstername

Woning

De woning is opgebouwd uit steen met hout. Het schuine dak is afgewerkt met bitumineuze dakbedekking. Aanwezige ontluchtingen zijn van metaal en/of kunststof. De woning heeft houten kozijnen voorzien van dubbelglas. Betonnen vloerdelen zijn afgewerkt met tegels, hout, tapijt en asbestverdacht zeil (meterkast, slaapkamer 1 en 2). Verlaagde plafonds bestaan uit gipsplaat en/of hout. Onder vaste vloerdelen (tegels en hout), boven verlaagde plafonds en achter betimmeringen heeft géén inspectie plaatsgevonden. Afwerkingen zijn voornamelijk van hout. De kelder is volledig van beton. De vliering bestaat volledig uit hout.

Opstallen A t/m K

De opstallen bestaan over het algemeen uit hout, steen of beton en zijn over het algemeen voorzien van een schuin dak, deels met en deels zonder dakgoot.

Objecten buitenterrein

Verspreid over het perceel bevinden zich her en der diverse objecten bestaande uit plantenbakken, erfafscheidingen of grondkeringen.

In bijlage 6 is een foto-overzicht opgenomen. In tabel 1 is een overzicht weergegeven van de aangetroffen asbestverdachte bronnen.

Tabel 1: Aangetroffen asbestverdachte bronnen

Naam ruimte	Bron	Type materiaal	Insp.	Verweerd	Hoeveelheid	Monster
Woning						
Raampartij	1. stopverf	stopverf	ja	licht	36 m ¹	M1.1 M1.2
Meterkast	2. zeil	vinyl	ja	licht	0,2 m ²	M2
Onderzijde schouw	3. plaat	cement	ja	licht	0,25 m ²	M3
Slaapkamer 1	4. zeil	vinyl	ja	licht	13 m ²	M4
Slaapkamer 2	5. zeil	vinyl	ja	licht	15,5 m ²	M5
Kast vliering	6. zeil	vinyl	ja	licht	1,2 m ²	M6
Op vloer vliering	7. plaat	cement	ja	licht	1 m ²	M7
Achter stopcontact (op hout) op vliering	8. plaat	cement	ja	licht	1 stuks	M8
Opstal A						
Dak	9. golfplaat	cement	ja	ernstig	103 m ²	M9
Gevel	10. wandbeplating	cement	ja	ernstig	41 m ²	M10
Achter kachel	11. plaat	board	ja	licht	1 stuks	M11
Vloer	12. Zeil	vinyl	ja	licht	0,75 m ²	M12
Achter wasbak	13. plaat	cement	ja	licht	1 m ²	M13
Opstal B						
Dak	14. golfplaat	cement	ja	ernstig	11 m ²	M14
Gevel	15. gevelbeplating	cement	ja	licht	10 m ²	M15
Gevel	16. gevelbeplating	cement	ja	licht	13,5 m ²	M16
Raampartij	17. stopverf	stopverf	ja	ernstig	32 m ¹	M17.1 M17.2
Gevel onderzijde	18. plaat	cement	ja	licht	2 stuks	M18
Gevel onderzijde	19. golfplaat	cement	ja	licht	1 stuks	M19
Opstal C						
Dak	20. golfplaat	cement	ja	ernstig	85 m ²	M20
Gevel, zuidoostzijde boven ramen	21. plaat	cement	ja	licht	36 m ²	M21
Gevel, zuidoostzijde schuur deur	22. plaat	cement	ja	licht	1 stuks	M22
Gevel, beide korte zijdes	23. plaat	cement	ja	licht	2 stuks	M23

Vervolg tabel 1: Aangetroffen asbestverdachte bronnen

Naam ruimte	Bron	Type materiaal	Insp.	Verweerd	Hoeveelheid	Monster
Opstal C						
Zuidoostzijde (binnenzijde)	24. platen	cement	ja	licht	11 stuks	M24
Zuidoostzijde (binnenzijde)	25. buis	cement	ja	licht	1 stuks	M25
Zuidwestzijde (binnenzijde)	26. rol vinylzeil	vinyl	ja	licht	2 stuks	M26
Zuidwestzijde, (binnenzijde)	27. losse plaatjes	cement	ja	licht	1 stuks	M27
Zuidwestzijde (binnenzijde)	28. bloembak	cement	ja	licht	1 stuks	M28
Opstal D						
Dak	29. golfplaat	cement	ja	ernstig	116 m ²	M29
Dak	30. plaat	cement	ja	licht	1,5 m ²	M30
Noordoostzijde en zuidoostzijde	31. golfplaat	cement	ja	licht	14 stuks	M31
Zuidwestzijde	32. buis	cement	ja	licht	2,2 m ¹	M32
Opstal E						
Raampartij	33. stopverf	stopverf	ja	licht	25 m ¹	M33.1 M33.2
Dak	34.1 golfplaat	cement	ja	licht	9 m ²	M34
Gevel/-wandplaat	34.2 golfplaat	cement	ja	licht	14 m ²	M34
Opstal F						
Losse golfplaten	34.3 golfplaat	cement	ja	licht	0.5 m ²	M34
Losse plaat	35. vlakke plaat	cement	ja	licht	1 m ²	M35
Opstal G						
Losse golfplaten	36. golfplaten	cement	ja	licht	40 m ²	M36
Opstal H						
Dak	37. golfplaat	cement	ja	licht	24,5 m ²	M37
Gevel/-wandplaat	38. beplating	cement	ja	licht	5,5 m ²	M38
Losse objecten	39. platen + buis	cement	ja	licht	24 m ²	M39
Opstal I						
Dak	40. golfplaat	cement	ja	licht	48 m ²	M40
Plaat waterkraan	41. plaat	cement	ja	licht	1 m ²	M41

Vervolg tabel 1: Aangetroffen asbestverdachte bronnen

Naam ruimte	Bron	Type materiaal	Insp.	Verweerd	Hoeveelheid	Monster
Opstal K						
Opstal K	42. beplating	cement	ja	licht	9,5 m ²	M42
Opstal K	43. golfplaat	cement	ja	licht	5 m ²	M43
Opstal J						
Dak	44. golfplaat	cement	ja	licht	18 m ²	M44
Gevel-/wandplaat	45. beplating	cement	ja	licht	17 m ²	M45
Gevel	46. plaatje	cement	ja	licht	0.5 m ²	M46
Raampartij	47. stopverf	stopverf	ja	licht	100 m ¹	M47.1 M47.2
Gevel	48. buis	cement	ja	licht	2,5 m ¹	M48
Gevel, onderzijde	49. beplating	cement	ja	licht	7 m ¹	M49
Schouw	50. beplating	cement	ja	licht	5 m ²	M50
Kachel	51. koord in kachel	koord	ja	licht	1 stuks	M51
Objecten ter plaatse van het buitenterrein						
Nabij opstal J	52. vlakke platen	cement	ja	licht	6 m ²	M52
Nabij opstal I	53. golfplaten	cement	ja	licht	22 m ¹	M53
Tussen opstal I en H	54. golfplaten	cement	ja	licht	17 m ¹	M54
Nabij opstal G	55. golfplaten	cement	ja	licht	3 m ¹	M55
Nabij opstal B	56. losse golfplaten, buis en plantenbak	cement	ja	licht	20 m ¹	M56
Nabij opstal B	57. golfplaten	cement	ja	licht	8 m ¹	M57

Legenda:

Insp.: (inspecteerbaarheid van object) ja: inspecteerbaar; deel: gedeeltelijk inspecteerbaar; nee: niet inspecteerbaar

Monster: M: materiaalmonster, K: kleefmonster.

4.3 Plaatsen waar niet op asbest is geïnventariseerd

In de woning heeft in de (dak)constructie, onder vaste vloerdelen, boven verlaagde plafonds en achter betimmeringen géén inspectie plaatsgevonden. De overige opstallen (A t/m K) waren volledig toegankelijk voor onderzoek.

5. RESULTATEN LABORATORIUMONDERZOEK

5.1 Resultaten identificatie

De identificatie van de asbestmonsters is uitgevoerd door Stella Analyse b.v. te Woerden, geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 onder nr. L591. Het analysecertificaat is opgenomen als bijlage 4.

Tabel 2: Resultaten asbestidentificatie

Materiaalmonsters		
	Asbestsoort	Percentage
Woning		
M1.1 (stopverf)	n.a	< 0,1%
M1.2 (stopverf)	n.a	< 0,1%
M2 (zeil)	chrysotiel	30-60%
M3 (plaat)	n.a	< 0,1%
M4 (zeil)	chrysotiel	30-60%
M5 (zeil)	chrysotiel	30-60%
M6 (zeil)	chrysotiel	30-60%
M7 (plaat)	chrysotiel	10-15%
M8 (plaat)	chrysotiel; crocidoliet	2-5%; 0,1-2%
Opstal A		
M9 (golfplaat)	chrysotiel; crocidoliet	10-15%; 2-5%
M10 (wandbeplating)	chrysotiel	2-5%
M11 (plaat achter kachel)	chrysotiel	30-60%
M12 (zeil)	chrysotiel	30-60%
M13 (plaat)	chrysotiel; crocidoliet	2-5%; 0,1-2%
Opstal B		
M14 (golfplaat)	chrysotiel	10-15%
M15 (gevelbeplating)	chrysotiel	10-15%
M16 (gevelbeplating)	chrysotiel; crocidoliet	10-15%; 2-5%
M17.1 (stopverf)	n.a	< 0,1%
M17.2 (Stopverf)	n.a	< 0,1%
M18 (plaat)	chrysotiel	10-15%
M19 (golfplaat)	chrysotiel	10-15%

Vervolg tabel 2: Resultaten asbestidentificatie

Materiaalmonsters		
	Asbestsoort	Percentage
Opstal C		
M20 (golfplaat)	chrysotiel; crocidoliet	10-15%; 2-5%
M21 (plaat)	chrysotiel	10-15%
M22 (plaat)	chrysotiel	2-5%
M23 (plaat)	chrysotiel	2-5%
M24 (Platen)	chrysotiel; crocidoliet	10-15%; 2-5%
M25 (buis)	chrysotiel	10-15%
M26 (rol vinylzeil)	chrysotiel	30-60%
M27 (losse plaatjes)	n.a	< 0,1%
M28 (bloembak)	chrysotiel	10-15%
Opstal D		
M29 (golfplaat)	chrysotiel; crocidoliet	10-15%; 2-5%
M30 (plaat)	chrysotiel	2-5%
M31 (golfplaat)	chrysotiel	10-15%
M32 (buis)	chrysotiel	10-15%
Opstal E/F		
M33.1 (stopverf)	n.a	< 0,1%
M33.2 (stopverf)	n.a	< 0,1%
M34 (golfplaat)	chrysotiel	10-15%
M35 (vlakke plaat)	chrysotiel; crocidoliet	10-15%; 2-5%
Opstal G		
M36 (golfplaten)	chrysotiel; crocidoliet	10-15%; 0,1-2%
Opstal H		
M37 (golfplaat)	chrysotiel; crocidoliet	10-15%; 2-5%
M38 (beplating)	chrysotiel	2-5%
M39 (losse platen + buis)	chrysotiel; crocidoliet	10-15%; 2-5%
Opstal I		
M40 (golfplaat)	chrysotiel	10-15%
M41 (plaat)	chrysotiel	10-15%
Opstal K		
M42 (beplating)	chrysotiel	10-15%
M43 (golfplaat)	chrysotiel; crocidoliet	10-15%; 2-5%

Vervolg tabel 2: Resultaten asbestidentificatie

Materiaalmonsters		
	Asbestsoort	Percentage
Opstal J		
M44 (golfplaat)	n.a	< 0,1%
M45 (beplating)	chrysotiel; crocidoliet	10-15%; 2-5%
M46 (Plaatje)	chrysotiel	2-5%
M47.1 (stopverf)	n.a	< 0,1%
M47.2 (Stopverf)	n.a	< 0,1%
M48 (buis)	chrysotiel	10-15%
M49 (beplating)	chrysotiel; crocidoliet	10-15%; 0,1-2%
M50 (beplating)	chrysotiel	2-5%
M51 (Kachel)	chrysotiel	>60%
Buitenterrein		
M52 (vlakke platen)	chrysotiel; crocidoliet	10-15%; 2-5%
M53 (golfplaten)	chrysotiel	10-15%
M54 (golfplaten)	chrysotiel	10-15%
M55 (golfplaten)	chrysotiel	10-15%
M56 (losse golfplaten +buis en plantenbak)	crocidoliet; chrysotiel	2-5%; 10-15%
M57 (golfplaten)	chrysotiel	10-15%

5.2 Overzicht aangetroffen bronnen

In bijlage 3 is per aangetroffen bron een overzichtsblad opgenomen. Op het overzichtsblad staat aangegeven of de bron wel (rood) of niet (groen) asbesthoudend is, dan wel als asbestverdacht (oranje) dient te worden aangemerkt. Indien een bron asbesthoudend is, is tevens de risicoklasse aangegeven waaronder de desbetreffende asbesthoudende toepassing dient te worden verwijderd. De bijbehorende SMART is opgenomen als bijlage 5.

6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Op het perceel Zandspoor 2 te Doorn is een asbestinventarisatie (conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering) uitgevoerd aangaande een woning en diverse agrarische opstallen.

De aanleiding voor de inventarisatie betreft de voorziene overdracht en toekomstige totaalsloop van de woning en achtergelegen opstallen A t/m K. Gezien de woning momenteel nog bewoond is, is hier in eerste aanleg alleen een visuele inspectie uitgevoerd. Eventuele beperkingen alsmede de constructie van de woning dienen in een later stadium onderzocht te worden. De overige opstallen zijn in zijn geheel geïnspecteerd.

Tijdens de asbestinventarisatie zijn in de woning, de achtergelegen opstallen A t/m K en ter plaatse van het buitenterrein de volgende asbesthoudende bronnen aangetroffen:

Woning

2. zeil	0,2 m ²
4. zeil	13 m ²
5. zeil	15,5 m ²
6. zeil	1,2 m ²
7. plaat	1 m ²
8. plaat	1 stuks

Opstal A

9. golfplaat	103 m ²
10. wandbeplating	41 m ²
11. plaat	1 stuks
12. Zeil	0,75 m ²
13. plaat	1 m ²

Opstal B

14. golfplaat	11 m ²
15. gevelbeplating	10 m ²
16. gevelbeplating	13,5 m ²
18. plaat	2 stuks
19. golfplaat	1 stuks

Opstal C

20. golfplaat	85 m ²
21. plaat	36 m ²
22. plaat	1 stuks
23. plaat	2 stuks
24. platen	11 stuks
25. buis	1 stuks
26. rol vinylzeil	2 stuks
28. bloembak	1 stuks

Opstal D

29. golfplaat	116 m ²
30. plaat	1,5 m ²
31. golfplaat	14 stuks
32. buis	2,2 m ¹

Opstal E

34.1 golfplaat	9 m ²
34.2 golfplaat	14 m ²

Opstal F

34.3 golfplaat	0.5 m ²
35. vlakke plaat	1 m ²

Opstal G

36. golfplaten	40 m ²
----------------	-------------------

Opstal H

37. golfplaat	24.5 m ²
38. beplating	5.5 m ²
39. platen + buis	24 m ²

Opstal I

40. golfplaat	48 m ²
41. plaat	1 m ²

Opstal K

42. beplating	9,5 m ²
43. golfplaat	5 m ²

Opstal J

45. beplating	17 m ²
46. plaatje	0.5 m ²
48. buis	2,5 m ¹
49. beplating	7 m ¹
50. beplating	5 m ²
51. koord in kachel	1 stuks

Objecten ter plaatse van het buitenterrein

52. vlakke platen	6 m ²
53. golfplaten	22 m ¹
54. golfplaten	17 m ¹
55. golfplaten	3 m ¹
56. losse golfplaten, buis en plantenbak	20 m ¹
57. golfplaten	8 m ¹

De bronnen 1 (stopverf woning), 3 (plaat schouw woning), 17 (stopverf opstal B), 27 (losse plaatjes opstal C), 33 (stopverf opstal E), 44 (golfplaat opstal J) en 47 (stopverf opstal J) zijn niet-asbesthoudend.

Voorafgaand aan de totaalsloop dienen de asbesthoudende toepassingen verwijderd te worden door een daartoe gecertificeerd bedrijf. De verwijderingmethode is aangegeven in de als bijlage 5 opgenomen SMART.

Vanwege de beperkingen (zie paragraaf 4.3) in de woning is onderhavige rapportage uitsluitend geschikt voor de verwijdering van in dit rapport genoemde asbesthoudende materialen in de woning. Voor de overige opstallen A t/m K is onderhavige rapportage wel geschikt voor het beoogde doel (totaalsloop).

7. SLOTOPMERKINGEN

Dit rapport is gebaseerd op een grote mate aan kennis en ervaring binnen van van Dijk geo- en milieutechniek b.v. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten dat bij sloop- en/of renovatiewerkzaamheden asbesthoudende materialen worden aangetroffen welke niet als zodanig zijn waargenomen. Veelal hangt dit samen met het ontbreken van adequate (bestek)gegevens of niet visueel waarneembare materialen. Derhalve dient men tijdens sloop- en/of renovatiewerkzaamheden immer alert te blijven op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen waarbij wordt geadviseerd om bij het aantreffen hiervan direct contact op te nemen met de betrokken projectleider.

Het asbestinventarisatie rapport heeft een geldigheid van 3 jaar. Indien het rapport gebruikt gaat worden t.b.v. van verwijdering van asbesthoudende materialen dient het rapport na 3 jaar te worden beoordeeld op zijn actualiteit. Ook als er geen wijzigingen worden aangetroffen dient dit in de vorm van een aanvulling op het rapport gerapporteerd te worden.

In vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij,

hoogachtend,
van Dijk geo- en milieutechniek b.v.



dhr. M.R. Hanraads
(directeur)




dhr. T.P. Vermeer
(deskundig inventariseerder asbest)

Bijlage 1


Bijlage 1.1 Regionale situatie
Bijlage 1.2 Situatietekening

REGIONALE SITUATIE

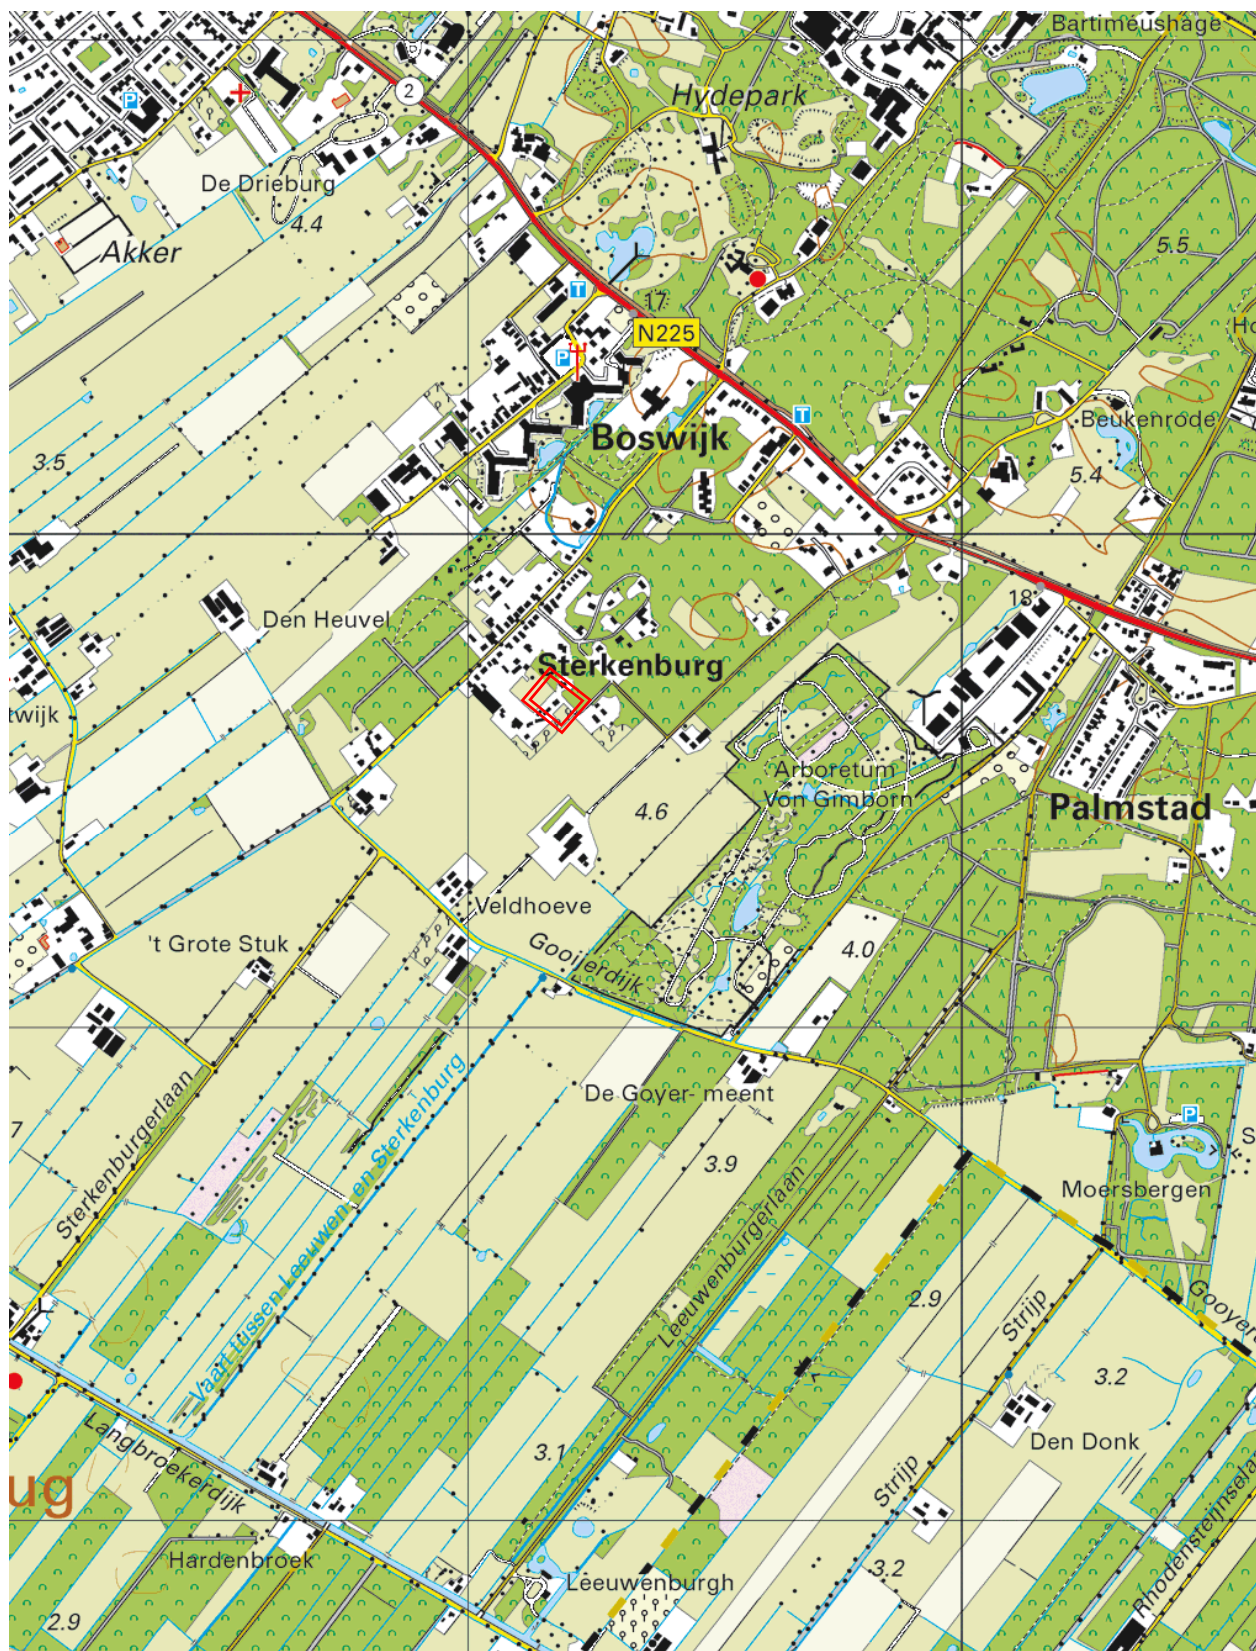

Deze kaart is noordelijk georiënteerd

Legenda



Bijlage 1.1



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.


Adviesbureau voor geotechniek en milieu Tel. : 030 - 666 1746
Strijkviertel 30 E-mail : teken@vandijktch.nl
3454 PM De Meern

Project: aankoop perceel, sloop opstallen en
nieuwbouw woning


Plaats: Doorn
Opdrachtnr.: 153106
Schaal: niet op schaal
Datum: februari 2021

Valliant (nav)

Vliering

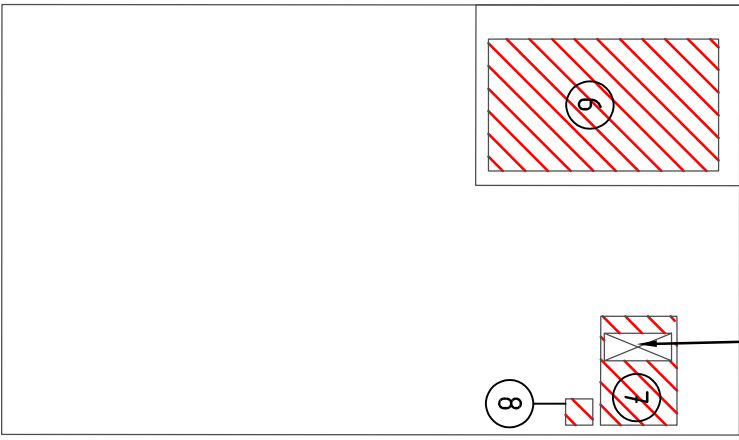

Woning

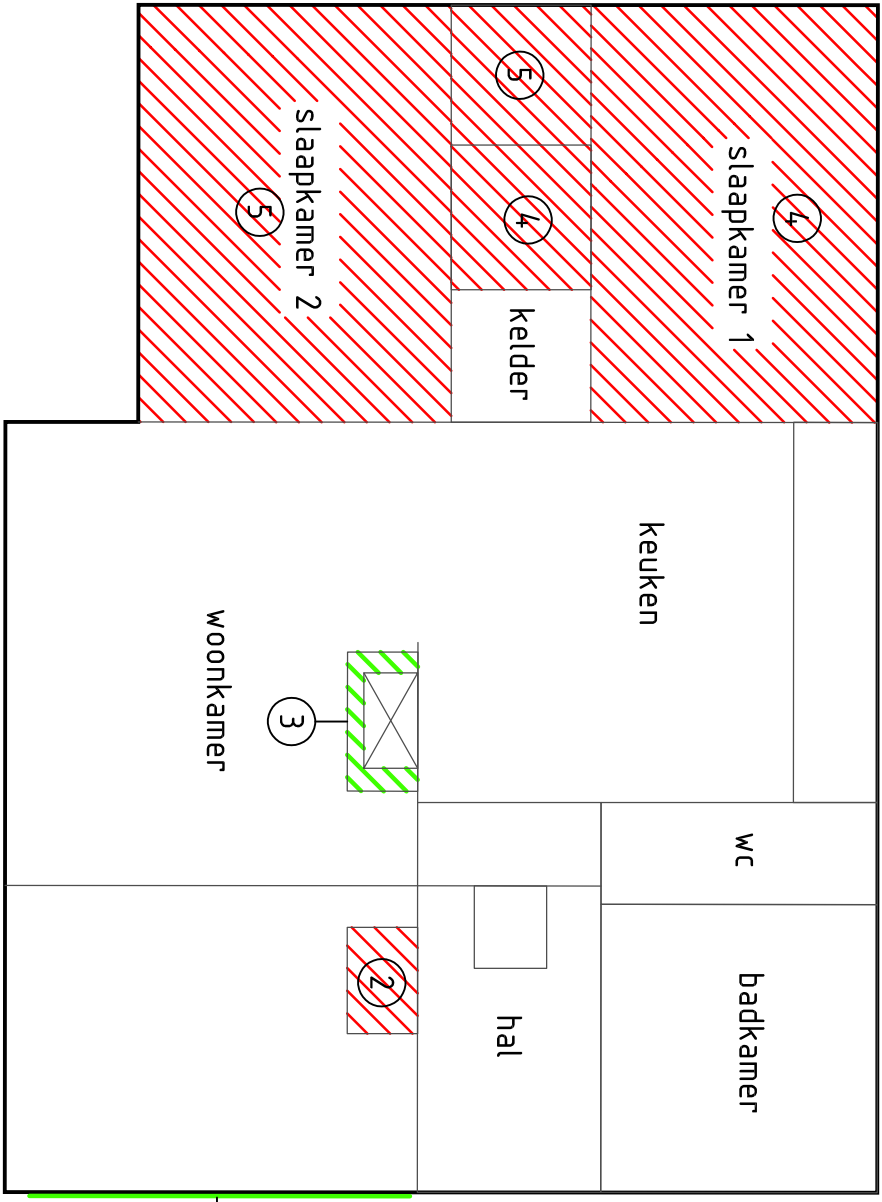

- ① stopverf
- ② zeil meterkast
- ③ plaat schouw
- ④ zeil
- ⑤ zeil
- ⑥ zeil
- ⑦ plaat
- ⑧ plaat

Legenda:

-  asbesthoudend
-  asbestvrij




GEO-EN MILIEUTECHNIEK h.v.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu Srijikverreel 30, 3454 PM DE MEERN		Tel. : 030 - 666 17 46 E-mail: info@vandijktechni			
Project: Zandspoor 2 te Doorn					
Opdrachtnr.: 153106	Gewijzigd: 12-02-2021 AD				
Schaal: 1:75 (A4)	Gewijzigd:				
Datum: 27-01-2021	Gewijzigd:				
Getek.: M.R	Controle:				




A

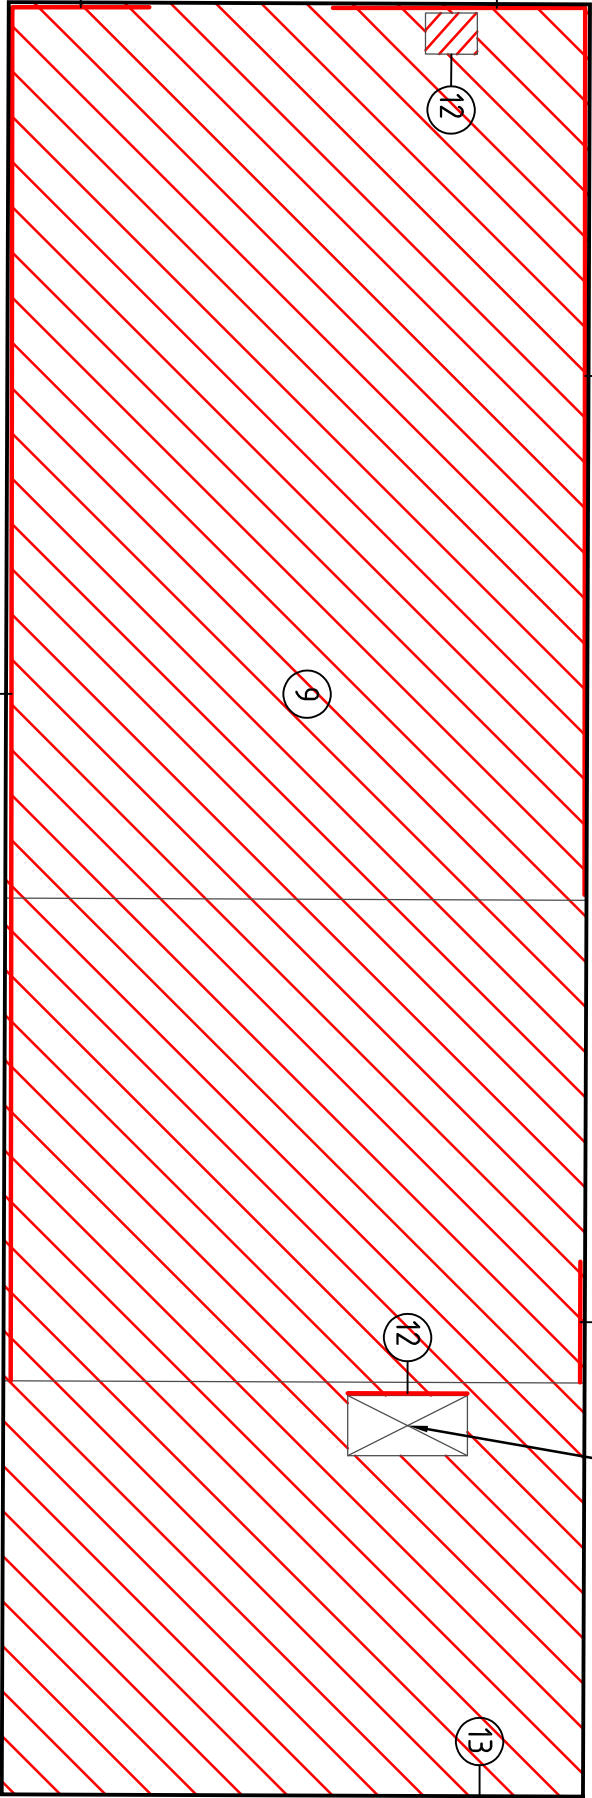

- ⑨ golfplaten dak
- ⑩ wandbeplating
- ⑪ plaat achter kachel
- ⑫ losliggend zeil
- ⑬ plaat achter wasbak

Legenda: asbesthoudend asbestvrij			
			
GEO-EN MILIEUTECHNIEK b.v.			
Opdrachtnr.: 153106		Gewijzigd: 12-02-2021 AD	
Schaal: 1:75 (A4)		Gewijzigd:	
Datum: 27-01-2021		Gewijzigd:	
Getek.: MR		Controle:	
Project: Zandspoor 2 te Doorn			
Adviesbureau voor geotechniek en milieu Srijlijkvertel 30, 3454 PH DE MEERN		Tel. : 030 - 666 17 46 E-mail: info@vandijktechn.nl	

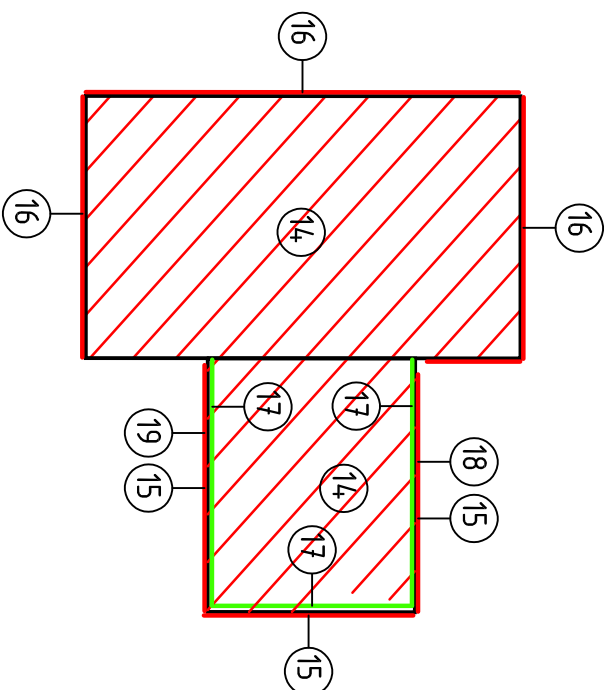

- ⑭ golfplaten dak
- ⑮ gevels+deuren plaat
- ⑯ vlakke plaat
- ⑰ stopverf
- ⑱ onderzijde vlakke plaat
- ⑲ golfplaat onderzijde

Legenda:

- asbesthoudend
- asbestvrij
- ▨ asbesthoudend




Geo- en Milieutechniek h.v.v.

0 0,75 1,5 2,25 3 3,75 4,5

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Srijfkwartel 30,
3454 PH DE MEERN
Tel. : 030 - 666 17 46
E-mail: info@vandijktechni

Project: Zandspoor 2 te Doorn

Opdrachtnr.: 153106	Gewijzigd: 12-02-2021 AD
Schaal: 1:75 (A4)	Gewijzigd:
Datum: 27-01-2021	Gewijzigd:
Getek.: M.R	Controle:

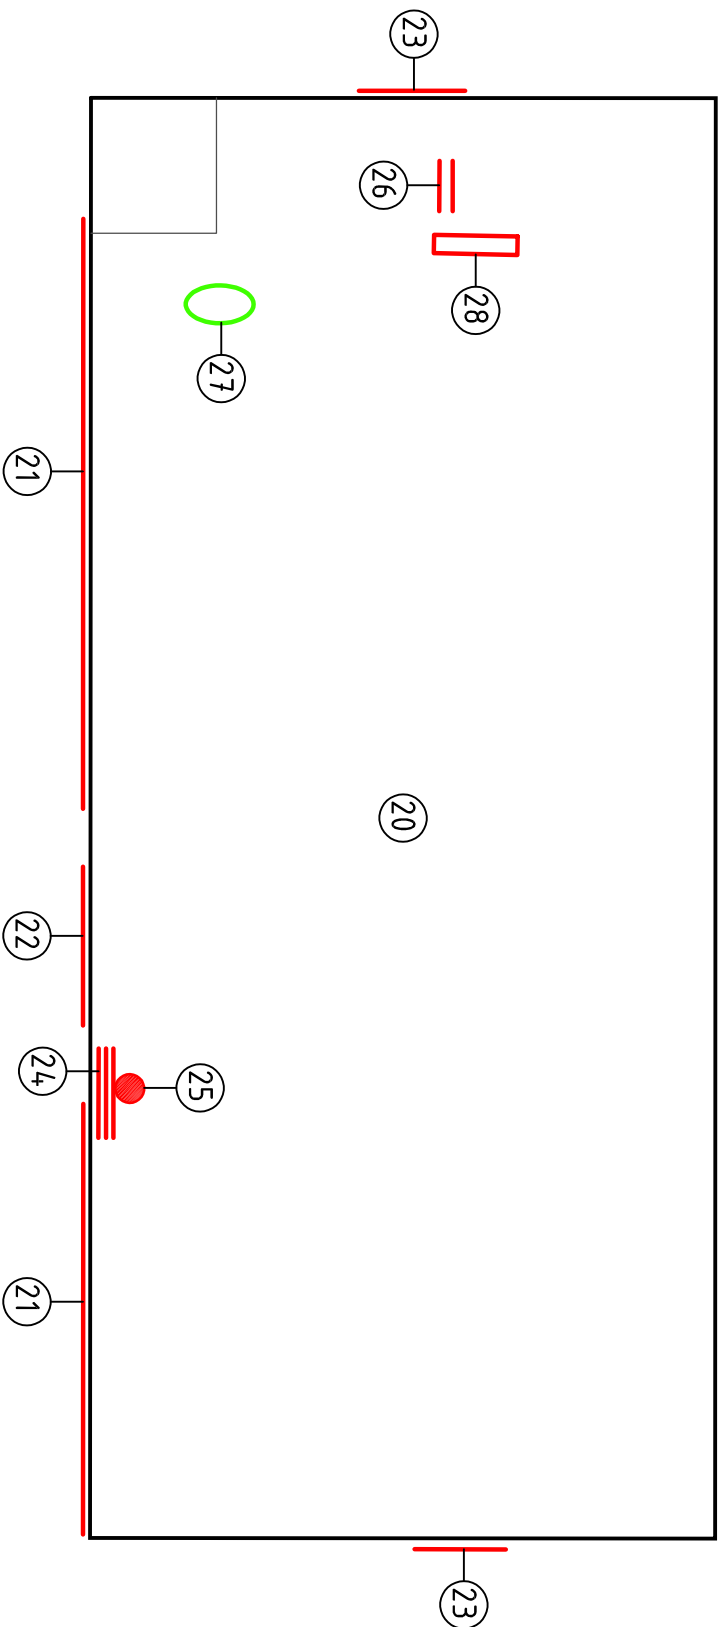

- ②0 golfplaat dak
- ②3 plaatje als schuifdeur
- ②4 losstaande platen
- ②5 losstaande buis
- ②6 2 rollen vinylzeil
- ②7 zakje met losse plaatjes
- ②8 bloembak

Legenda:

- asbesthoudend
- asbestvrij
- ▨ asbesthoudend



Geo- en Milieutechniek h.v.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Srijfkwierfel 30,
3454 PM DE MEERN


Tel. : 030 - 666 17 46
E-mail: info@vandijktechniek.nl

Project: Zandspoor 2 te Doorn

Opdrachtnr.: 153106
Schaa: 1:75 (A4)
Datum: 27-01-2021
Getek.: M.R

Gewijzigd: 12-02-2021 AD
Gewijzigd:
Gewijzigd:
Controle:

0 0,75 1,5 2,25 3 3,75 4,5

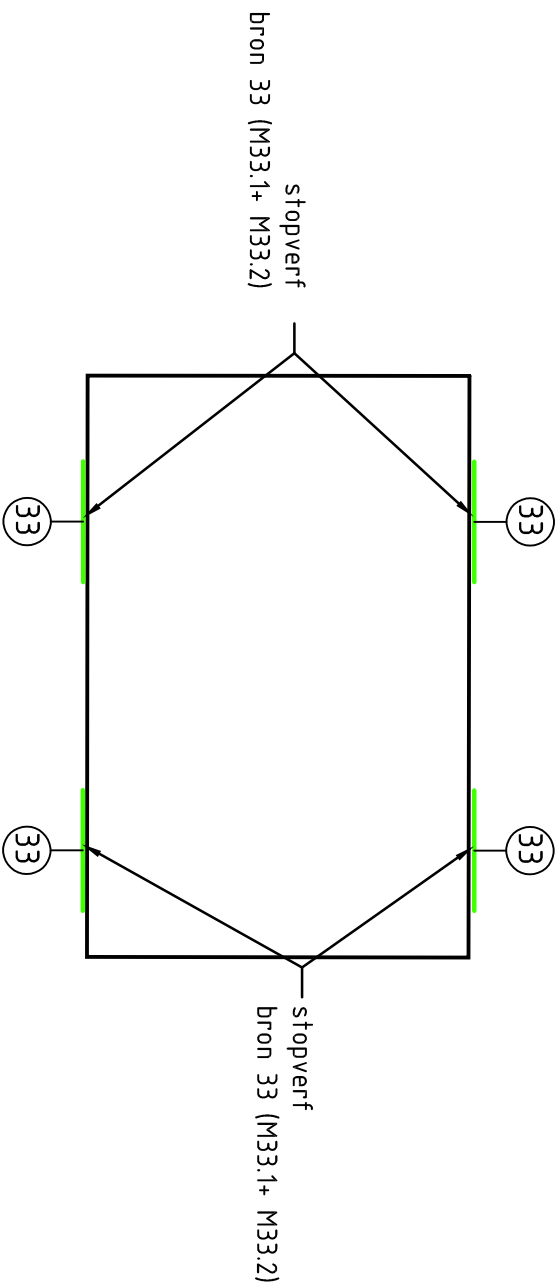

33 stopverf

Legenda:

- asbesthoudend
- asbestvrij




GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

0 0,75 1,5 2,25 3 3,75 4,5

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Srijfkwartel 30,
3454 PH DE MEERN
Tel. : 030 - 666 17 46
E-mail: info@vandijctechni

Project: Zandspoor 2 te Doorn

Opdrachtnr.: 153106
Schaa: 1:75 (A4)
Datum: 27-01-2021
Getek.: M.R.
Gewijzigd: 12-02-2021 AD
Gewijzigd:
Gewijzigd:
Controle:

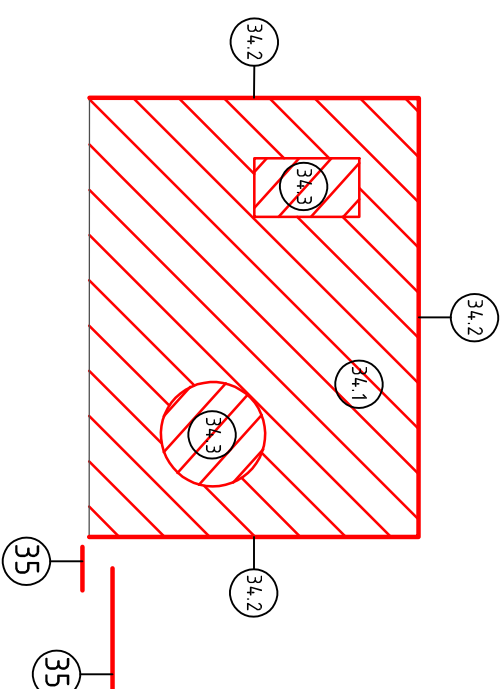

- 34.1 golfplaat dak
- 34.2 golfplaat wand
- 34.3 golfplaat los
- 35 vlakke plaat

Legenda:

- asbesthoudend
- asbestvrij
- ▨ asbesthoudend



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

0 0,75 1,5 2,25 3 3,75 4,5


Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Srijlkwierfel 30,
3454 PM DE MEERN
Tel. : 030 - 666 17 46
E-mail: info@vandijktechni

Project: Zandspoor 2 te Doorn

Opdrachtnr.: 153106
Schaa: 1:75 (A4)
Datum: 27-01-2021
Getek.: M.R.
Gewijzigd: 12-02-2021 AD
Gewijzigd:
Gewijzigd:
Controle:

H+G


G

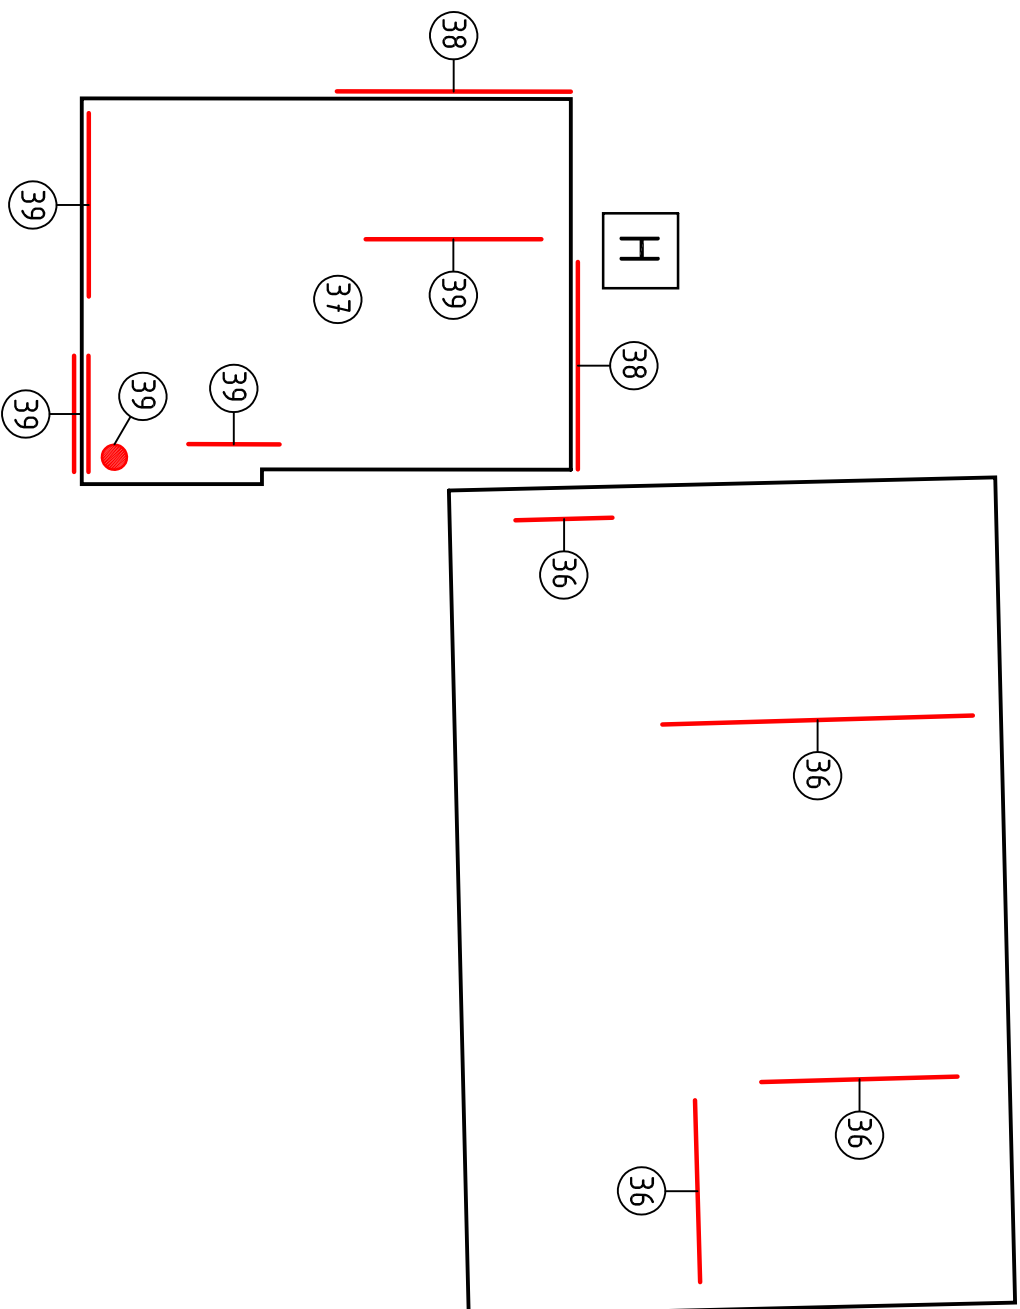

Legenda:

- asbesthoudend
- asbestvrij

- 36 golfplaat
- 37 golfplaat dak
- 38 beplating
- 39 losse platen (golf+vlak)+buis

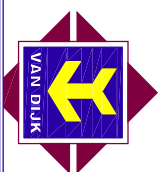


GEO-EN MILIEUTECHNIEK h.v.v. VAN DUJK

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Srijfkwartel 30,
3454 PM DE MEERN
Tel. : 030 - 666 17 46
E-mail: info@vandijktechni

Project: Zandspoor 2 te Doorn

Opdrachtnr.: 153106
Schaa: 1:75 (A4)
Datum: 27-01-2021
Getek.: M.R.
Gewijzigd: 12-02-2021 AD
Gewijzigd:
Gewijzigd:
Controle:

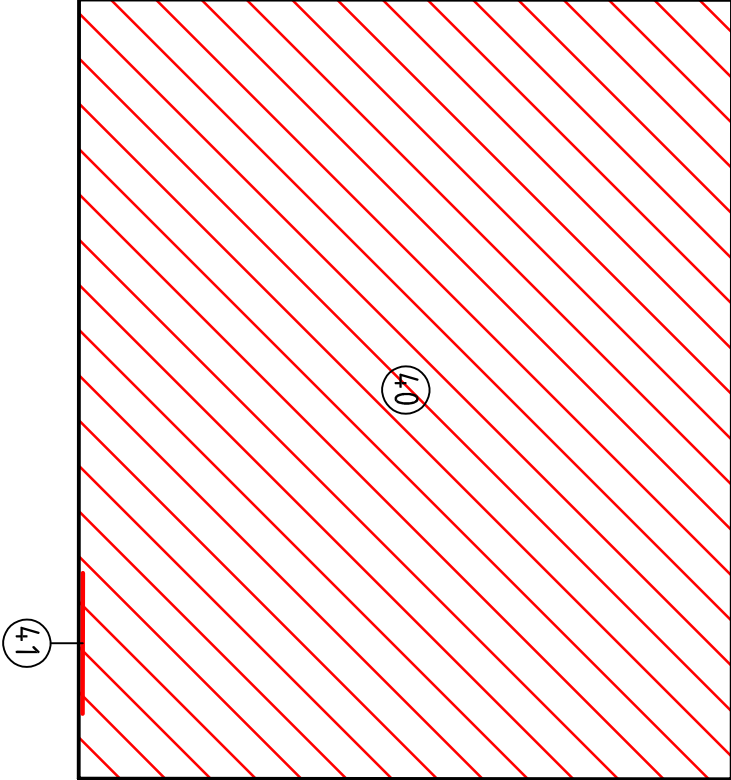

- ④0 golfplaten dak
- ④1 plaat

Legenda:

asbesthoudend

asbestvrij

VAN DUJK

GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Opdrachtnr.: 153106

Schaal: 1:75 (A4)

Datum: 27-01-2021

Getek.: M.R

Gewijzigd: 12-02-2021 AD

Gewijzigd:

Gewijzigd:

Controle:

Adviesbureau voor geotechniek en milieu

Srijfkwartel 30,


3454 PM DE MEERN

Tel. : 030 - 666 17 46

E-mail: info@vandijktechni

Project: Zandspoor 2 te Doorn

00.751.52.253.3754.5

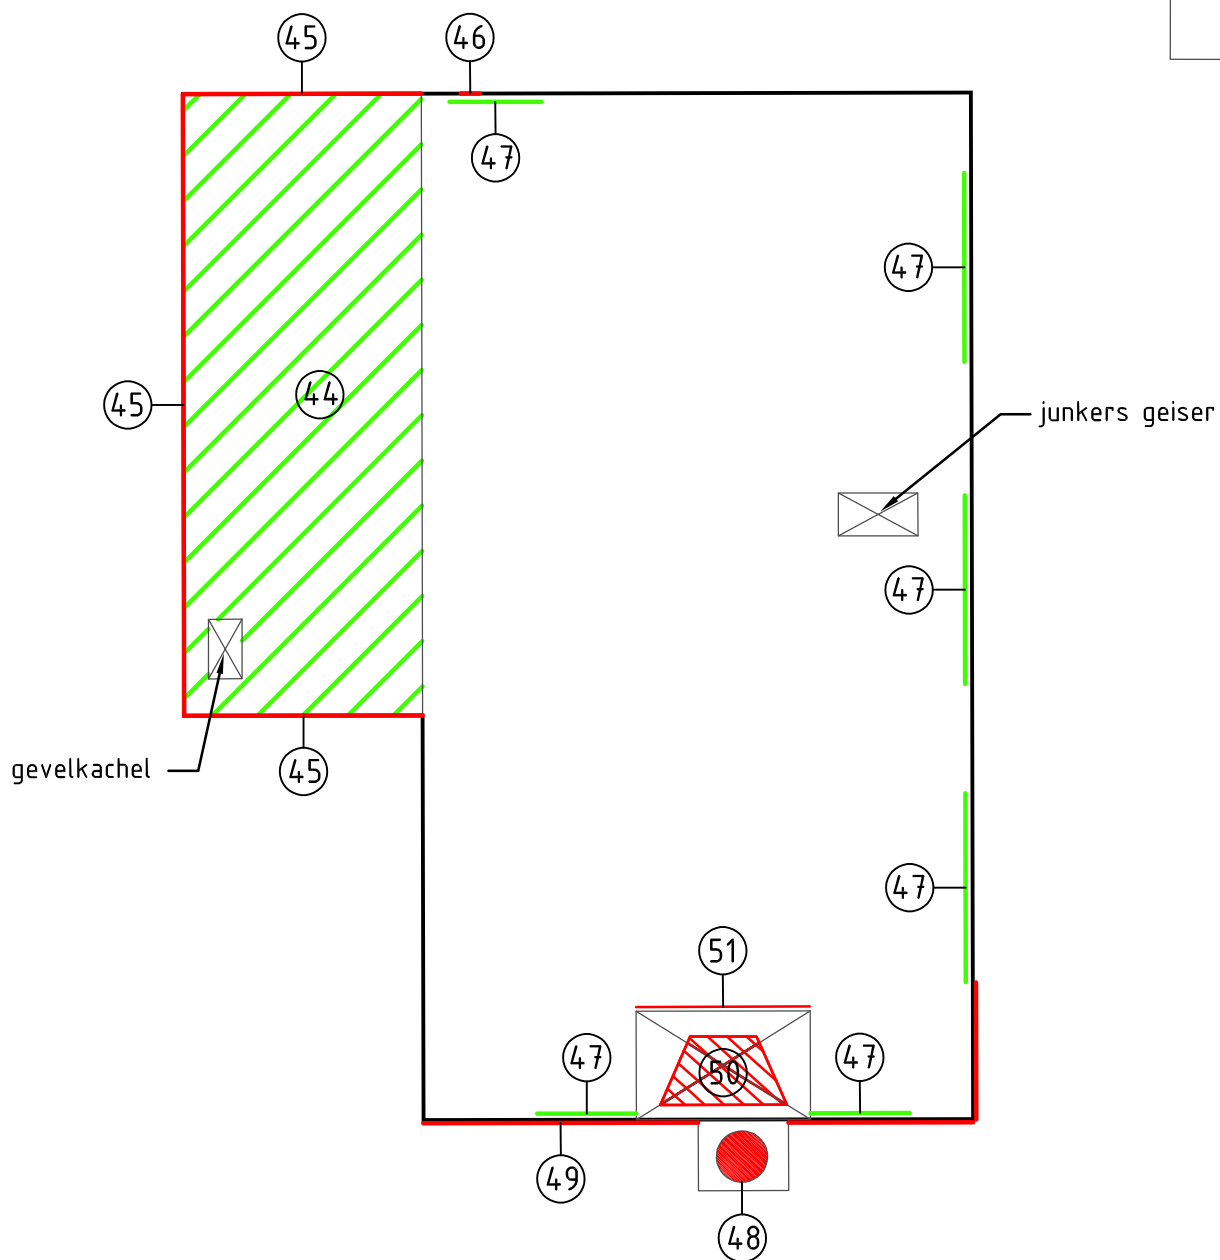

- ④ golfplaten
 ⑤ gevelbeplating
 ⑥ plaat
 ⑦ stopverf
 ⑧ pijp
 ⑨ plaat
 ⑩ platen schouw+achterwand
 ⑪ kachel koord

Legenda:

- asbesthoudend
 — asbestvrij
 ▨ asbesthoudend



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

0 0,75 1,5 2,25 3 3,75 4,5

Adviesbureau voor geotechniek en milieu Tel.: 030 - 666 17 46
Strijkviertel 30, E-mail: info@vandijktech.nl
3454 PM DE MEERN

Project: Zandspoor 2 te Doorn

Opdrachtnr.: 153106

Schaal: 1:75 (A4)

Datum: 27-01-2021


Getek.: M.R.

Gewijzigd: 12-02-2021 AD

Gewijzigd:

Gewijzigd:

Controle:

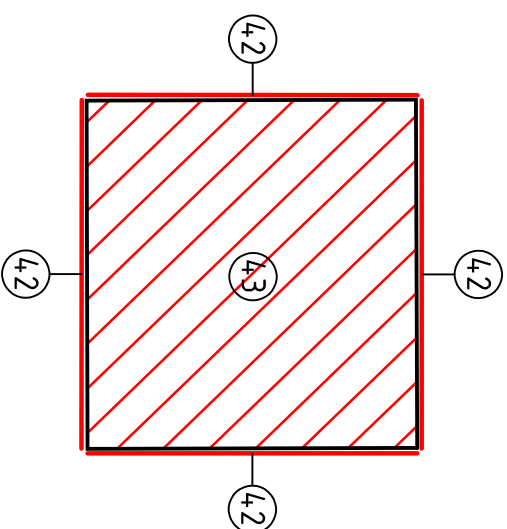

- ④.2 wandbeplating
- ④.3 golfplaten dak

Legenda:

- asbesthoudend
- asbestvrij



GEO-EN MILIEUTECHNIEK h.v.v.

0 0,75 1,5 2,25 3 3,75 4,5

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Srijfkwartel 30,
3454 PH DE MEERN
Tel. : 030 - 666 17 46
E-mail: info@vandijktechni

Project: Zandspoor 2 te Doorn

Opdrachtnr.: 153106	Gewijzigd: 12-02-2021 AD
Schaal: 1:75 (A4)	Gewijzigd:
Datum: 27-01-2021	Gewijzigd:
Getek.: M.R	Controle:


Bijlage 2

Gegevens vooronderzoek



Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Zandspoor 2 Doorn

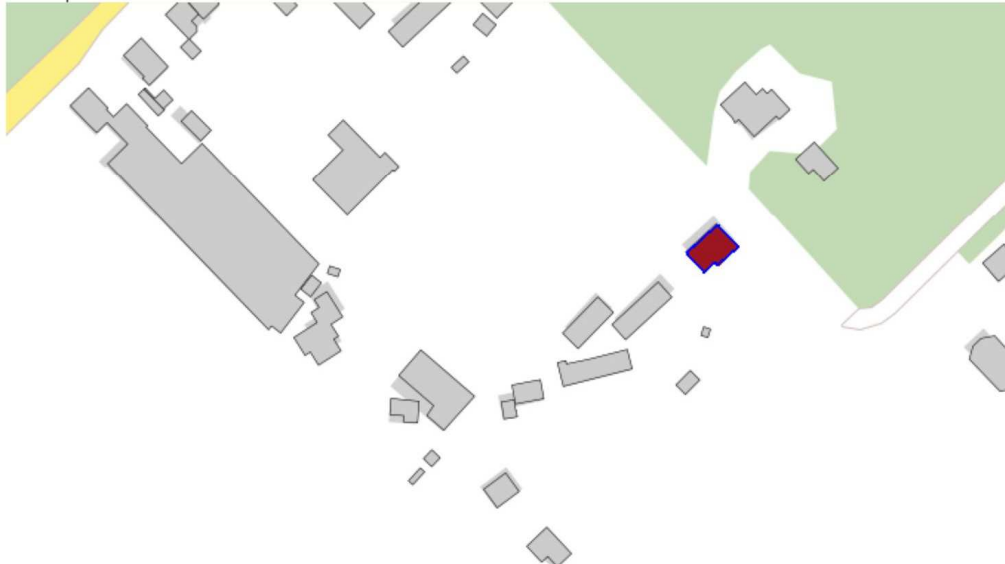

Pand	
ID	1581100000028984
Status	Pand in gebruik
Bouwjaar	1978
Geconstateerd	Nee
In onderzoek	Nee
Begindatum	22-06-2016
Documentdatum	22-06-2016
Documentnummer	N16.00460
Mutatiedatum	24-06-2016
Verblijfsobject	
ID	1581010000028748
Status	Verblijfsobject in gebruik
Gebruiksdoel	woonfunctie
Oppervlakte	111 m2
Geconstateerd	Nee
In onderzoek	Nee
Begindatum	22-02-2016

Documentdatum 22-02-2016
Documentnummer N16.00030
Mutatiedatum 22-02-2016
Gerelateerd hoofdadres 1581200000128539
Gerelateerd pand 1581100000028984
Locatie x:149180.000, y:449656.000

Nummeraanduiding

ID 1581200000128539
Postcode 3941BH
Huisnummer 2
Huisletter
Huisnummer toev.
Status Naamgeving uitgegeven
Type adresseerbaar object Verblijfsobject
Geconstateerd Nee
In onderzoek Nee
Begindatum 06-07-2010
Documentdatum 06-07-2010
Documentnummer N10.00158
Mutatiedatum 04-01-2011
Gerelateerde openbareruimte 1581300000000535

Openbare Ruimte

ID 1581300000000535
Naam Zandspoor
Status Naamgeving uitgegeven
Geconstateerd Nee
Begindatum 13-12-2005
Documentdatum 13-12-2005
Documentnummer R2005/14a
Mutatiedatum 03-01-2011
Gerelateerde woonplaats 3339

Woonplaats

ID 3339
Naam Doorn
Status Woonplaats aangewezen
Geconstateerd Nee
Begindatum 22-08-2010
Documentdatum 06-07-2010
Documentnummer N10.00154
Mutatiedatum 03-01-2011


Bronhouder

ID 1581
Naam Utrechtse Heuvelrug

kadaster



Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

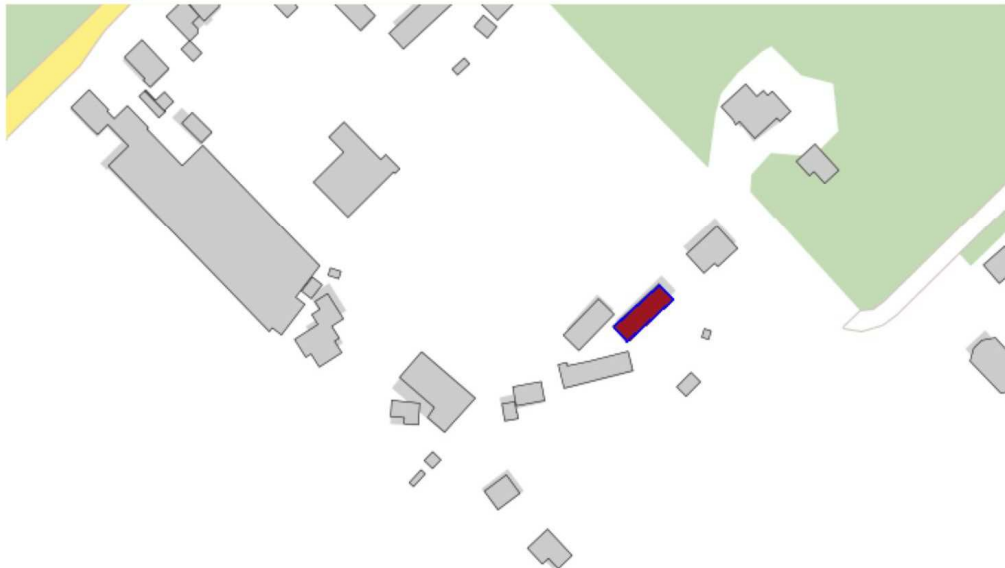

Pand

ID	1581100000031618
Status	Pand in gebruik
Bouwjaar	1976
Geconstateerd	Nee
In onderzoek	Nee
Begindatum	06-07-2010
Documentdatum	06-07-2010
Documentnummer	N10.00158
Mutatiedatum	04-01-2011

Bijlage 3

Overzicht bronnen

Toepassing 1: stopverf			
Locatie	Raampartij woning	Verdieping	begane grond
Monstercode	M1.1 en M1.2	Soort materiaal	stopverf
Asbesthoudend	nee	Asbestsoort	n.a
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	< 0,1%
Hechtgebondenheid	n.v.t.	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	36 m ¹	Bevestiging	gesmeerd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	n.v.t.



Overzicht



Detail



Detail

Aanbevelingen	
Opmerkingen	
Risicobeoordeling	

Toepassing 2: Zeil			
Locatie	Meterkast	Verdieping	begane grond
Monstercode	M2	Soort materiaal	vinyl
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	30-60%
Hechtgebondenheid	niet-hechtgebonden	Beschadiging	niet
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	0,2 m ²	Bevestiging	los
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 binnensanering



Overzicht



Detail

Aanbevelingen	
Opmerkingen	
Risicobeoordeling	

Toepassing 3: Plaat			
Locatie	Onderzijde schouw	Verdieping	begane grond
Monstercode	M3	Soort materiaal	Cementboard
Asbesthoudend	nee	Asbestsoort	n.a
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	< 0,1%
Hechtgebondenheid	n.v.t.	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	0,25 m ²	Bevestiging	geschroefd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	n.v.t.



Overzicht



Detail

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 4: Zeil			
Locatie	Slaapkamer 1	Verdieping	begane grond
Monstercode	M4	Soort materiaal	vinyl
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	30-60%
Hechtgebondenheid	niet-hechtgebonden	Beschadiging	niet
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	13 m ²	Bevestiging	gelijmd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 binnensanering



Overzicht




Overzicht

Aanbevelingen	
Opmerkingen	
Risicobeoordeling	

Toepassing 5: Zeil			
Locatie	Slaapkamer 2	Verdieping	begane grond
Monstercode	M5	Soort materiaal	vinyl
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	30-60%
Hechtgebondenheid	niet-hechtgebonden	Beschadiging	niet
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	15,5 m ²	Bevestiging	gelijmd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 binnensanering



Overzicht

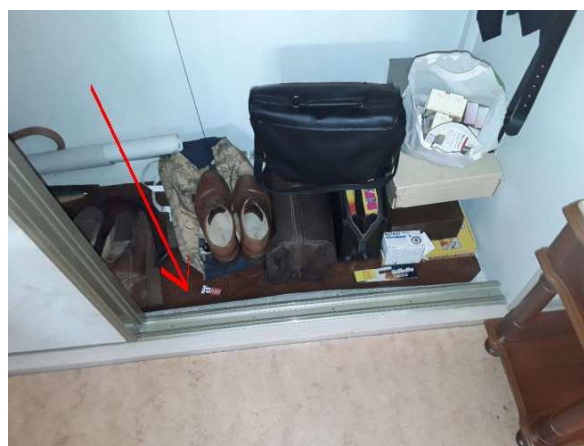

Overzicht



Detail

Aanbevelingen	
Opmerkingen	
Risicobeoordeling	

Toepassing 6: Zeil			
Locatie	Kast vliering	Verdieping	eerste verdieping
Monstercode	M6	Soort materiaal	vinyl
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	30-60%
Hechtgebondenheid	niet-hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	1,2 m ²	Bevestiging	los
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 binnensanering



Detail



overzicht



overzicht

Aanbevelingen	
Opmerkingen	
Risicobeoordeling	

Toepassing 7: plaat			
Locatie	Op vloer vliering	Verdieping	eerste verdieping
Monstercode	M7	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	1 m ²	Bevestiging	geklemd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 binnensanering



Detail



overzicht

Aanbevelingen	
Opmerkingen	Plaat geklemd onder muur
Risicobeoordeling	

Toepassing 8: plaat			
Locatie	Achter stopcontact (op hout) op vliering	Verdieping	eerste verdieping
Monstercode	M8	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel; crocidoliet
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	2-5%; 0,1-2%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwering	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	1 stuks	Bevestiging	los (houten plaatje)
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	1 binnensanering



Detail



overzicht

Aanbevelingen	
Opmerkingen	Plaatje is vastgesschroef op houten plaat, welke in zijn geheel los ligt
Risicobeoordeling	

Toepassing 9: golfplaat			
Locatie	Dak opstal A	Verdieping	Dak
Monstercode	M9	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel; crocidoliet
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%; 2-5%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	ernstig	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	103 m ²	Bevestiging	geschroefd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2A buitensanering



Detail



overzicht



overzicht

Aanbevelingen	
Opmerkingen	
Risicobeoordeling	

Toepassing 10: Wandbeplating			
Locatie	Opstal A	Verdieping	begane grond
Monstercode	M10	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	2-5%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	ernstig	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	41 m ²	Bevestiging	gespijkerd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 binnensanering



Detail



overzicht

Aanbevelingen	
Opmerkingen	
Risicobeoordeling	

Toepassing 11: Plaat achter kachel			
Locatie	Opstal A	Verdieping	begane grond
Monstercode	M11	Soort materiaal	Board
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	30-60%
Hechtgebondenheid	niet-hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	1 stuks	Bevestiging	geklemd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 binnensanering



Detail



overzicht

Aanbevelingen	
Opmerkingen	
Risicobeoordeling	

Toepassing 12: Zeil			
Locatie	Opstal A	Verdieping	begane grond
Monstercode	M12	Soort materiaal	vinyl
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	30-60%
Hechtgebondenheid	niet-hechtgebonden	Beschadiging	ernstig
Graad van verwering	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	0,75 m ²	Bevestiging	los
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 binnensanering



Detail




overzicht

Aanbevelingen	
Opmerkingen	
Risicobeoordeling	

Toepassing 13: Plaat			
Locatie	Achter wasbak opstal A	Verdieping	begane grond
Monstercode	M13	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel; crocidoliet
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	2-5%; 0,1-2%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	1 m ²	Bevestiging	geschroefd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2A buitensanering



Detail

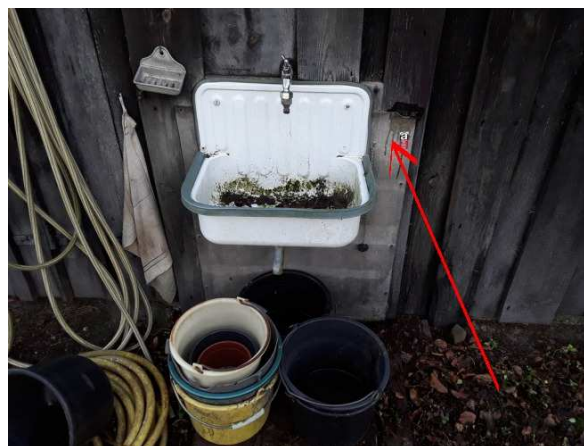

overzicht

Aanbevelingen	
Opmerkingen	
Risicobeoordeling	

Toepassing 14: golfplaat			
Locatie	Dak opstal B	Verdieping	Dak
Monstercode	M14	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	ernstig	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	11 m ²	Bevestiging	geschroefd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 buitensanering



Detail



overzicht

Aanbevelingen	
Opmerkingen	
Risicobeoordeling	

Toepassing 15: gevelbeplating			
Locatie	Opstal B	Verdieping	begane grond
Monstercode	M15	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	10 m ²	Bevestiging	geklemd met latten
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	1 buitensanering



Detail



overzicht



overzicht 2

Aanbevelingen	
Opmerkingen	
Risicobeoordeling	

Toepassing 16: gevelbeplating			
Locatie	Opstal B	Verdieping	begane grond
Monstercode	M16	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel; crocidoliet
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%; 2-5%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	13,5 m ²	Bevestiging	geschroefd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2A buitensanering



Detail



overzicht



overzicht 2

Aanbevelingen	
Opmerkingen	
Risicobeoordeling	

Toepassing 17: stopverf			
Locatie	Opstal B	Verdieping	begane grond
Monstercode	M17.1 en M17.2	Soort materiaal	stopverf
Asbesthoudend	nee	Asbestsoort	n.a
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	< 0,1%
Hechtgebondenheid	n.v.t.	Beschadiging	ernstig
Graad van verwerking	ernstig	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	32 m ¹	Bevestiging	gesmeerd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	n.v.t.



Detail



overzicht

Aanbevelingen	
Opmerkingen	
Risicobeoordeling	

Toepassing 18: plaat			
Locatie	Onderzijde gevel opstal B	Verdieping	begane grond
Monstercode	M18	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	2 stuks	Bevestiging	inge-graven/vastgezet in de bodem
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 buitensanering



Detail



overzicht

Aanbevelingen	
Opmerkingen	
Risicobeoordeling	

Toepassing 19: golfplaat			
Locatie	Onderzijde gevel opstal	Verdieping	begane grond
Monstercode	M19	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwering	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	1 stuks	Bevestiging	ingegraven/vastgezet in de bodem
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 buitensanering



Detail



overzicht

Aanbevelingen	
Opmerkingen	
Risicobeoordeling	

Toepassing 20: golfplaat			
Locatie	Dak opstal C	Verdieping	Dak
Monstercode	M20	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel; crocidoliet
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%; 2-5%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	ernstig	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	85 m ²	Bevestiging	geschroefd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2A buitensanering



Detail



overzicht

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 21: plaat			
Locatie	Zuid oost zijde boven ramen	Verdieping	begane grond
Monstercode	M21	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	36 m ²	Bevestiging	geklemd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 binnensanering



Detail



overzicht



overzicht 2

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 22: plaat			
Locatie	Zuidoost zijde schuur deur wandkastje	Verdieping	begane grond
Monstercode	M22	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	2-5%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	1 stuks	Bevestiging	los
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 buitensanering



Detail



overzicht



overzicht 2

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 23: plaat			
Locatie	Beide korte zijdes opstal c	Verdieping	eerste verdieping
Monstercode	M23	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	2-5%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	2 stuks	Bevestiging	geklemd met latten
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 buitensanering



Detail




overzicht



overzicht

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 24: Platen			
Locatie	Tegen zuidoost zijde van de schuur	Verdieping	begane grond
Monstercode	M24	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel; crocidoliet
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%; 2-5%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwering	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	11 stuks	Bevestiging	los
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	1 binnensanering

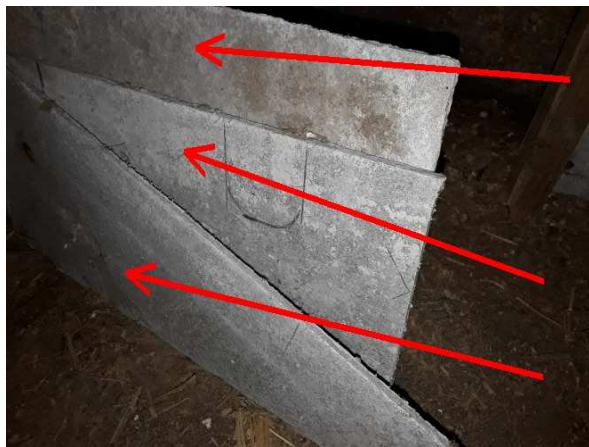

Detail



overzicht

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 25: buis			
Locatie	Zuidoostzijde opstal c	Verdieping	begane grond
Monstercode	M25	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	1 stuks	Bevestiging	los
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	1 binnensanering



Detail



overzicht

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 26: Rol vinylzeil			
Locatie	Zuidwest zijde schuur	Verdieping	begane grond
Monstercode	M26	Soort materiaal	vinyl
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	30-60%
Hechtgebondenheid	niet-hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	2 stuks	Bevestiging	los
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 binnensanering



overzicht



detail bron 26

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 27: Losse plaatjes			
Locatie	Zuidwestzijde schuur	Verdieping	begane grond
Monstercode	M27	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	nee	Asbestsoort	n.a
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	< 0,1%
Hechtgebondenheid	n.v.t.	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	1 stuks	Bevestiging	los
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	1 binnensanering of 2 binnensanering



detail bron 27



overzicht bron 27

Aanbevelingen	
Opmerkingen	Losse stukjes in een zakje

Toepassing 28: Bloembak			
Locatie	Zuidwestzijde opstal c	Verdieping	begane grond
Monstercode	M28	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwering	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	1 stuks	Bevestiging	los
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	1 binnensanering



detail bron 28



overzicht bron 28

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 29: golfplaat			
Locatie	Opstal D	Verdieping	Dak
Monstercode	M29	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel; crocidoliet
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%; 2-5%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwering	ernstig	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	116 m ²	Bevestiging	geschroefd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2A buitensanering



detail bron 29



overzicht bron 29 (2)



overzicht bron 29

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 30: plaat			
Locatie	Bij hoogteverschil dak	Verdieping	Dak
Monstercode	M30	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	2-5%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	1,5 m ²	Bevestiging	geschroefd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 buitensanering



detail bron 30



overzicht bron 30

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 31: golfplaat			
Locatie	Noordoostzijde en zuidoost zijde	Verdieping	begane grond
Monstercode	M31	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	14 stuks	Bevestiging	los
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	1 buitensanering (13 stuks) 1 binnensanering (1 stuks)
Overige vindplaatsen	1 in de schuur		



detail bron 31



overzicht bron 31 (2)



overzicht bron 31(3)



overzicht bron 31

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 32: buis			
Locatie	Zuidwestzijde opstal D	Verdieping	begane grond
Monstercode	M32	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwering	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	2,2 m ¹	Bevestiging	los
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	1 binnensanering



detail bron 32



overzicht bron 32

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 33: stopverf			
Locatie	Opstal E	Verdieping	begane grond
Monstercode	M33.1 en M33.2	Soort materiaal	stopverf
Asbesthoudend	nee	Asbestsoort	n.a
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	< 0,1%
Hechtgebondenheid	n.v.t.	Beschadiging	licht
Graad van verwering	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	25 m ¹	Bevestiging	gesmeerd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	n.v.t.



detail bron 33



overzicht bron 33

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 34.1: golfplaat			
Locatie	Opstal F dak	Verdieping	Dak
Monstercode	M34	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	9 m ²	Bevestiging	geschroefd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 buitensanering



detail bron 34.1



overzicht bron 34.1

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 34.2: golfplaat			
Locatie	Opstal F wand	Verdieping	Dak
Monstercode	M34	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	14 m ²	Bevestiging	gespijkerd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 buitensanering



overzicht bron 34.2 (2)



overzicht bron 34.2 (3)



overzicht bron 34.2

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 34.3: golfplaat			
Locatie	Opstal F losse golfplaten	Verdieping	Dak
Monstercode	M34	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	0.5 m ²	Bevestiging	los
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	1 buitensanering (na verwijdering wand- en dakbeplating bron 34.1 en 34.2)



overzicht bron 34.3 (2)



overzicht bron 34.3 (3)



overzicht bron 34.3

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 35: vlakke plaat			
Locatie	Opstal F	Verdieping	begane grond
Monstercode	M35	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel; crocidoliet
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%; 2-5%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	1 m ²	Bevestiging	los
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	1 buitensanering



detail bron 35



overzicht bron 35

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 36: golfplaten			
Locatie	Opstal G losse golfplaten	Verdieping	begane grond
Monstercode	M36	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel; crocidoliet
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%; 0,1-2%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	40 m ²	Bevestiging	los
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	1 binnensanering



detail bron 36



overzicht bron 36 (3)



overzicht bron 36 (4)



overzicht bron 36 (5)



overzicht bron 36

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 37: golfplaat			
Locatie	Opstal H dak	Verdieping	Dak
Monstercode	M37	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel; crocidoliet
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%; 2-5%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	24.5 m ²	Bevestiging	geschroefd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2A buitensanering



detail bron 37



overzicht bron 37 (2)



overzicht bron 37

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 38: beplating			
Locatie	Opstal H	Verdieping	begane grond
Monstercode	M38	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	2-5%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	5.5 m ²	Bevestiging	gespijkerd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 buitensanering



detail bron 38



overzicht bron 38 (2)



overzicht bron 38

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 39: losse platen + buis			
Locatie	Opstal H	Verdieping	begane grond
Monstercode	M39	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel; crocidoliet
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%; 2-5%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwering	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	24 m ²	Bevestiging	los
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	1 buitensanering



detail bron 39



overzicht bron 39 (3)



overzicht bron 39 (4)



overzicht bron 39 (5)



overzicht bron 39 (6)

Aanbevelingen	
Opmerkingen	Losse golfplaten, losse vlakke platen en een losse buis


Toepassing 40: golfplaat			
Locatie	Opstal I dak	Verdieping	Dak
Monstercode	M40	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	48 m ²	Bevestiging	geschroefd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 buitensanering



Bron 40

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 41: plaat			
Locatie	Opstal I	Verdieping	begane grond
Monstercode	M41	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	1 m ²	Bevestiging	geschroefd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 binnensanering

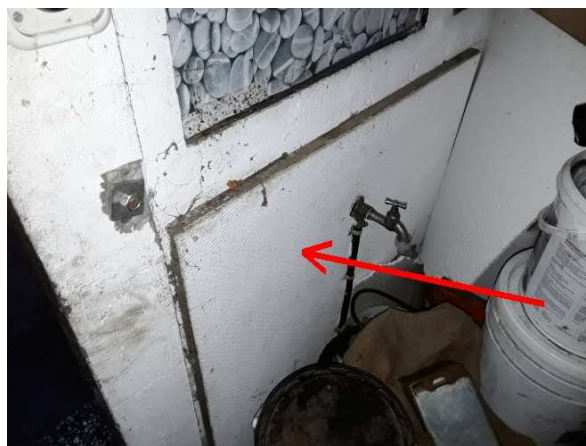

Bron 41

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 42: beplating			
Locatie	Opstal K	Verdieping	begane grond
Monstercode	M42	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	9,5 m ²	Bevestiging	geschroefd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 buitensanering



Overzicht



detail bron 42



overzicht bron 42

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 43: golfplaat			
Locatie	Opstal K	Verdieping	Dak
Monstercode	M43	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel; crocidoliet
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%; 2-5%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwering	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	5 m ²	Bevestiging	geschroefd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2A buitensanering



Overzicht



Detail

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 44: golfplaat			
Locatie	Opstal J	Verdieping	Dak
Monstercode	M44	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	nee	Asbestsoort	n.a
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	< 0,1%
Hechtgebondenheid	n.v.t.	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	18 m ²	Bevestiging	geschroefd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	n.v.t.



Overzicht



Overzicht



detail bron 44

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 45: beplating			
Locatie	Opstal J	Verdieping	begane grond
Monstercode	M45	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel; crocidoliet
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%; 2-5%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwering	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	17 m ²	Bevestiging	geschroefd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2A buitensanering



Overzicht



Overzicht



Overzicht



Detail

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 46: Plaatje			
Locatie	Opstal J	Verdieping	begane grond
Monstercode	M46	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	2-5%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	0.5 m ²	Bevestiging	geschroefd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 buitensanering



Overzicht



Detail

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 47: stopverf			
Locatie	Opstal J	Verdieping	begane grond
Monstercode	M47.1 en M47.2	Soort materiaal	stopverf
Asbesthoudend	nee	Asbestsoort	n.a
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	< 0,1%
Hechtgebondenheid	n.v.t.	Beschadiging	ernstig
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	100 m ¹	Bevestiging	gesmeerd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	n.v.t.



Overzicht



Detail

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 48: buis			
Locatie	Opstal J	Verdieping	eerste verdieping
Monstercode	M48	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	2,5 m ^l	Bevestiging	geklemd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 buitensanering



Overzicht



Detail

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 49: beplating			
Locatie	Opstal J	Verdieping	begane grond
Monstercode	M49	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel; crocidoliet
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%; 0,1-2%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	7 m ¹	Bevestiging	ingegraven/vastgezet in de bodem
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2A buitensanering



Overzicht



Overzicht



detail bron 49

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 50: beplating			
Locatie	Opstal J schouw	Verdieping	begane grond
Monstercode	M50	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	2-5%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	5 m ²	Bevestiging	gespijkerd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 binnensanering



Overzicht



Overzicht



detail bron 50

Aanbevelingen	Gelijktijdig verwijderen met bron 51
Opmerkingen	Achterwand en schoorsteen

Toepassing 51: Kachel			
Locatie	Opstal J	Verdieping	begane grond
Monstercode	M51	Soort materiaal	Koord
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	>60%
Hechtgebondenheid	niet-hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	1 stuks	Bevestiging	geklemd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 binnensanering



Overzicht



Detail

Aanbevelingen	Gelijktijdig verwijderen met bron 50
Opmerkingen	

Toepassing 52: vlakke platen			
Locatie	buitenterrein nabij opstal J	Verdieping	begane grond
Monstercode	M52	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel; crocidoliet
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%; 2-5%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	6 m ²	Bevestiging	geschroefd
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2A buitensanering



overzicht

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 53: golfplaten			
Locatie	buitenterrein nabij opstal I	Verdieping	begane grond
Monstercode	M53	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwering	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	22 m ¹	Bevestiging	ingegraven/vastgezet in de bodem
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 buitensanering



overzicht

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 54: golfplaten			
Locatie	buitenterrein tussen opstal I en H	Verdieping	begane grond
Monstercode	M54	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwerking	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	17 m ¹	Bevestiging	ingegraven/vastgezet in de bodem
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 buitensanering



overzicht

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 55: golfplaten			
Locatie	buitenterrein nabij opstal G	Verdieping	begane grond
Monstercode	M55	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwering	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	3 m ^l	Bevestiging	ingegraven/vastgezet in de bodem
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 buitensanering



overzicht

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 56: losse golfplaten +buis en plantenbak			
Locatie	buitenterrein nabij opstal B	Verdieping	begane grond
Monstercode	M56	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	crocidoliet; chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	2-5%; 10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwering	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	20 m ¹	Bevestiging	ingegraven/vastgezet in de bodem
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2A buitensanering



overzicht



overzicht

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Toepassing 57: golfplaten			
Locatie	buitenterrein nabij opstal B	Verdieping	begane grond
Monstercode	M57	Soort materiaal	cement
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	chrysotiel
Analysecertificaat	STL.189058	Percentage	10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	licht
Graad van verwering	licht	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	8 m ^l	Bevestiging	ingegraven/vastgezet in de bodem
Inspectbaarheid	ja	Risicoklasse	2 buitensanering



overzicht

Aanbevelingen	
Opmerkingen	

Bijlage 4

Analyserapport

Analyserapport

Stella projectnummer: STL189058

STELLY
de standaard
in asbest analyse **LAB**

Opdrachtgever van Dijk geo- en milieutechniek b.v.
Strijkviertel 30, 3454 PM De Meern
Referentie opdrachtgever 153106
Locatie monsterneming Zandspoor 2, Doorn
Monsterneming door Tijn Vermeer

Datum aanmelding 21-01-21
Datum analyse 22-01-21
Datum rapportage 22-01-21 Versie 1
Aantal monsters 61

Materiaalanalyse conform NEN 5896

Aantal monsters: 61

Monsternummer - Omschrijving - Type	Asbest	Massa %	Binding	Stella ID
M1.1 - stopverf - stopverf	n.a.	< 0,1	n.v.t.	614288
M1.2 - Stopverf - stopverf	n.a.	< 0,1	n.v.t.	614289
M2 - Zeil - vinyl	chrysotiel	30-60	NH	614290
M3 - Plaat - Cementboard	n.a.	< 0,1	n.v.t.	614291
M4 - Zeil - vinyl	chrysotiel	30-60	NH	614292
M5 - Zeil - vinyl	chrysotiel	30-60	NH	614293
M6 - Zeil - vinyl	chrysotiel	30-60	NH	614294
M7 - plaat - cement	chrysotiel	10-15	H	614295
M8 - plaat - cement	chrysotiel crocidoliet	2-5 0,1-2	H	614296
M9 - golfplaat - cement	chrysotiel crocidoliet	10-15 2-5	H	614297
M10 - Wandbeplating - cement	chrysotiel	2-5	H	614298
M11 - Plaat achter kachel - Board	chrysotiel	30-60	NH	614299
M12 - Zeil - vinyl	chrysotiel	30-60	NH	614300
M13 - Plaat - cement	chrysotiel crocidoliet	2-5 0,1-2	H	614301
M14 - golfplaat - cement	chrysotiel	10-15	H	614302
M15 - gevelbeplating - cement	chrysotiel	10-15	H	614303
M16 - gevelbeplating - cement	chrysotiel crocidoliet	10-15 2-5	H	614304
M17.1 - stopverf - stopverf	n.a.	< 0,1	n.v.t.	614305
M17.2 - Stopverf - stopverf	n.a.	< 0,1	n.v.t.	614306
M18 - plaat - cement	chrysotiel	10-15	H	614307
M19 - golfplaat - cement	chrysotiel	10-15	H	614308
M20 - golfplaat - cement	chrysotiel crocidoliet	10-15 2-5	H	614309
M21 - plaat - cement	chrysotiel	10-15	H	614310
M22 - plaat - cement	chrysotiel	2-5	H	614311
M23 - plaat - cement	chrysotiel	2-5	H	614312

088 788 1788
Leidsestraatweg 235B
3443 BT Woerden
info@stellalab.nl
www.stellalab.nl

Stella Analyse BV
KvK 57825890
Raad voor Accreditatie L591
BTW NL852752957B01
IBAN NL72 ABNA 0501 3047 70



1 / 3

Analyserapport

Stella projectnummer: STL189058

STELLY
de standaard
in asbest analyse **LAB**

Opdrachtgever van Dijk geo- en milieutechniek b.v.
Strijkviertel 30, 3454 PM De Meern
Referentie opdrachtgever 153106
Locatie monsterneming Zandspoor 2, Doorn
Monsterneming door Tijn Vermeer

Datum aanmelding 21-01-21
Datum analyse 22-01-21
Datum rapportage 22-01-21 Versie 1
Aantal monsters 61

M24 - Platen - cement	chrysotiel crocidoliet	10-15 2-5	H	614313
M25 - buis - cement	chrysotiel	10-15	H	614314
M26 - Rol vinylzeil - vinyl	chrysotiel	30-60	NH	614315
M27 - Losse plaatjes - cement	n.a.	< 0,1	n.v.t.	614316
M28 - Bloembak - cement	chrysotiel	10-15	H	614317
M29 - golfplaat - cement	chrysotiel crocidoliet	10-15 2-5	H	614318
M30 - plaat - cement	chrysotiel	2-5	H	614319
M31 - golfplaat - cement	chrysotiel	10-15	H	614320
M32 - buis - cement	chrysotiel	10-15	H	614321
M33.1 - stopverf - stopverf	n.a.	< 0,1	n.v.t.	614322
M33.2 - stopverf - stopverf	n.a.	< 0,1	n.v.t.	614323
M34 - golfplaat - cement	chrysotiel	10-15	H	614324
M35 - vlakke plaat - cement	chrysotiel crocidoliet	10-15 2-5	H	614325
M36 - golfplaten - cement	chrysotiel crocidoliet	10-15 0,1-2	H	614326
M37 - golfplaat - cement	chrysotiel crocidoliet	10-15 2-5	H	614327
M38 - beplating - cement	chrysotiel	2-5	H	614328
M39 - losse platen + buis - cement	chrysotiel crocidoliet	10-15 2-5	H	614329
M40 - golfplaat - cement	chrysotiel	10-15	H	614330
M41 - plaat - cement	chrysotiel	10-15	H	614331
M42 - beplating - cement	chrysotiel	10-15	H	614332
M43 - golfplaat - cement	chrysotiel crocidoliet	10-15 2-5	H	614333
M44 - golfplaat - cement	n.a.	< 0,1	n.v.t.	614334
M45 - beplating - cement	chrysotiel crocidoliet	10-15 2-5	H	614335
M46 - Plaatje - cement	chrysotiel	2-5	H	614336
M47.1 - stopverf - stopverf	n.a.	< 0,1	n.v.t.	614337
M47.2 - Stopverf - stopverf	n.a.	< 0,1	n.v.t.	614338
M48 - buis - cement	chrysotiel	10-15	H	614339

088 788 1788
Leidsestraatweg 235B
3443 BT Woerden
info@stellalab.nl
www.stellalab.nl

Stella Analyse BV
KvK 57825890
Raad voor Accreditatie L591
BTW NL852752957B01
IBAN NL72 ABNA 0501 3047 70



2 / 3

Analyserapport

Stella projectnummer: STL189058

STELLA
de standaard
in asbest analyse **LAB**

Opdrachtgever van Dijk geo- en milieutechniek b.v.
Strijkviertel 30, 3454 PM De Meern
Referentie opdrachtgever 153106
Locatie monsterneming Zandspoor 2, Doorn
Monsterneming door Tijn Vermeer

Datum aanmelding 21-01-21
Datum analyse 22-01-21
Datum rapportage 22-01-21 Versie 1
Aantal monsters 61

M49 - beplating - cement	chrysotiel crocidoliet	10-15 0,1-2	H	614340
M50 - beplating - cement	chrysotiel	2-5	H	614341
M51 - Kachel - Koord	chrysotiel	>60	NH	614342
M52 - vlakke platen - cement	chrysotiel crocidoliet	10-15 2-5	H	614343
M53 - golfplaten - cement	chrysotiel	10-15	H	614344
M54 - golfplaten - cement	chrysotiel	10-15	H	614345
M55 - golfplaten - cement	chrysotiel	10-15	H	614346
M56 - losse golfplaten +buis en plantenbak - cement	crocidoliet chrysotiel	2-5 10-15	H	614347
M57 - golfplaten - cement	chrysotiel	10-15	H	614348

Toelichting:

- Asbest is de verzamelnaam voor de vezelvormige mineralen: chrysotiel, amosiet, crocidoliet, anthofylliet, tremoliet en actinoliet.
- NEN5896 is geschikt voor concentraties groter dan 0,1%. In bouw-, constructie- en isolatiematerialen komen normaal geen concentraties voor lager dan 0,1 %. We vermelden dan 'Geen asbest aangetroffen' en 'niet aantoonbaar'. NEN5896 is conform wetgeving de aangewezen methode voor materiaalanalyses.
- Bij kleefmonsters conform NEN5896 wordt de analyse kwalitatief gerapporteerd: ++ = Veel asbest; + = Duidelijk asbest; +/- = Spoor van asbest; - = Geen asbest aangetroffen; < 0,1 = Geen asbest aangetroffen.
- H = Hechtgebonden, NH = Niet Hechtgebonden, n.v.t. = niet van toepassing, n.a. = niet aantoonbaar

Borging

Deze rapportage is automatisch gegenereerd.

Autorisatie: M. Blok, Bedrijfsleider.

De analyses zijn onder de RvA-accreditatie van Stella Analyse BV uitgevoerd (L-591). De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Bij monsterneming door de opdrachtgever kan geen uitspraak worden gedaan over dat deel van het onderzoek, zoals omschrijving, representativiteit, conformiteit en juistheid van monsterneming, waaronder het bemonsteringsvolume. De berekende concentraties vallen daarom niet onder de accreditatie van Stella Analyse BV. Stella Analyse BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan worden naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via info@stellalab.nl onder vermelding van het projectnummer.

088 788 1788
Leidsestraatweg 235B
3443 BT Woerden
info@stellalab.nl
www.stellalab.nl

Stella Analyse BV
KvK 57825890
Raad voor Accreditatie L591
BTW NL852752957B01
IBAN NL72 ABNA 0501 3047 70



3 / 3

Bijlage 5

SMART

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837593)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	2
Bronnaam	Zeil

Feiten

Productspecificatie	Vinylzeil
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	0,2 m ²
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Gelijmd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Verwarmen / afsteken
-----------	----------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837594)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	4
Bronnaam	Zeil

Feiten

Productspecificatie	Vinylzeil
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	13 m ²
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Gelijmd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Verwarmen / afsteken
-----------	----------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837595)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	5
Bronnaam	Zeil

Feiten

Productspecificatie	Vinylzeil
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	15,5 m ²
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Gelijmd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Frezen (gesloten systeem)
-----------	---------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837596)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	6
Bronnaam	Zeil

Feiten

Productspecificatie	Vinylzeil
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1,2 m ²
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837597)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	7
Bronnaam	plaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement board
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837651)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbreekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	8
Bronnaam	plaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement board
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1 stuks
Percentage Chrysotiel	2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest	0.1 - 2 %
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837598)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	9
Bronnaam	golfplaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	103 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	2 - 5 %
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Ernstig

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2A
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837599)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	10
Bronnaam	Wandbeplating

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	41 m ²
Percentage Chrysotiel	2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Gespijkerd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Ernstig

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837600)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	11
Bronnaam	Plaat achter kachel

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement board
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1 stuks
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Geklemd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837601)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	12
Bronnaam	Zeil

Feiten

Productspecificatie	Vinylzeil
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	0,75 m ²
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Ernstig
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837602)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	13
Bronnaam	Plaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement board
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1 m ²
Percentage Chrysotiel	2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest	0.1 - 2 %
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2A
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837603)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	14
Bronnaam	golfplaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	11 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Ernstig

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 12 februari 2021 om 09h38 (1851595)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbreekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	15.
Bronnaam	Vlakke gevelpanelen

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement wand- en gevelplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	10 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Geklemd met latten en/of beugels (asbesthoudende toepassing zelf is los)
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837604)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	16
Bronnaam	gevelbeplating

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	13,5 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	2 - 5 %
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2A
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837605)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	18
Bronnaam	plaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	2 stuks
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Ingegraven/vastgezet in de bodem
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837606)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	19
Bronnaam	golfplaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1 stuks
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Ingegraven/vastgezet in de bodem
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837607)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	20
Bronnaam	golfplaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	85 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	2 - 5 %
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Ernstig

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2A
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 12 februari 2021 om 09h41 (1851582)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	21.
Bronnaam	Asbestcement vlakke plaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	36 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Geklemd met latten en/of beugels (asbesthoudende toepassing zelf is los)
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837674)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	22
Bronnaam	plaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1 stuks
Percentage Chrysotiel	2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Extra vragen

Vraag:	Het betreft het verwijderen van een geklemde asbesthoudende vloerplaat onder een verwarmingstoestel.
Antwoord:	Nee

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837675)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	23
Bronnaam	plaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	2 stuks
Percentage Chrysotiel	2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Extra vragen

Vraag:	Het betreft het verwijderen van een geklemde asbesthoudende vloerplaat onder een verwarmingstoestel.
Antwoord:	Nee

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837656)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	24
Bronnaam	Platen

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	11 stuks
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	2 - 5 %
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837657)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbreeklijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	25
Bronnaam	buis

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement buizen en kanalen
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1 stuks
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837608)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	26
Bronnaam	RoI vinylzeil

Feiten

Productspecificatie	Vinylzeil
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	2 stuks
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 12 februari 2021 om 09h42 (1851601)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	28.
Bronnaam	Bloembak (asbestcement)

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement bloembak
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1 stuks
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837609)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	29
Bronnaam	golfplaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	116 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	2 - 5 %
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Ernstig

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2A
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837610)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbreekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	30
Bronnaam	plaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1,5 m ²
Percentage Chrysotiel	2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 12 februari 2021 om 09h45 (1851608)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	31. (binnen)
Bronnaam	Asbestcement golfplaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1 stuks
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 12 februari 2021 om 09h44 (1851607)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	31. (buiten)
Bronnaam	Asbestcement golfplaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	13 stuks
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837659)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	32
Bronnaam	buis

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement buizen en kanalen
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	2,2 m ¹
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837611)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	34.1
Bronnaam	golfplaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	9 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837612)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	34.2
Bronnaam	golfplaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	14 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Gespijkerd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837660)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbreekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	34.3
Bronnaam	golfplaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	0,5 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837661)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	35
Bronnaam	vlakke plaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	2 - 5 %
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837662)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	36
Bronnaam	golfplaten

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	40 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	0.1 - 2 %
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837613)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbreekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	37
Bronnaam	golfplaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	24,5 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	2 - 5 %
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2A
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837614)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	38
Bronnaam	beplating

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	5,5 m ²
Percentage Chrysotiel	2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Gespijkerd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837663)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	39
Bronnaam	losse platen + buis

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement overige materialen
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	24 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	2 - 5 %
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837615)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	40
Bronnaam	golfplaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	48 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837616)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	41
Bronnaam	plaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837617)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	42
Bronnaam	beplating

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	9,5 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837618)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	43
Bronnaam	golfplaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	5 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	2 - 5 %
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2A
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837619)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	45
Bronnaam	beplating

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	17 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	2 - 5 %
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2A
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837620)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	46
Bronnaam	Plaatje

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	0,5 m ²
Percentage Chrysotiel	2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837621)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	48
Bronnaam	buis

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement kanaal
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	2,5 m ¹
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Geklemd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837622)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbreeklijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	49
Bronnaam	beplating

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	7 m ¹
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	0.1 - 2 %
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Ingegraven/vastgezet in de bodem
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2A
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837623)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	50
Bronnaam	beplating

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	5 m ²
Percentage Chrysotiel	2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Gespijkerd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837664)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	51
Bronnaam	Kachel

Feiten

Productspecificatie	Asbestkoord
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1 stuks
Percentage Chrysotiel	60 - 100 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Geklemd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja
Vraag:	Het omsluiten van het asbesthoudend materiaal leidt niet tot emissie van asbestvezels.
Antwoord:	Nee

Verwijdering

Handeling	Asbesthoudend materiaal wordt geheel omsloten zonder het asbesthoudend materiaal te beroeren
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837624)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	52
Bronnaam	vlakke platen

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	6 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	2 - 5 %
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2A
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 12 februari 2021 om 09h56 (1851623)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	53.
Bronnaam	Asbestcement golfplaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	22 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Ingegraven/vastgezet in de bodem
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 12 februari 2021 om 09h55 (1851622)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbreeklijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	54.
Bronnaam	Asbestcement golfplaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	17 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Ingegraven/vastgezet in de bodem
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837626)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	55
Bronnaam	golfplaten

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	3 m ¹
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Ingegraven/vastgezet in de bodem
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837627)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbreekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	56
Bronnaam	losse golfplaten +buis en plantenbak

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement overige materialen
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	20 m ³
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	2 - 5 %
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Ingegraven/vastgezet in de bodem
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2A
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 25 januari 2021 om 12h16 (1837628)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

SCA-code: 07-D070079.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbreeklijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-153106].

Identificatie

Adres	Zandspoor 2, Doorn
Projectcode	153106
Projectnaam	Zandspoor 2, 3941BH Doorn
Broncode	57
Bronnaam	golfplaten

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	8 m ¹
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.189058

Situatie

Bevestiging	Ingegraven/vastgezet in de bodem
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

Bijlage 6


Foto-overzicht



Woning



Woning

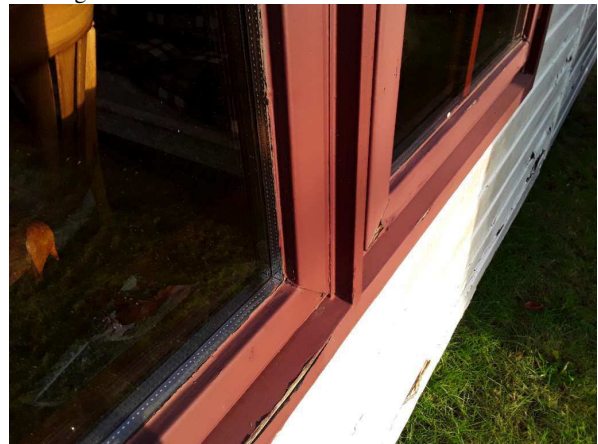

Woning

Woning met houten kozijnen met dubbelglas en flex kit



Woning met houten kozijnen met dubbelglas en flex kit


Woning



Woning



Woning

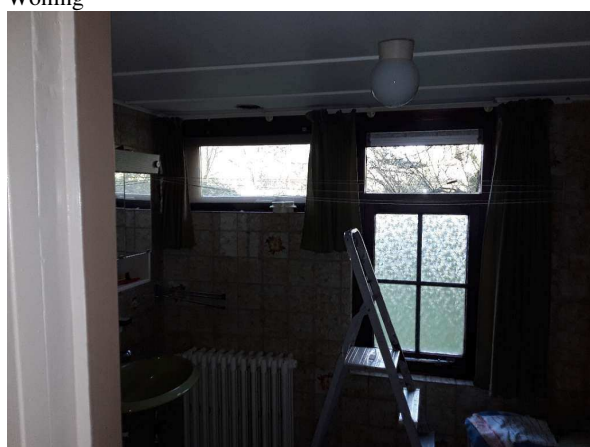

Woning



Overzicht opstal K



Overzicht opstal K




Overzicht opstal K



Overzicht opstal K



Overzicht opstal K

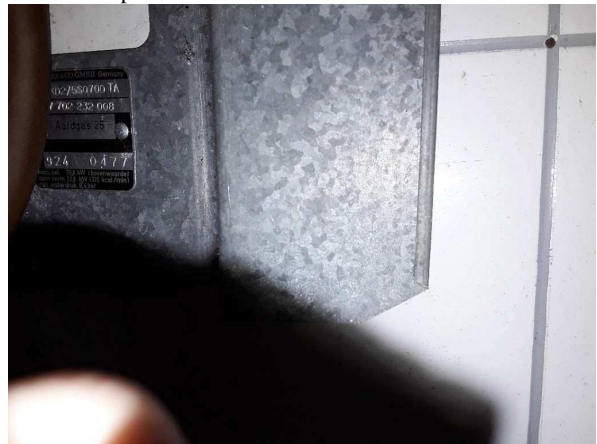

Opstal J gijser

Opstal J gijser



Opstal J gijser

Opstal J gevelkachel



Opstal J gevelkachel



overzicht opstal A(8)




overzicht opstal B

overzicht opstal A(7)



overzicht opstal A(6)

overzicht opstal A(5)

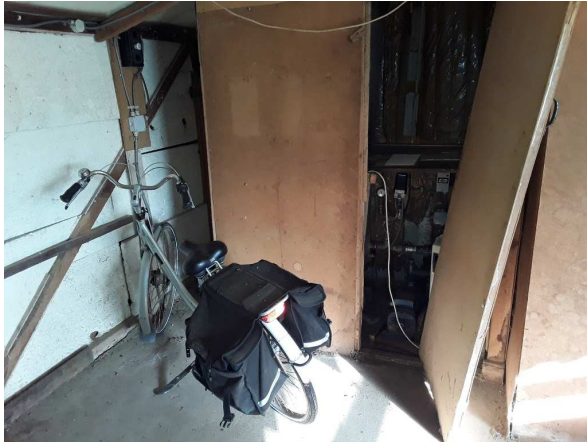

overzicht opstal A(4)



overzicht opstal A(3)



overzicht opstal A (2)



overzicht opstal A



Overzicht opstal H (5)



Overzicht opstal H (4)



Overzicht opstal H (3)



Overzicht opstal H (2)



Overzicht opstal H



Overzicht opstal G (4)



Overzicht opstal G (3)



Overzicht opstal G (2)



Overzicht opstal G



Overzicht opstal F (3)



Overzicht opstal F (2)



Overzicht opstal F



Overzicht opstal E (3)



Overzicht opstal E (2)



Overzicht opstal E



overzicht opstal D (11)



overzicht opstal D (10)



overzicht opstal D (9)



overzicht opstal D (8)



overzicht opstal D (7)



overzicht opstal D (6)



overzicht opstal D (5)



overzicht opstal D (4)



overzicht opstal D (3)



overzicht opstal D (2)



overzicht opstal D



Overzicht opstal C (11)



Overzicht opstal C (10)



Overzicht opstal C (9)



Overzicht opstal C (8)



Overzicht opstal C (7)



Overzicht opstal C (6)



Overzicht opstal C (5)



Overzicht opstal C (4)



overzicht opstal C(3)



overzicht opstal C(2)



overzicht opstal C



overzicht opstal B(7)



overzicht opstal B(6)



overzicht opstal B(5)



overzicht opstal B(4)



overzicht opstal B(3)



overzicht opstal B(2)