



aeres milieu

ingenieursbureau voor bodem, archeologie, geohydrologie, ecologie

Vooronderzoek NEN 5725 Maasbrachterweg 56 te Echt

Vooronderzoek NEN 5725

Maasbrachterweg 56 te Echt

Aeres Milieu Projectnummer : AM22181
Status rapport : Definitief (versie 1)
Datum : 30 juni 2022

Opdrachtgever : Erwin Wilms
Rijksweg Noord 9A
6102 BM Echt

Opgesteld door : L. de Graaff, MSc. | BEd L. Koomen
Paraaf :  

Gecontroleerd door : ing. J.M.G. Reuver
Paraaf : 

Aeres Milieu B.V.
Noordhoven 4
6042 NW ROERMOND
(t) 0475 – 320 000
e-mail: info@aeres-milieu.nl
www.aeres-milieu.nl

Disclaimer

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden (opzet conform NEN 5725 en interpretatie aan de hand van de Leidraad Bodembescherming).

Opgemerkt wordt dat bij een vooronderzoek sprake is van een momentopname. Dit betekent dat Aeres Milieu op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor maatregelen of mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu uitgevoerde onderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de voor het historisch onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING.....	4
2.	VOORONDERZOEK	5
2.1	Topografische beschrijving.....	5
2.2	Historisch overzicht.....	5
2.3	Historische (bodem) informatie.....	6
2.4	Bodemopbouw en geo(hydro)logie.....	8
2.5	Beschrijving van de onderzoekslocatie	9
2.6	Asbest	9
2.7	Bodemkwaliteitskaart regio Limburg Noord	9
2.8	Onderzoekshypothese	9
3.	CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	10

Bijlagen:

1	Topografische en kadastrale overzichtskaart
2	Foto's onderzoekslocatie
3	Situatietekening onderzoekslocatie met fotopunten
4	Omgevingsrapportage gemeente Echt-Susteren

1. INLEIDING

In opdracht van de heer Erwin Wilms heeft Aeres Milieu een vooronderzoek conform de NEN 5725 uitgevoerd op de locatie:

Adres onderzoekslocatie	: Maasbrachterweg 56 te Echt
Gemeente	: Echt-Susteren
Kadastrale registratie	: Echt, sectie S, nummer 572
Oppervlakte	: circa 3.575 m ²
Huidig gebruik van de locatie	: grasland
Toekomstig gebruik	: woning

Aanleiding

De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is het voorgenomen plan om binnen de onderzoekslocatie een woning te bouwen.

Doel

Het doel van het vooronderzoek is om op basis van de onderzoeksgegevens vast te stellen of er sprake is van een mogelijke verontreiniging van de bodem met stoffen die een belemmering kunnen vormen met het oog op de voorgenomen ontwikkelingen. Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als onafhankelijk onderzoeksbureau. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5725 van het Nederlands Normalisatie-Instituut. In dit vooronderzoek wordt het volgende beschreven:

- algemene gegevens;
- het voormalige gebruik van de onderzoekslocatie;
- het toekomstige gebruik van de onderzoekslocatie;
- de directe omgeving van de onderzoekslocatie;
- de bodemopbouw en de diepte en stroming van het freatisch grondwater.

In principe richt het vooronderzoek zich op alle percelen waarop het onderzoek betrekking heeft én de direct hieraan grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel smal (< 10 m breed) is, worden ook de percelen hier weer aan grenzend meegenomen. Indien de aangrenzende percelen groot zijn, wordt alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de bodemonderzoekslocatie in beschouwing genomen, tenzij er aanleiding bestaat toch het gehele perceel te onderzoeken. De in hoofdstuk 2 opgenomen informatie is afkomstig van/uit:

- opdrachtgever;
- provincie Limburg;
- kadaster.nl;
- topotijdreis.nl;
- AHN.nl;
- Gemeente Echt-Susteren;
- dinoloket.nl;
- terreininspectie.

2. VOORONDERZOEK

2.1 Topografische beschrijving

De onderzoekslocatie ligt aan de Maasbrachterweg 56 te Echt. Kadastraal is de locatie bekend als gemeente Echt, sectie S, nummer 572. De coördinaten volgens het R.D. stelsel zijn $X = 189.060$ / $Y = 348.010$. Zie bijlage 1 voor een kadastrale kaart. Op onderstaande luchtfoto is de globale begrenzing van de onderzoekslocatie weergegeven.



Afbeelding 1: globale begrenzing onderzoekslocatie (Bron luchtfoto: PDOK)

2.2 Historisch overzicht

In het kader van het vooronderzoek is historisch kaartmateriaal bestudeerd, zie afbeelding 2. Uit kaartmateriaal van de geraadpleegde historische kaarten is af te leiden dat de onderzoekslocatie altijd onbebouwd en onverhard is geweest. Vanaf 1963 begint in de omgeving bebouwing op te komen en begint het dorp Berkelaar te groeien. Op de kaarten vanaf 1980 zijn de aangrenzende percelen (noord en zuid) bebouwd en breiden door de tijd uit met bijgebouwen.




Afbeelding 2: geraadpleegde historische kaarten (Bron kaarten: topotijdreis.nl)

2.3 Historische (bodem) informatie

Via de website van de gemeente Echt-Susteren is bodeminformatie gedownload van de locatie en directe omgeving. De bodemrapportage is opgenomen in bijlage 4. Daarnaast is bij de gemeente Echt-Susteren op 21 april 2022 een informatieverzoek ingediend voor het verkrijgen van historische informatie van de onderzoekslocatie. Gevraagd is naar uitgevoerde bodemonderzoeken en/of bodemsaneringen, verleende hinderwet- of milieuvergunningen, bouw- en/of sloopvergunningen, de aanwezigheid van onder- en/of bovengrondse brandstoftanks, gegevens over calamiteiten en eventuele asbestinventarisaties. Tevens is gevraagd of de locatie en de directe omgeving verdacht is op het voorkomen van verhoogde gehalten aan PFAS en/of GENX, of dat er ter plaatse bronlocaties bekend zijn voor PFAS of GENX.

Binnen en aangrenzend aan het plangebied zijn enkele bodemonderzoeken uitgevoerd. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de beschikbare onderzoeken en de belangrijkste resultaten uit de rapportages. Uit deze rapportages komt naar voren dat binnen de onderzoekslocatie en in de directe omgeving alleen lichte verhogingen zijn aangetroffen in de grond. Er zijn geen grondwateronderzoeken bekend doordat de grondwaterspiegel dieper ligt dan 5 meter onder het maaiveld.

Kenmerk	Bijzonderheden
Verkennd onderzoek NVN 5740 Maasbrachterweg 58 Echt, SGS Ecocare, d.d. 12-02-1996	Geen redenen om aan te nemen dat de bodemkwaliteit beperkingen oplevert t.a.v. het gebruik ervan. In de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen van schadelijke stoffen. Het grondwater is niet onderzocht in verband met een diepere ligging dan 5 meter onder maaiveld.
Verkennd onderzoek NVN 5740 Maasbrachterweg 54-58 Echt, DvL Milieu & Techniek, projectnummer B-98626, d.d. 27-04-1999	Aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen bouw van een woning, waarbij de bouwvergunningaanvraag op grond van de bouwverordening vergezeld gaat met de resultaten van een bodemonderzoek, uitgevoerd ter plaatse van de bouwka-vel. In de bovengrond zijn geen verhogingen aangetoond. In de ondergrond is een zeer lichte verhoging met minerale oliën aangetroffen. Zie afbeelding 3 voor een boorpuntentekening.

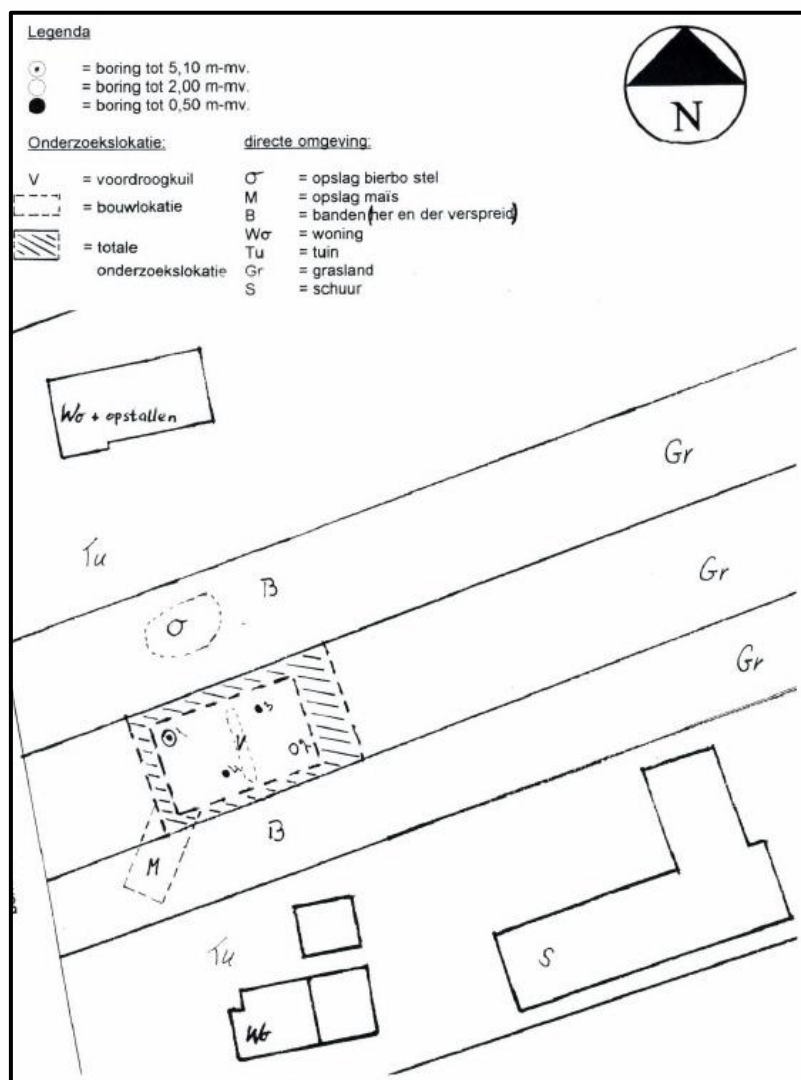

Afbeelding 3: boorpunten tekening Maasbrachterweg 54-58 (Bron tekening: DvL Milieu en Techniek)

Er is geen reden om aanvullend of nader onderzoek uit te voeren. De milieuhygiënische conditie van de bodem zal geen belemmering vormen voor de realisatie van woningbouw op de onderzochte locatie.

Verkennd onderzoek NVN 5740 naast Maasbrachterweg 58 Echt, BLGG, projectnummer 503942.a, d.d. 07-06-2000	Geschikt voor bestemmingswijziging/bouw. In de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen van schadelijke stoffen. Het grondwater is niet onderzocht in verband met een diepere ligging dan 5 meter onder maaiveld.
---	--

Kenmerk	Bijzonderheden
Verkennd bodem- en asbestonderzoek	Aanleiding tot de uitvoering van het onderzoek vormt de beoogde bestemmingsplanwijziging van het te onderzoeken perceel.
Maastbrachterweg 58 te Echt, Aelmans, projectnummer: E202943.005/HWO, d.d. 08-10-2020	Uit het onderzoek blijkt dat er enkele lichte verhogingen zijn aangetroffen in zowel de boven- als ondergrond. Er zijn geen verhogingen met PFAS aangetoond. Er zijn geen waarnemingen gedaan van asbest in het opgegraven bodemmateriaal. Bij de laboratorium analyses zijn geen asbestvezels aangetroffen. De hypothese "onverdacht" wordt op basis van de onderzoeksresultaten niet geheel bevestigd. De aangetroffen overschrijdingen zijn dermate marginaal dat deze geen directe belemmeringen opleveren voor de beoogde wijzigingsplannen.

Tabel 2.1: Overzicht uitgevoerde bodemonderzoeken

Op de locatie heeft, voor zover bekend, geen bovengrondse of ondergrondse opslag van oliehoudende producten plaatsgevonden.

Voor zover bekend hebben er op de locatie geen ophogingen, opvullingen of dempingen plaatsgevonden. Uit informatie van de provincie Limburg blijkt dat binnen of direct nabij het onderzoeksgebied geen (voormalige) stortplaatsen of ernstige bodemverontreinigingen bekend zijn.

2.4 Bodemopbouw en geo(hydro)logie

De bodemopbouw van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in tabel 2.2.

Diepte [m-mv]	Lithostratigrafie	Lithologie
0-22,2	Formatie van Beegden	Zand, matig grof tot uiterst grof, lokaal grindig; grind, fijn tot grof, lokaal zandig; stenen; keien; blokken; klei, lokaal siltig tot zandig
22,2-47,7	Formatie van Stramproy	Zand, uiterst fijn tot zeer grof, lokaal humeus; klei, lokaal siltig tot zandig, lokaal humeus

Tabel 2.2: Geo(hydro)logische indeling (bron: Dinoloket)

Het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie bevindt zich op een hoogte van circa 28 m +NAP. De stroming van het freatisch grondwater is globaal westelijk gericht en bevindt zich op een hoogte van circa 22 m +NAP. De onderzoekslocatie bevindt zich niet binnen de grenzen van een grondwaterbeschermingsgebied, maar wel in de boringsvrije zone van de Roerdalslenk. Om de grondwaterkwaliteit te waarborgen is het verboden om dieper te boren dan de bovenkant van de Bovenste Brunssumklei.

2.5 Beschrijving van de onderzoekslocatie

Op 21 juni 2022 is een veldinspectie uitgevoerd, hierbij is gelet op het terreingebruik en de aanwezigheid van ondergrondse tanks, stookplaatsen, (half)verhardingslagen, ophogingen, storthopen, dempingen, afgravingen en asbestverdacht materiaal op het terrein.

Het terrein is volledig onverhard en in gebruik als grasland. Het plangebied is omheind en heeft aan de westzijde een ontsluiting naar de Maasbrachterweg.

Tijdens de veldinspectie is op het terrein geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Er zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op de aanwezigheid van bodemverontreinigingen of bronnen van verontreinigingen. Een fotoreportage van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 2.

De onderzoekslocatie wordt aan de noord- en oostzijde begrensd door een groenstrook behorend tot de Maasbrachterweg 58, aan de zuidzijde door de Maasbrachterweg 54 en aan de westzijde door de Maasbrachterweg.

2.6 Asbest

Uit het dossieronderzoek en de uitgevoerde veldinspectie is geen informatie naar voren gekomen dat ter plaatse van de onderzoekslocatie asbestverdachte activiteiten hebben plaatsgevonden.

2.7 Bodemkwaliteitskaart regio Limburg Noord

Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat voor de onderzoekslocatie de ontgravingsklasse 'Landbouw/natuur' geldt voor zowel de bovengrond als ondergrond. Op de ontgravingskaart PFAS blijkt dat de onderzoekslocatie tevens de ontgravingsklasse 'Landbouw/natuur' heeft voor zowel de bovengrond als ondergrond. Op de bodemfunctieklassenkaart heeft de locatie de functieklassse 'Wonen'.

2.8 Onderzoekshypothese

Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek is de onderzoekslocatie als "onverdacht" beschouwd op het voorkomen van bodemverontreiniging. Tevens zal de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in de bodem niet worden verwacht (niet verdacht).

3. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Men is voornemens om een woonhuis te realiseren langs de Maasbrachterweg tussen nummer 54 en 58. De onderzoekslocatie is zover bekend altijd onbebouwd geweest en is momenteel in gebruik als grasland. Ten behoeve van dit planvoornemen is een vooronderzoek uitgevoerd met als doel om de kans op bodemverontreiniging binnen de onderzoekslocatie vast te stellen. Uit de beschikbare gegevens en de uitgevoerde veldinspectie kan worden geconcludeerd dat de onderzoekslocatie als 'onverdacht' kan worden beschouwd op het voorkomen van bodemverontreinigingen.

Er bestaat geen aanleiding te vermoeden dat ter plaatse van de planlocaties sprake is van een bodemverontreiniging. De aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in de bodem wordt niet verwacht (onverdacht).

De verwachte bodemkwaliteit (landbouw/natuur) vormt geen belemmering voor het beoogde gebruik (wonen).

Als de bodem van de locatie op basis van de verkregen informatie uit het vooronderzoek "onverdacht" lijkt, dan kan in principe een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 achterwege blijven. In plaats van een bodemonderzoek uit te moeten voeren kan dan gebruik gemaakt worden van de gegevens zoals vastgelegd in de bodemkwaliteitskaart van de gemeente. Het is nadrukkelijk de keuze van de initiatiefnemer of hij gebruik maakt van de bodemkwaliteitskaart of dat hij toch een bodemonderzoek laat uitvoeren. Voordat hij deze keuze maakt zal hij zich moeten vergewissen van de voor- en nadelen en de eventuele risico's.

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. Ten aanzien van hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit en Handelingskader PFAS van toepassing.

Bijlage 1

Topografische en kadastrale situatie



BEBOUWING a bebouwd gebied b gebouwen c hoogbouw d kas WEGEN autosnelweg hoofdweg met gescheiden rijbanen hoofdweg regionale weg met gescheiden rijbanen regionale weg lokale weg met gescheiden rijbanen lokale weg weg met losse of slechte verharding onverharde weg straat/overige weg voetgangersgebied fietspad pad, voetpad weg in aanleg viaduct aquaduct tunnel vaste brug beweegbare brug brug op pijlers	SPOORWEGEN spoorweg: enkelspoor spoorweg: meersporig a station b spoorweg in tunnel tramweg a sneltram b sneltramhalte a metro bovengronds b metrostation HYDROGRAFIE waterloop: smaller dan 3 m waterloop: 3-6 m breed waterloop: breder dan 6 m a schutsluis b stuwen a koedam a duiker b grondduiker c afsluitbare duiker BODEMGEBRUIK a grasland met sloten b akkerland met greppels c boomgaard d fruitkwekerij e boomkwekerij f grasland met populierenopstand g loofbos h naaldbos i gemengd bos j griend k heide l zand m drasland, moeras n rietland o dodenakker, begraafplaats p overig bodemgebruik	OVERIGE SYMBOLEN a religieus gebouw b toren, hoge koepel c religieus gebouw met toren d markant object e watertoren f vuurtoren a gemeentehuis b postkantoor c politiebureau d wegwijzer a kapel b kruis c vlampijp d telescoop a windmolen b waterradmolen c windmotor d windturbine a oliepompinstallatie b seinmast c zendmast a hunebed b monument c gemaal a kampeerterrein b sportcomplex c ziekenhuis a paal b grenspunt c boom schietbaan afastering hoogspanningsleiding met mast muur geluidswering
--	---	--



12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Echt

S

572

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 21 april 2022

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

kadaster



Bijlage 2

Foto's onderzoekslocatie



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8

Bijlage 3

Situatietekening met fotopunten




Bijlage 4

Omgevingsrapportage gemeente Echt-Susteren

AM22181

Omgevingsrapportage

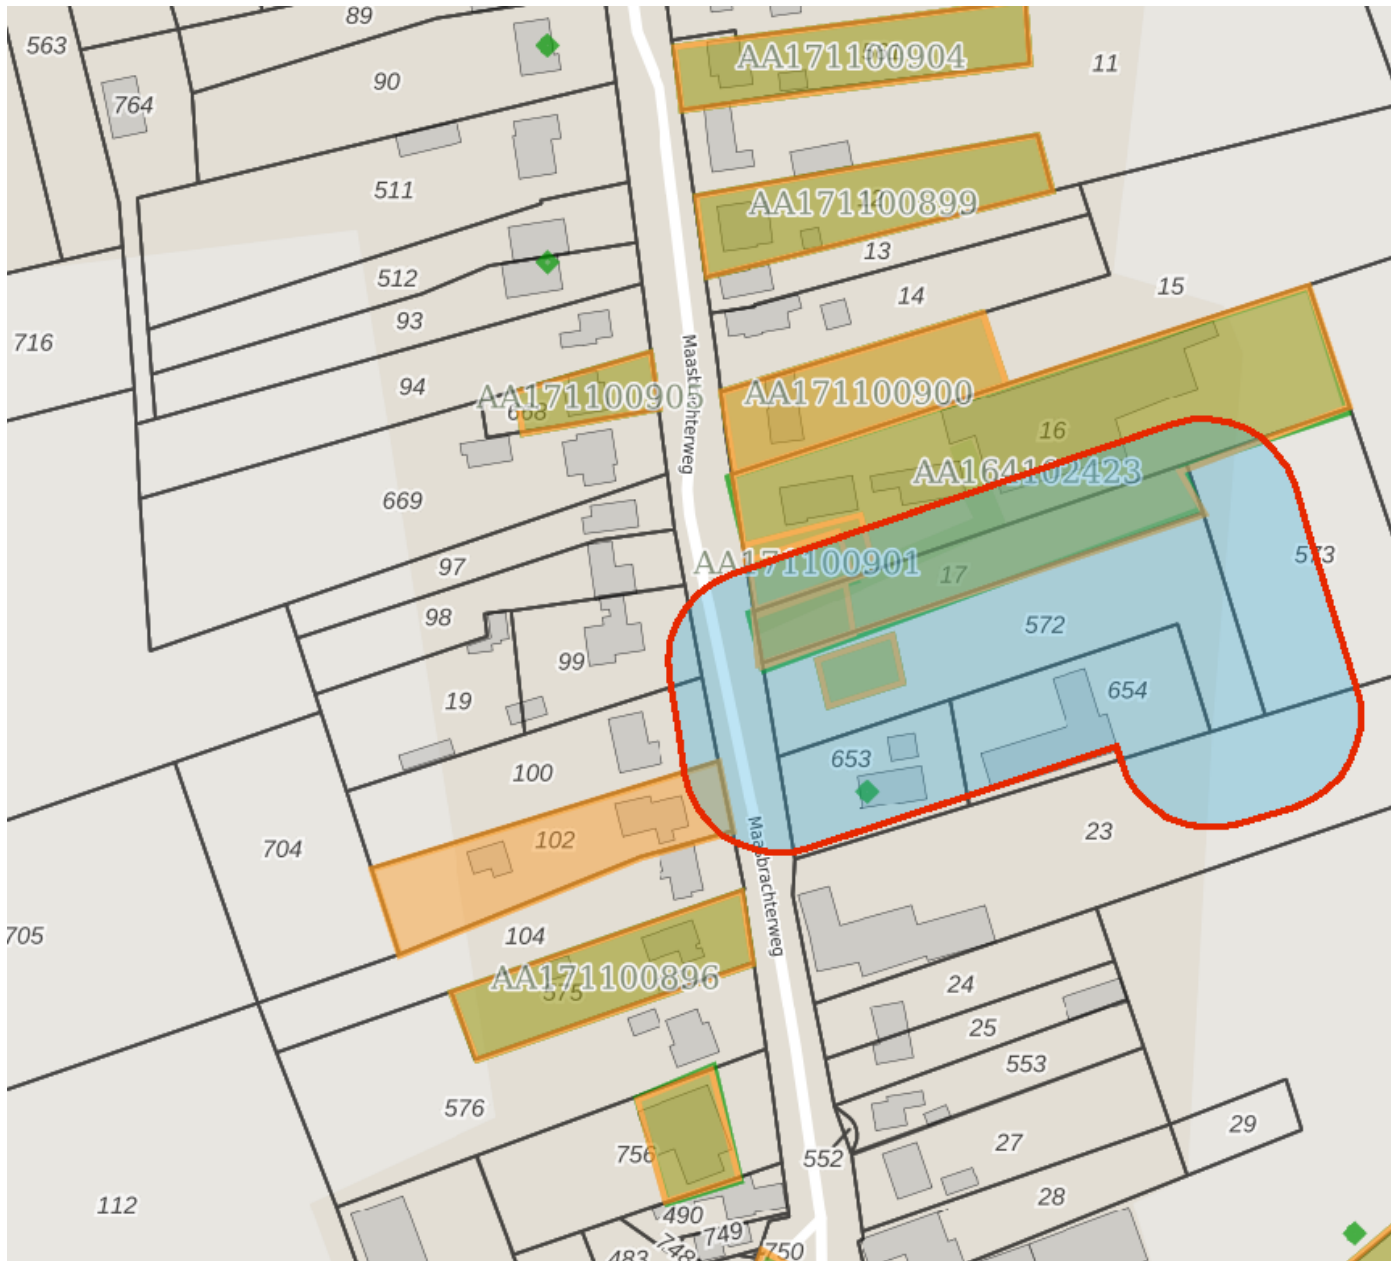

Bodem

 Locaties

Ondergrond

 Kadastraal perceel

 topografie

 Selectie

Inhoudsopgave

Voorblad
Inhoudsopgave
Inleiding
Maasbrachterweg 58 Echt
Maasbrachterweg 54 ECHT
Maasbrachterweg 58 Echt naast nr 58
Maasbrachterweg Echt
HBB: Maasbrachterweg 54 Echt
Kaarten
Disclaimer
Toelichting

Inleiding

Dit rapport is een geautomatiseerde samenvatting van de bij de gemeente Roermond bekende gegevens over de bodemkwaliteit. Deze informatie wordt in een bodeminformatiesysteem (BIS) opgeslagen. In het rapport is de beschikbare informatie opgenomen van het door u geselecteerde perceel of gebied.

Locatie: Maasbrachterweg 58 Echt

Locatie

Adres Maasbrachterweg 6101XX Echt

Locatiecode AA164102423

Locatienaam Maasbrachterweg 58 Echt

Plaats Maasgouw

**Locatiecode
bevoegd gezag
WBB** GM164102423

Status

Vervolg WBB

Beoordeling

Status rapporten Verkennend en Asbest
onderzoek

Beschikking

Status besluiten

Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
08-10-2020	Verkennd en Asbest onderzoek	Verkennd bodem- en asbestonderzoek Maasbrachterweg 58 Echt	Aelmans			

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Maasbrachterweg 54 ECHT

Locatie

Adres Maasbrachterweg 6101XX Echt

Locatiecode AA171103098

Locatienaam Maasbrachterweg 54 ECHT

Plaats Echt-Susteren

**Locatiecode
bevoegd gezag
WBB** LI171100633

Status

Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek **Beoordeling** Potentieel Ernstig

Status rapporten **Beschikking**

Status besluiten **Status asbest**

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
houtmeubelfabriek	1989	9999	Nee	Nee	Nee		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Maasbrachterweg 58 Echt

Locatie

Adres Maasbrachterweg 58 6101XX Echt

Locatiecode AA171100901

Locatienaam Maasbrachterweg 58 Echt

Plaats Echt-Susteren

**Locatiecode
bevoegd gezag
WBB** GM171100901

Status

Vervolg WBB

Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN
5740

Beschikking

Status besluiten

Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-02-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740	Maasbrachterweg 58 6101XX Echt	Sgs Ecocare			Geen redenen om aan te nemen dat de bodemkwaliteit beperkingen oplevert tav gebruik ervan. bg:-; og:-; gw>5m-mv

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: naast nr 58

Locatie

Adres Maasbrachterweg 58 6101XX Echt

Locatiecode AA171100902

Locatienaam naast nr 58

Plaats Echt-Susteren

**Locatiecode
bevoegd gezag
WBB** GM171100902

Status

Vervolg WBB

Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN 5740

Beschikking

Status besluiten

Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
07-06-2000	Verkennd onderzoek NVN 5740	naast nr 58 BLGG			bg: -; og: -; gw: niet onderzocht, > 5m-mv. Grond geschikt voor besmtemmingswijziging/bouw.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Maasbrachterweg Echt

Locatie

Adres Maasbrachterweg Echt

Locatiecode AA171100895

Locatienaam Maasbrachterweg Echt

Plaats Echt-Susteren

**Locatiecode
bevoegd gezag
WBB** GM171100895

Status

Vervolg WBB

Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN 5740

Beschikking

Status besluiten

Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
27-04-1999	Verkennd onderzoek NVN 5740	Maasbrachterweg Echt	DvL			Geen reden tot aanvullend of nader onderzoek. bg:-; og: olie>s; gw>5m-mv

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: Maasbrachterweg 54 Echt

Locatie

Adres	Maasbrachterweg 54 Echt
Locatiecode	AA171101538
Locatiennaam	HBB: Maasbrachterweg 54 Echt
Plaats	Echt-Susteren
Locatiecode bevoegd gezag WBB	GM171101538

Status

Vervolg WBB	voldoende onderzocht	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
hbo-tank (ondergronds)	1989	9999	Nee	Nee	Onbekend	Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Disclaimer

De gemeente Roermond besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens in het Bodeminformatiesysteem. Toch kan het voorkomen dat de getoonde bodeminformatie verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat. Tevens ontvangt de gemeente Roermond niet alle bodemonderzoeken die binnen de gemeente worden uitgevoerd. De gegevens van een bodemonderzoek zijn ook een momentopname. Dit houdt in dat per situatie (omgevingsvergunning voor bouw of bestemmingsplanwijziging, grondverzet etc.) moet worden beoordeeld of de bekende gegevens nog bruikbaar zijn daarvoor.

De gemeente Roermond is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaat als gevolg van of in verband staat met het gebruik van de getoonde informatie.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente via onder staande emailadres:

Roermond: bodem@Roermond.nl