



Redengevende omschrijving met waardestelling

Driehoek 11 Oploo

Gemeente Sint-Anthonis



Objectgegevens

Adres : Driehoek 11
Postcode : 5841 CW
Plaats : Oploo
Kadastraal : gemeente Oploo, sectie M, nr. 224
Oorspronkelijke functie : boerderij
Huidige functie : woning
Bouwjaar : ca. 1910 met oudere kern

Algemeen

Bezoekdatum : 26 september 2019
Auteur : [REDACTED]
Redactie : [REDACTED]
Rapportagedatum : 7 november 2019

Monumentenhuis Brabant B.V.
Markt 9
4931 BR Geertruidenberg
www.monumentenhuisbrabant.nl
T. 0162-511833
E. info@monumentenhuisbrabant.nl

Monumentenhuis Brabant B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

Inleiding

Deze beschrijving dient om de cultuurhistorische waarden van de boerderij vast te stellen. In de beschrijving worden de gevels met de klok mee beschreven, beginnend bij de voorgevel. De gevels worden afzonderlijk van links naar rechts beschreven. De voorgevel van de boerderij betreft de gevel evenwijdig aan de Driehoek maar gericht naar het veld, dit is de noordwestgevel.

Situering, geschiedenis en hoofdvorm

Ten oosten van het dorp Oploo is de boerderij Driehoek 11 gelegen, in het buurtschap Den Hoek. Tot 1942 werd dit buurtschap de Sambeeksche Hoek genoemd, omdat het destijds tot het grondgebied van de gemeente Sambeek behoorde. In 1942 werd het buurtschap onderdeel van de gemeente Oploo, Sint-Anthonis en Ledeacker.




De rode pijl wijst Driehoek 11 aan. Bron: Google Maps.



De rode cirkel wijst Driehoek 11 aan. Bron: Google Maps.

Al in 1778 staat op de *Caart Figuratief* van Johan Camp bebouwing ingetekend op de locatie van Driehoek 11. Op de kadastrale minuut van 1811-1832 staat op de locatie van Driehoek 11 reeds bebouwing ingetekend. Het betreft een Huischje en Erf, met daarbij een tuin, weiland en bouwland. Vermoedelijk is de huidige schaapskooi een restant van de bebouwing die op deze twee kaarten is ingetekend. Op de daaropvolgende topografische militaire kaarten is de bebouwing telkens anders weergegeven. Pas op de kaart van 1936 is een T-boerderij ingetekend.

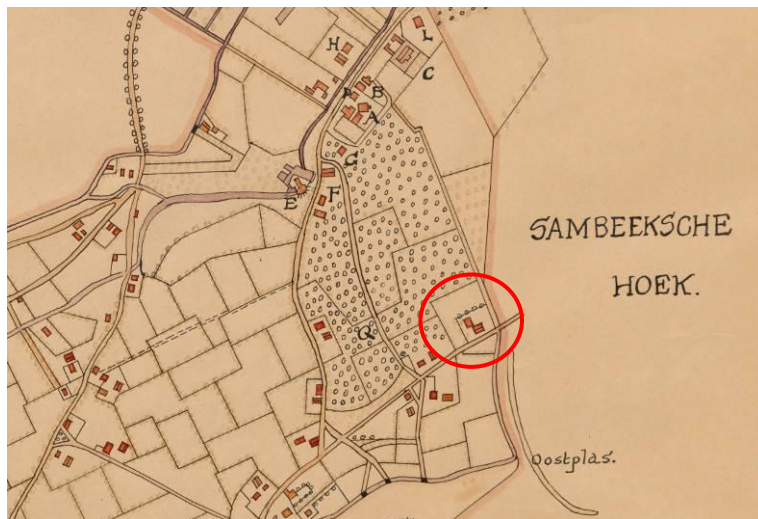

"Caart Figuratief" Kopie van de in 1778 door Johan Camp getekende kaart. Bron: bhic.nl.



Topografische militaire kaart 1850 met daarop in rood aangegeven de locatie van Driehoek 11. Bron: topotijdreis.nl.




Kadastrale kaart 1811-1832, minuutplan Gemert, sectie C, blad 02. Bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl.




Topografische militaire kaart 1895 met daarop in rood aangegeven de locatie van Driehoek 11. Bron: topotijdreis.nl.




Topografische militaire kaart 1919 met daarop in rood aangegeven de locatie van Driehoek 11. Bron: topotijdreis.nl.

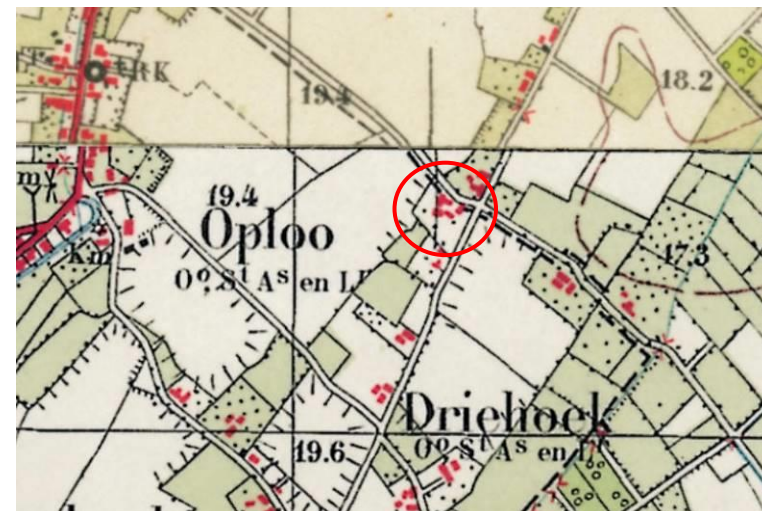

Topografische militaire kaart 1936 met daarop in rood aangegeven de locatie van Driehoek 11. Bron: topotijdreis.nl.

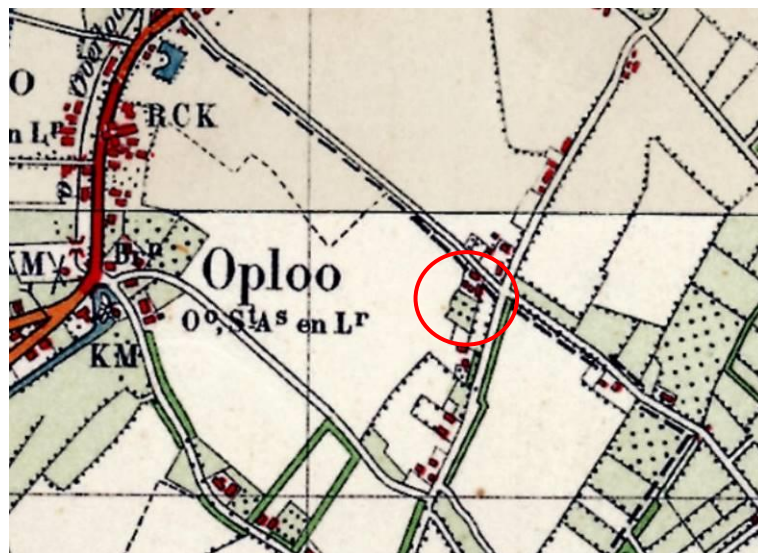

Topografische militaire kaart 1928 met daarop in rood aangegeven de locatie van Driehoek 11. Bron: topotijdreis.nl.

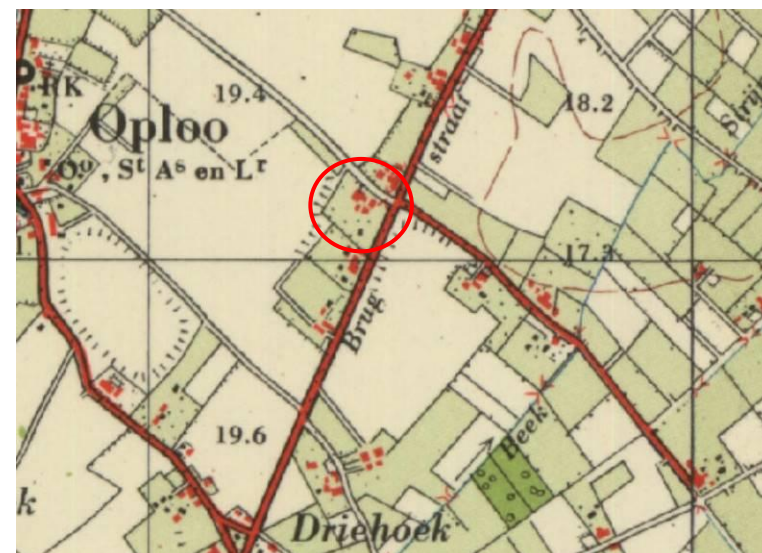

Topografische militaire kaart 1957 met daarop in rood aangegeven de locatie van Driehoek 11. Bron: topotijdreis.nl.



Op basis van de historische kaarten wordt zichtbaar dat het woongedeelte later aangebouwd is, waardoor de boerderij de vorm van een T-boerderij heeft gekregen. Het woongedeelte is rond 1910 gebouwd. Zoals op de historische foto zichtbaar is, had het woongedeelte oorspronkelijk zesruitsvensters en op de verdieping van de voorgevel kleine vierruitsvensters. Later zijn de zesruitsvensters in de voorgevel vervangen door enkelruitsvensters met achtruits bovenlichten. Het bedrijfsgedeelte is vermoedelijk in de jaren '20 van de twintigste eeuw opnieuw opgetrokken, waarbij de spantconstructie hergebruikt is. In de jaren '60 van de twintigste eeuw is de voorgevel opnieuw opgetrokken in rode machinale baksteen in kruisverband met een cementvoeg. Na een brand aan het begin van de 21^{ste} eeuw is om de rechterzijgevel van het woongedeelte een nieuwe metselwerkschil in vrij verband met een cementvoeg gemetseld. Tevens is aan het begin van de 21^{ste} eeuw het bedrijfsgedeelte verbouwd tot woning.



Historische foto van Driehoek 11 vóór het optrekken van de nieuwe gevels en met zesruits vensters op de begane grond.



Historische foto van Driehoek 11 vóór het optrekken van de nieuwe gevels.

De boerderij is opgetrokken vanuit een T-vormige plattegrond met rode baksteen in kruisverband met een vernieuwde cementvoeg, onder een zadeldak gedekt met Opnieuw Verbeterde Hollandse (woongedeelte) en Verbeterde Hollandse pannen (bedrijfsgedeelte).

Ten zuidwesten van de boerderij staat de schaapskooi, waarvan de kern vermoedelijk teruggaat tot de achttiende eeuw. Ten zuidoosten van de boerderij staan enkele bijgebouwen uit de eerste helft van de twintigste eeuw waaronder een schop en een kippenhok.

Voorgevel (noordwestzijde)

De voorgevel van de boerderij is in de jaren '60 van de twintigste eeuw opnieuw opgetrokken in rode machinale baksteen in kruisverband met een cementvoeg. In de voorgevel bevinden zich uiterst links en rechts een vernieuwd éénruitsvenster met bovenlicht, met daarboven siermetselwerk, met een hardstenen raamdorpel en vernieuwde houten schijnluiken. Daartussen

Monumentenhuys Brabant b.v.



bevinden zich, onder siermetselwerk, een vernieuwde voordeur met bovenlicht en een hardstenen dorpel en met een stoep van cementtegels ervoor en een vernieuwd en verbreed keukenvenster met daarboven nog het siermetselwerk van het oorspronkelijk smallere venster, met geglaazuurde raamdorpelstenen en vernieuwde houten schijnluiken.



Voorgevel.



Metselwerk in kruisverband.



Vernieuwde voordeur.



Linkerzijde voorgevel.



Rechterzijde voorgevel met links het verbrede venster met siermetselwerk erboven.



Siermetselwerk boven gevelopeningen in voorgevel.

Linkerzijgevel (noordoostzijde)

De linkerzijgevel van het woongedeelte bestaat nog uit oorspronkelijk, vermoedelijk negentiende eeuws, metselwerk bestaande uit handvorm baksteen in kruisverband met een kalkvoeg. Op de begane grond van deze gevel bevinden zich twee éénruitsvensters met bovenlicht onder togen en met hardstenen raamdorpels en vernieuwde houten schijnluiken. Ter hoogte van de verdiepingvloer bevinden zich drie muurankers die de achterliggende balklaag met het metselwerk verbinden. Op de verdieping bevinden zich twee later aangebrachte éénruitsvensters. De vensters bevinden zich in een getoogde opening en hebben hardstenen raamdorpels. De zijkanten van de gevelopeningen op de verdieping zijn afgesmeerd met cement, wat duidt op een later gemaakte opening.

De linkerzijgevel van het bedrijfsgedeelte, dat vermoedelijk uit 1924 dateert, is opgetrokken in kruisverband met een vernieuwde cementvoeg met gecementeerde plint. In de gevel bevinden zich vijf vernieuwde houten vierruitsvensters onder kopsrollaag en met geglazuurde raamdorpelstenen. Ter hoogte van de verdiepingvloer bevinden zich vijf muurankers die de achterliggende balklaag met het metselwerk verbinden.



Linkerzijgevel.



Linkerzijgevel van het woongedeelte.



Venster in linkerzijgevel.



Linkerzijgevel.



Vensters op de verdieping in linkerzijgevel.



Linkerzijgevel van het bedrijfsgedeelte.

Achtergevel (zuidoostzijde)

Ook de achtergevel is opgetrokken in kruisverband met grotendeels een vernieuwde cementvoeg en een gecementeerde plint. Slechts in de top van de gevel zit nog een kalkvoeg. De gevelindeling is bij de verbouwing van stal tot woning gewijzigd. Van links naar rechts bevinden zich op de begane grond een vernieuwd getoogd houten zesruits stalvenster onder kopsrollaag, een vernieuwde getoogde loopdeur met ruitje onder kopsrollaag, een later gemaakte grote getoogde gevelopening met daarin een glazen pui, en een vernieuwd getoogd houten zesruits stalvenster onder koppen. Het meest rechtse stalvenster bevindt zich in een vlak van inboetwerk. Hier bevond zich oorspronkelijk een deeldeur waarvan de duimen nog deels aanwezig zijn. Ter hoogte van de eerste verdieping bevindt zich een vernieuwd houten luik tussen kopsrollaag en daarboven bevindt zich een rondvenster tussen met rondom kopsrollaag. Onder het rondvenster bevindt zich één muuranker.



Achtergevel van het bedrijfsgedeelte.



Sporen van een dichtgemetselde deuropening in de achtergevel.



Luik en rondvenster in de achtergevel.

Rechterzijgevel (zuidwestzijde)

De rechterzijgevel van het woongedeelte is, na een brand, in de 21^{ste} eeuw van een nieuwe metselwerkschil in vrij verband met een cementvoeg. Op de begane grond bevindt zich een vensteropening met daarvoor een rolluik en met een hardstenen raamdorpel. Rechts hiervan bevindt zich een later aangebrachte kunststof deur. Tegen de gevel is later een kunststof serre gebouwd. Op de verdieping bevinden zich twee éénruitsvensters. In deze gevelopeningen is de dikte zichtbaar van de muur die tegen de oorspronkelijke gevel is gezet.

De rechterzijgevel van het bedrijfs gedeelte is opgetrokken in kruisverband met een vernieuwde cementvoeg en gecementeerde plint. In de gevel bevinden zich van links naar rechts een vernieuwde achterdeur onder een opgetild dak, vijf vernieuwde houten vierruitsvensters onder betonnen lateien, en uiterst rechts een vernieuwde loopdeur. Tevens bevinden zich in deze

gevel vier dichtgemetselde getoogde gevelopeningen van voormalige varkensdeurtjes.



Serre tegen de nieuw opgetrokken rechterzijgevel.



Rechterzijgevel van het bedrijfs gedeelte.



Rechterzijgevel.



Dichtgemetselde varkensdeurtjes in de rechterzijgevel.

Interieur

Woongedeelte

Het interieur van het woongedeelte bestaat uit een gang achter de voordeur met links daarvan de woonkamer en rechts van de gang de keuken. Rechts van de keuken, tegen de rechterzijgevel, bevinden zich twee slaapkamers. De afwerking van het interieur dateert grotendeels uit het derde kwart van de twintigste eeuw. Er bevinden zich nog enkele deurkozijnen en dorpels die vermoedelijk uit de eerste helft van de twintigste eeuw dateren. In de gang achter de voordeur bevindt zich de trap naar de verdieping. Op de verdieping bevindt zich een lange gang waaraan verschillende kamers liggen. De ruimtes zijn volledig afgetimmerd waardoor niets van de dakconstructie zichtbaar is. Boven de zolders van de slaapkamers is de oorspronkelijke dakconstructie nog wel aanwezig. De spanten zijn voorzien van telmerken en zijn verbonden door middel van houten pen-gat verbindingen. Op de spanten is een sporenkap aangebracht. In het midden van de twintigste eeuw zijn bij het vernieuwen van het dak over de oorspronkelijke sporen nieuwe sporen en dakbeschot gelegd.




Woonkamer.




Keuken.




Keuken gezien vanaf de gang.

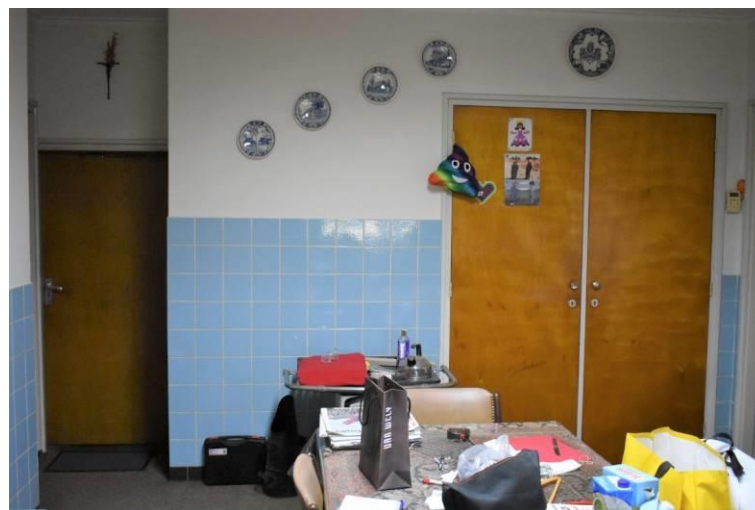

Keuken.

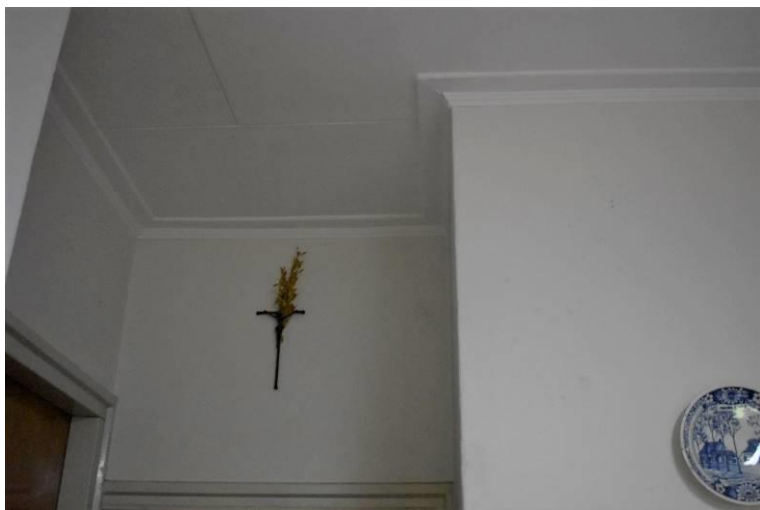

Plafond in keuken.

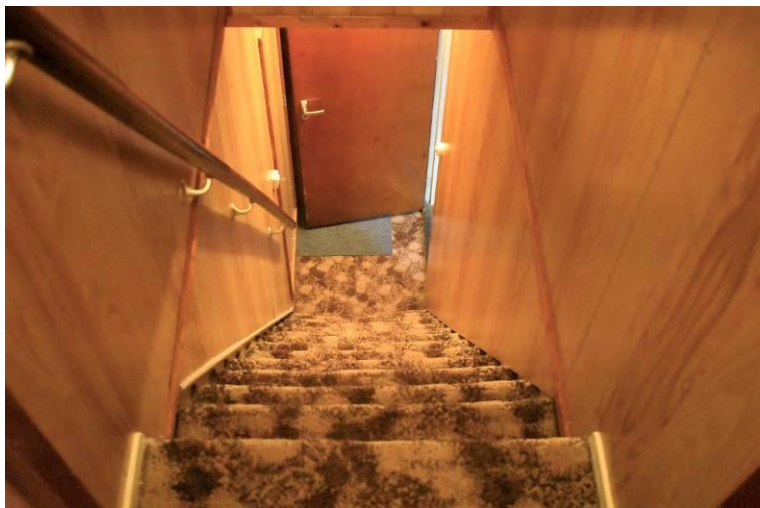

Verdiepingstrap.



Overloop.



Toegang tot een van de slaapkamers.



Dakconstructie van het woongedeelte met telmerk II.



Dakconstructie woongedeelte.



Dakconstructie woongedeelte.



Dakconstructie woongedeelte.

Bedrijfsgedeelte

Tussen het woon- en bedrijfsgedeelte bevindt zich een lange gang over de gehele breedte van het bedrijfsgedeelte. De afwerking van deze gang dateert uit het derde kwart van de twintigste eeuw. In de gang staat een, vermoedelijk hergebruikt, aanrechtblok met terrazzo blad. Het bedrijfsgedeelte is aan het begin van de 21^{ste} eeuw verbouwd tot tweede woning. De begane grond van het bedrijfsgedeelte is ingedeeld in een woonkamer, een keuken en enkele slaapkamers. In de ruimtes zijn over de gehele breedte van het bedrijfsgedeelte vier moerbalken zichtbaar. Tegen de rechterzijgevel bevindt zich nog een bergruimte in de voormalige varkensstal. Hierin bevinden zich nog twee oorspronkelijke stijlen van de ankerbalkgebinten. Op de zolder boven het bedrijfsgedeelte is de oorspronkelijke dakconstructie zichtbaar. Deze bestaat uit vier A-spanten voorzien van telmerken en verbonden door middel van ijzeren



bouten en moeren. De telmerken I en IV, II en IIV, III en IIIV, en IIII en IIIIV zijn zichtbaar. De V maakt vermoedelijk telkens het onderscheid tussen rechts en links. De aanwezige sporen van oudere houten pen-gat verbindingen en van dwarsbalken duiden erop dat de spanten hergebruikt zijn.



Gang tussen woon- en bedrijfsdeel.



Aanrechtblok in gang tussen woon- en bedrijfsgedeelte.



Woonkamer in het bedrijfsgedeelte.



Keuken in het bedrijfsgedeelte.



Gang in het bedrijfsgedeelte.



Voormalige varkensstal in het bedrijfsgedeelte.



Ankerbalkgebint in de voormalige varkensstal.



Ankerbalkgebint in de voormalige varkensstal.



Voormalige varkensstal in het bedrijfsgeboude.



Dakconstructie met A-spanten boven het bedrijfsgeboude.



Zolder boven het bedrijfsgeboude.



Dakconstructie met A-spanten boven het bedrijfsgeboude.



Telmerk IV in een van de spanten.



Telmerk IIV in een van de spanten.



Telmerk II in een van de spanten. Tevens zijn sporen van een oudere pen-gatverbinding zichtbaar.



Telmerk III in een van de spanten.



Telmerk IIIV in een van de spanten.



Telmerk IIIIV in een van de spanten.



Telmerk IIII in een van de spanten.

Schaapskooi

Exterieur

Achter de boerderij staat een bijgebouw dat in gebruik is als schaapskooi. De schaapskooi is gebouwd op een rechthoekige plattegrond onder een schilddak gedekt met golfplaten. De muren bestaan uit verschillende soorten metselwerk, waarin duidelijk onderscheid in ouderdom is af te lezen. Het oudste metselwerk bevindt zich aan de linkerzijde van de voorgevel en in de achtergevel. Dit bestaat uit handvorm baksteen in vrij verband met een kalkvoeg en deels een vernieuwde cementvoeg. Het overige metselwerk bestaat uit machinale baksteen in halfsteens verband met een cementvoeg.

In de voorgevel bevindt zich in het midden, terugliggend, een dubbele houten deeldeur met links en rechts daarvan enkele houten loopdeuren en twee betonnen zesruits vensters. Ook in de rechterzijgevel bevinden zich twee betonnen zesruits vensters, met daartussen een houten loopdeur. In het midden van de achtergevel bevindt zich een laag opgeklampt houten



deurtje met smeedijzeren gehengen. Tegen de vernieuwde blinde linkerzijgevel is een afdang gebouwd.



Voorgevel van de schaapskooi.



Linkerzijde van de voorgevel van de schaapskooi met oorspronkelijk metselwerk.



Rechterzijde van de voorgevel van de schaapskooi met vernieuwd metselwerk.



Linkerzijgevel van de schaapskooi, welke volledig vernieuwd is.



Rechterzijgevel van de schaapskooi, welke volledig vernieuwd is.



Linkerzijde van de achtergevel van de schaapskooi met oorspronkelijk metselwerk.



Achtergevel van de schaapskooi.



Oorspronkelijk metselwerk in de achtergevel.



Rechterzijde van de achtergevel van de schaapskooi.



Oorspronkelijke constructie in de schaapskooi met op de achtergrond vernieuwd metselwerk.

Interieur

De schaapskooi bevat een nog vrijwel geheel oorspronkelijke constructie. In de schaapskooi staan vier ankerbalkgebinten met houten pen-gat verbindingen en op gemetselde poeren. Op de houten constructie zijn telmerken zichtbaar. Op de ankerbalkgebinten is een sporenkap aangebracht met rieten dakbedekking. Enkele sporen zijn vernieuwd. In de schaapskooi zijn met hout en kalkzandsteen scheidingswanden gemaakt ten behoeve van dierenverblijven.



Oorspronkelijke staander op gemetselde poer.



Telmerken II in de schaapskooi.



Gemetselde poer in de schaapskooi.



Constructie in de schaapskooi.



Ankerbalkgebint in de schaapskooi.



Sporenkap met daarover rietlatten en de oorspronkelijke rieten dakbedekking.



Sporenkap met daarover rietlatten en de oorspronkelijke rieten dakbedekking.

Waardering

Deze waardering is opgesteld aan de hand van de waarderingscriteria voor de bouwkunst van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

De waardering heeft betrekking op de T-boerderij en de schaapskooi.

Cultuurhistorische waarden

De T-boerderij aan Driehoek 11 bezit cultuurhistorische waarde vanwege de uitdrukking van de sociaaleconomische en agrarische ontwikkeling van het buitengebied van Oploo en het buurtschap de Sambeeksche Hoek vanaf de negentiende eeuw en mogelijk eerder. Het object is tevens van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van boerderijen en dan met name van T-boerderijen.

De schaapskooi aan Driehoek 11 bezit cultuurhistorische waarde vanwege de uitdrukking van de sociaaleconomische en agrarische ontwikkeling van het buitengebied van Oploo en het buurtschap Sambeeksche Hoek vanaf eind achttiende eeuw. Het object is tevens van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van een schuur.

Architectuur- en kunsthistorische waarden

De boerderij, die is uitgevoerd in traditionalistische bouwstijl, kent nog enkele kenmerken uit de bouwperiode: het metselwerk (de linkerzijgevel van het woongedeelte en de gevels van het bedrijfsgedeelte), de gevelindeling van de voor- en linkerzijgevel van het woongedeelte, en de ankerbalkgebinten. Het metselwerk van de linkerzijgevel van het woongedeelte, en de ankerbalkgebinten en spanten in zowel het woon- als het bedrijfsgedeelte van de boerderij zijn vanwege hun ouderdom bouwhistorisch waardevol.



De schaapskooi is uitgevoerd in traditionalistische bouwstijl waarvan nog enkele kenmerken uit de bouwperiode aanwezig zijn zoals (delen van) het metselwerk in de voorgevel en de achtergevel, de ankerbalkgebinten, de sporenkap en de rieten dakbedekking. Vanwege de ouderdom zijn deze onderdelen tevens bouwhistorisch waardevol.

Situationele en ensemblewaarden

De boerderij en schaapskooi zijn van situationele betekenis vanwege de ligging op de hoek van de Driehoek met het kerkpad dat naar de dorpskern van Oploo loopt. Tevens vormen de boerderij en schaapskooi samen met de schop en het kippenhok een ensemble als authentiek boerenerf waarvan de oorsprong teruggaat tot het einde van de achttiende eeuw.

Gaafheid en herkenbaarheid

De boerderij is van belang vanwege de herkenbaarheid van de hoofdvorm, een T-boerderij. Als gevolg van de restauratiewerkzaamheden zijn de voor- en rechterzijgevel van het woongedeelte opnieuw opgetrokken, zijn de daken van zowel woon- als bedrijfs gedeelte vernieuwd en zijn de gevelopeningen in woon- en bedrijfs gedeelte vernieuwd. Hierdoor heeft het exterieur ingeboet aan gaafheid. In het interieur is de herkenbaarheid van het bedrijfs gedeelte verloren gegaan door de verbouwing tot woning. In het interieur van het woongedeelte is de oorspronkelijke structuur nog herkenbaar en afleesbaar, echter is de afwerking van het interieur in de tweede helft van de twintigste eeuw vernieuwd.

De schaapskooi is van belang vanwege de herkenbaarheid van de hoofdvorm. Als gevolg van restauratiewerkzaamheden zijn de zijgevels en delen van de voorgevel opnieuw opgetrokken en is de gaafheid deels verloren gegaan. In het interieur zijn de gebintconstructie en de sporenkap van belang vanwege de hoge mate van gaafheid.

Zeldzaamheid

Vanwege de cultuurhistorische-, situationele- en ensemblewaarden heeft de T-boerderij een relatieve zeldzaamheid op lokaal niveau.

Vanwege de cultuurhistorische, bouwhistorische, situationele en ensemble waarden en de hoge gaafheid van de gebintconstructie kent de schaapskooi een zeldzaamheid op lokaal en regionaal niveau.



Quicksan bijgebouwen

Naast de boerderij en de schaapskooi staan er op het erf van Driehoek 11 ook een schop en een kippenhok.

Schop

De schop is grotendeels opnieuw opgetrokken in halfsteens metselwerk. Aan de rechterzijde van de voorgevel bevindt zich nog een deel van het oorspronkelijk metselwerk in kruisverband met een dichtgezette gevelopening. In de schop staan drie ankerbalkgebinten met daarop A-spanten. De constructie is bevestigd met houten pen-gat verbindingen, is voorzien van telmerken en kent een hoge mate van gaafheid. Bij renovatiewerkzaamheden is de gaafheid van het exterieur verloren gegaan.

Kippenhok

Het kippenhok dateert uit het tweede kwart van de twintigste eeuw. Het is opgetrokken uit halfsteens metselwerk onder een lessenaardak gedekt met golfplaten. In het kippenhok zijn later betonnen stalvensters aangebracht. De achtergevel is gedeeltelijk verwijderd. Vanwege de veelvuldige sloop van dergelijke kippenhokken is deze typologie zeldzaam geworden.



Voorgevel van de schop.



Restant oorspronkelijk metselwerk in voorgevel.



Linkerzijgevel schop.




Rechterzijgevel schop.



Achtergevel schop.



A-spanten in het interieur van de schop.

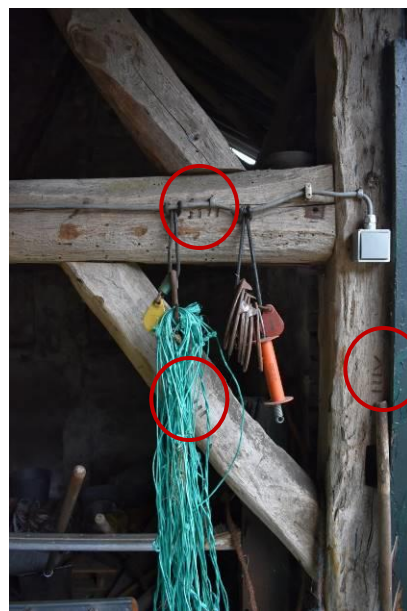

Telmerken in de schop.



Voorgevel kippenhok.



Achtergevel kippenhok.

Beoordelingscriteria quickscan

Architectuurhistorische waarde

Beoordeling van het oorspronkelijke ontwerp

- ++ Bijzondere stijluitedrukking, monumentaliteit
- + Duidelijke stijluitedrukking
- +/- Eenvoudige stijluitedrukking
- Zeer eenvoudige stijluitedrukking
- Geen stijluitedrukking

Cultuurhistorische waarde

Beoordeling van het belang dat het object van oorsprong had voor de omgeving

- ++ Bijzondere herinneringswaarde (beroemde inwoner), pionierskarakter, unieke/zeldzame uitdrukkingen van het sociaal-economisch/religieus/agrarisch/bestuurlijk/militair verleden
- + Duidelijke samenhang met sociaal-economisch/religieus/agrarisch/bestuurlijk/militair verleden, bijv. winkels, boerderijen, industrie. Bijzondere typologie.
- +/- Gemiddelde samenhang met sociaal-economisch/religieus/agrarisch/bestuurlijk/militair verleden, bijv. woonhuizen
- Weinig samenhang met sociaal-economisch/religieus/agrarisch/bestuurlijk/militair verleden
- Geen samenhang sociaal-economisch/religieus/agrarisch/bestuurlijk/militair verleden

Ruimtelijke samenhang/landschappelijke waarde

Beoordeling van de heden ten dage aanwezige samenhang tussen object en omgeving

- ++ Bijzondere plek en samenhang/ensemblewaarde
- + Duidelijke samenhang/ensemblewaarde
- +/- Samenhang/ensemblewaarde gedeels herkenbaar
- Samenhang/ensemblewaarde gedeels verloren
- Samenhang/ensemblewaarde geheel verloren

Gaafheid

Beoordeling van de huidige staat van de hoofdvorm en detailleringen van het object

- ++ Geen wijzingen
- + Beperkte wijzigingen
- +/- Hoofdvorm gaaf, detaillering in stijl gewijzigd
- +/- Hoofdvorm gaaf, detaillering verstorend gewijzigd
- Hoofdvorm aangetast, detaillering verstorend gewijzigd
- Ingrijpend gewijzigd (nieuwbouw)

Waarderingstabel

AHW = Architectuurhistorische waarde

CHW = Cultuurhistorische waarde

RS = Ruimtelijke samenhang, stedenbouwkundige waarde, ensemblewaarde

Nr.	Object	AHW	CHW	RS	Gaafheid
1.	Schop	+/-	+	+	+/-
2.	Kippenhok	+/-	+	+	+