

A photograph of a long, single-story brick building with a dark, corrugated metal roof. The building has several windows and a large open bay door on the left. A dirt path runs alongside the building, leading towards a white van parked in the distance. The sky is blue with scattered white clouds.



Asbestinventarisatierapport, rev. 6.3, projectnr. 22-175 AOH, d.d. 16-06-2022
Pagina: 1/25

TITELBLAD/PROJECTINFORMATIE

Opdrachtgever (gemachtigde) dhr. J. Lange
Straat Pastoor Jacobsstraat 67
Postcode - plaats 5454 GM Sint Hubert
Naam projectlocatie dhr. J. Lange
Straat Pastoor Jacobsstraat 67
Postcode - plaats 5454 GM Sint Hubert

Asbestinventarisatie bureau:	Asbestinventarisatie Odiliapeel BV	Certificaatnummer: 07-D070118.01
Straat/huisnummer	Reigerweg 7	
Postcode/Plaats	5409 TD Odiliapeel	
Telefoon en Emailadres	0413-273972	info@woutersodiliapeel.nl
Projectnummer	22-175 AOH	Versie rapport 1
Datum onderzoek	13-06-2022	
Uitgevoerd door (DIA)	H.P.J.M. Poels	certificaatnr. 51E-290120-411632
Technisch eindverantwoordelijke	J.A.W van den Berg	certificaatnr. 51E-021121-411866
Rapport geldig tot	16-06-2025.	

Opstallen 1 t/m 5

0 Uitsluitend gebied rondom object

☒ Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

Opstal 6

0 Uitsluitend gebied rondom object

0 Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

[Signature]

Asbestinventarisatierapport, rev. 6.3, projectnr. 22-175 AOH, d.d. 16-06-2022
Pagina: 3/25



INHOUDSOPGAVE

1.	Inleiding	4
2.	Samenvatting	5
2.1	Nadere specificatie van de reikwijdte van de asbestinventarisatie	
2.2	Nadere specificatie van de geschiktheid van het asbestinventarisatierapport	
2.3	Bemonsterde plaatsen met asbesthoudende materialen	
2.4.	Ontoegankelijke plaatsen	
3.	Omschrijving van de opdracht	6
4.	Methoden	6/7
4.1	Opzet van het onderzoek	
4.2	Bemonstering	
4.3	Laboratoriumwerkzaamheden	
4.4	Monster-/materiaalcodering	
5.	Resultaten	7
5.1	Vooronderzoek	
5.2	Veldwerkzaamheden	
5.3	Laboratoriumwerkzaamheden	
6.	Informatie met betrekking tot de asbestinventarisatie	8/9
6.1	Indeling risicoklassen	
6.2	Asbestinventarisatieplicht	
7.	Conclusies en aanbevelingen	9
8.	Tabellen	10/11
8.1	Tabel 1: overzicht van asbesthoudende materialen	
8.2	Tabel 2: overzicht van ontoegankelijke plaatsen	
9.	Bijlagen	12
9.1	Platte gronden/tekeningen	
9.2	Bronbladen/foto's	
9.3	Beknopt verslag van vooronderzoek, inclusief bronvermelding	
9.4	Beknopt verslag van interviews	
9.5	Analysecertificaten	
9.6	SMA-rt risicoklasse beoordeling	

Alle rechten voorbehouden. Door de opdrachtgever naderhand aangebrachte wijzigingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van Asbestinventarisatie Odiliapeel B.V. tenzij deze wijzigingen door Asbestinventarisatie Odiliapeel B.V. zijn gevalideerd. Niets uit dit rapport, behoudens voor opdrachtgever eigen intern gebruik, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

1. INLEIDING

In opdracht van dhr. J. Lange is door Asbestinventarisatie Odiliapeel BV op 13-06-2022 een asbestinventarisatie uitgevoerd op de locatie Pastoor Jacobsstraat 67 te Sint Hubert.

De locatie is eigendom van dhr. J. Lange, Pastoor Jacobsstraat 67, 5454 GM Sint Hubert.

Het betreft een inventarisatie van zes opstallen.

De locatie is weergegeven op het voorblad en de bijlagen (overzichtfoto's).

Het onderzoek is uitgevoerd conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling.

De inventarisatie van asbesthoudende materialen wordt uitgevoerd door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) aan de hand van visuele waarnemingen van verdachte materialen.

De technische verantwoordelijke van Asbestinventarisatie Odiliapeel B.V. verzorgt de eindbeoordeling en autorisatie van deze rapportage.

Ondanks alle kwaliteitszorg en voorzorgmaatregelen is het in de praktijk mogelijk dat om uiteenlopende redenen asbestverdachte materialen niet worden waargenomen. Tijdens de sloop/renovatie/verbouwing dient men dan ook alert te blijven op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Asbestinventarisatie Odiliapeel BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade voor opdrachtgever of derden door niet waargenomen asbestverdachte materialen, tenzij er sprake is van grove schuld, bijvoorbeeld door opzet, een en ander vermeld in de leveringsvoorwaarden van Asbestinventarisatie Odiliapeel BV.



2. SAMENVATTING

2.1 Nadere specificatie van de reikwijdte van de asbestinventarisatie van opstallen 1 t/m 5

Opstallen 1 t/m 5 zijn volledig onderzocht. Opstallen 1 t/m 5 betreffen:

- Opstal 1, varkensstal 1.
- Opstal 2, varkensstal 2 met een kleine tussenruimte.
- Opstal 3, varkensstal 3 met een kleine aanbouw.
- Opstal 4, een machineloods.
- Opstal 5, een rundveestal welke nu dient als opslagloods.

Binnen het werkgebied (5 meter rondom de asbesthoudende toepassingen) zijn visueel geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

Deze asbestinventarisatie omvat het gebied dat na verwijderen van de asbesthoudende materialen visueel geïnspecteerd wordt als onderdeel van de eindbeoordeling met uitzondering van de eventuele transitroute, zijnde de route tussen de transitsluis en decotaminatie-unit

Nadere specificatie van de reikwijdte van de asbestinventarisatie van opstal 6

Opstal 6 betreft een volledig geïsoleerde aanbouw. Van opstal 6 is alleen het dak onderzocht, alle andere bouwdelen/ruimtes van opstal 6 zijn uitgesloten van inspectie aangezien hier geen werkzaamheden aan worden uitgevoerd. Het onderzoek heeft alleen betrekking op het dak van opstal 6, dit rapport kan niet gebruikt worden voor verdere sloop- of renovatie werkzaamheden aan het opstal 6. Alleen de golfplaten worden vervangen voor nieuwe dakplaten.

Binnen het werkgebied (5 meter rondom de asbesthoudende toepassingen) zijn visueel geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

Deze asbestinventarisatie omvat het gebied dat na verwijderen van de asbesthoudende materialen visueel geïnspecteerd wordt als onderdeel van de eindbeoordeling met uitzondering van de eventuele transitroute, zijnde de route tussen de transitsluis en decotaminatie-unit

2.2 Nadere specificatie van de geschiktheid van het asbestinventarisatierapport van opstallen 1 t/m 5

Dit inventarisatierapport is geschikt voor volledige sloop en/of renovatie van opstallen 1 t/m 5.

Nadere specificatie van de geschiktheid van het asbestinventarisatierapport van opstal 6

Dit inventarisatierapport is geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal van opstal 6.

2.3 Bemonsterde locaties met asbesthoudende materialen

In deze asbestinventarisatie zijn materiaalmonsters genomen van asbestverdachte materialen op de onderzochte locaties. De materiaalmonsters zijn onderzocht door SGI Compliance Environmental Control,

RvA-accreditatienr.: L140 op aanwezigheid van asbest.

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de asbestverdachte materialen vermeld. De aangegeven hoeveelheden zijn exact vastgesteld.



Plaats	Toepassing	Bevestiging	Hoeveelheid	Monster code	Soort en % asbest	Risico-klasse	Bron-info
dak opstal 1	golfplaten	geschroefd	361 m ²	M01	Chrysotiel 10-15%	2	SMA-rt
dak opstal 2	golfplaten	geschroefd	536 m ²	M02	Chrysotiel 10-15%	2	SMA-rt
dak opstal 3	golfplaten	geschroefd	660 m ²	M03	Chrysotiel 10-15% Crocidoliet 0,1-2%	2a	SMA-rt
dak opstal 4	golfplaten	geschroefd	81 m ²	M04	Chrysotiel 10-15%	2	SMA-rt
dak opstal 5	golfplaten	geschroefd	119 m ²	M05	Chrysotiel 10-15%	2	SMA-rt
dak opstal 6	golfplaten	geschroefd	33 m ²	M06	Chrysotiel 10-15%	2	SMA-rt
dak koker opstal 1	vlakke plaat	gespijkerd	2 m ²	M07	Chrysotiel 5-10%	2	SMA-rt
gevel opstal 4	golfplaten	geschroefd	20 m ²	Az4	Chrysotiel 10-15%	2	SMA-rt
gevel opstal 5	golfplaten	geschroefd	18 m ²	Az5	Chrysotiel 10-15%	2	SMA-rt
naast opstallen 1, 2 en 6	vlakke plaat	los	86 m ²	M08	Chrysotiel 10-15%	2	SMA-rt
naast opstallen 1 en 4	golfplaten	los	12 m ³	Az1	Chrysotiel 10-15%	2	SMA-rt
naast opstal 4	vlakke plaat	los	218 m ²	M09	Chrysotiel 2-5%	2	SMA-rt

2.4. Ontoegankelijke plaatsen

Gedeelte bouwwerk/object/installatie/werkgebied	Reden
n.v.t	n.v.t



3. OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

Opdrachtoomschrijving	Asbestinventarisatie van dhr. J. Lange, Pastoor Jacobsstraat 67, 5454 GM Sint Hubert		
Onderzocht(e) Bouwwerk(en)/object(en)	zes opstallen		
	Adres: Pastoor Jacobsstraat 67, 5454 GM Sint Hubert		Datum: 13-06-2022
Door opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten	Tekening		
Voorgaande inventarisatierapporten	Bureau:	Ascert-code:	
	Projectnr.:	Datum:	
Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)	H.P.J.M. Poels		Ascert-code: 51E -290120-411632
Medewerker(s)			

4. METHODEN

4.1 Opzet van het onderzoek

Voorafgaand aan de inventarisatie vindt een vooronderzoek plaats op basis van de ter beschikking gestelde informatie als tekeningen, plattegronden, bestekken, beschrijvingen, interviews met (bv. vroegere betrokkenen) in relatie tot het bouwwerk/object/installatie technische eenheid.

De plaats van de monsterneming is gebaseerd op de gegevens met betrekking tot de ter beschikking gestelde informatie (vooronderzoek) en de visuele inspectie van plaatsen waar mogelijk asbest aanwezig zou kunnen zijn.

Ten behoeve van de inventarisatie worden:

- bestaande documenten bestudeerd;
- registraties gemaakt van interviews;
- een werkgebied bepaald in overeenstemming met de reikwijdte en geschiktheid;
- verdachte materialen visueel geïnspecteerd;
- materiaalmonsters genomen van verdachte materialen en deze luchtdicht verpakken;
- materiaalmonsters laten analyseren ter vaststelling of deze al dan niet asbesthoudend zijn;
- registreren van locaties waar asbesthoudende materialen aanwezig zijn;
- asbesthoudende materialen ingedeeld in een risicoklasse.

Alle verdachte materialen worden bemonsterd.

4.2 Bemonstering

De methode van bemonstering is afhankelijk van het te bemonsteren materiaal. Na de bemonstering wordt het breuk-/snijvlak ingekapseld ter voorkoming van emissie van asbestvezels. Tijdens de bemonstering worden veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van mens en omgeving. De bemonstering kan geschieden met behulp van:

- | | | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| ● pincet | ● schaar | ● punttang | ● mes | ● combinatietang |
| ● spatel | ● kurkboor | ● kwast | ● kniptang | ● tape |

De keuze van het gereedschap is afhankelijk van het soort materiaal, de bereikbaarheid en de staat van het materiaal.

PBM: persoonlijke beschermingsmiddelen bij hechtgebonden materialen(1/2 gelaatsmasker, weggooi-overall, handschoenen) en geen onbevoegden in de bemonsteringsruimte.

PBM+: persoonlijke beschermingsmiddelen bij niet hechtgebonden materialen (volgelaatsmasker met interne aandrijving, weggooi-overall en, handschoenen), geen onbevoegden in de bemonsteringsruimte.

- Chrysotiel (wit asbest, serpentijn)
- Amosiet (bruin asbest, amfibool)
- Crocidoliet (blauw asbest, amfibool)
- Actinoliet (groen asbest, amfibool)
- Anthofyliet (geel asbest, amfibool)
- Tremoliet (grijs asbest, amfibool)

- A (asbest) : genomen materiaalmonsters met asbest aangetoond door analyse;
- V (vrij van asbest) : genomen materiaalmonsters vrij van asbest aangetoond door analyse;

Asbestinventarisatierapport, rev. 6.3, projectnr. 22-175 AOH, d.d. 16-06-2022
Pagina: 9/25

Plaats	Toepassing	Bijzonderheden
dak opstal 1	golfplaten	met nokken
dak opstal 2	golfplaten	met nokken
dak opstal 3	golfplaten	met nokken en windveren
dak opstal 4	golfplaten	met nokken
dak opstal 5	golfplaten	
dak opstal 6	golfplaten	
dak koker opstal 1	vlakke plaat	
gevel opstal 4	golfplaten	
gevel opstal 5	golfplaten	
naast opstallen 1, 2 en 6	vlakke plaat	betreft los materiaal
naast opstallen 1 en 4	golfplaten	betreft los materiaal
naast opstal 4	vlakke plaat	betreft los materiaal

5.2 Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 13-06-2022.

In totaal zijn er 9 verdachte materiaalmonster(s) genomen en geanalyseerd. De volgende indeling is gemaakt:

- Tabel 1: in deze tabel is een overzicht vermeld van alle genomen materiaalmonsters, inclusief de plaatsen waar ze gevonden zijn.
- Tabel 2: in deze tabel is een overzicht opgenomen van ontoegankelijke plaatsen.

5.3 Laboratoriumwerkzaamheden

De materiaalmonsters zijn voor analyse aangeboden aan SGI Compliance Environmental Control. De samenstelling van de materiaalmonsters zijn samengevat in tabel 1.



6. INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE ASBESTINVENTARISATIE

6.1 Indeling in risicoklassen ten behoeve van verwijdering

Ten behoeve van de toekomstige verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen deze door het gecertificeerde asbestinventarisatiebureau ingedeeld te worden in een risicoklasse. Deze indeling is gebaseerd op het Besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het Arbo-besluit (implementatie van wijzigingsrichtlijn nr. 2003/18/EG) Staatsblad nr. 348, juli 2006. Op basis van dit besluit heeft het ministerie van SZW beleidsrichtlijnen opgesteld en is het instrument SMA-rt in gebruik genomen. Per 5 juni 2014 is tevens het besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de herziening van de grenswaarden voor asbest alsmede enkele technische wijzigingen, van kracht geworden (implementatie, d.d. 01 juli 2014). De indeling bestaat uit 3 klassen, te weten:

Per 1 januari 2017 is artikel 4.46 van het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht geworden, waarmee de grenswaarde voor amfibolen is verlaagd van 10.000 naar 2.000 asbestvezels/m³. Bovendien is de risicoklasse-indeling gewijzigd; in plaats van risicoklassen 1,2 en 3 zijn er nu risicoklassen 1,2 en 2A. Deze wijzigingen zijn in SMA-rt verwerkt.

Per 1 april 2019 treedt het nieuwe Certificatieschema voor de Procecertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling in werking.

Risicoklasse 1

Van toepassing als bij sanering de grenswaarde van 2.000 asbestvezels/m³ (Chrysotiel en Amfibolen) niet wordt overschreden. Dit geldt veelal bij intacte, hechtgebonden materialen, die zonder verspaning en zonder breuk te verwijderen zijn. Het verwijderingsbedrijf hoeft voor deze werkzaamheden niet gecertificeerd te zijn.

Risicoklasse 2

Van toepassing als bij asbestsanering de grenswaarde van 2.000 asbestvezels/m³ (Chrysotiel en < 2.000 asbestvezels/m³ Amfibolen) wordt overschreden. Afhankelijk van de situatie kunnen de asbesthoudende toepassingen in open lucht of containment met onderdruk verwijderd worden. De adembescherming bestaat uit een volgelaatsmasker met afhankelijke lucht aandrijving.

Risicoklasse 2A

Van toepassing als bij asbestsanering de vezelconcentratie meer bedraagt 2.000 asbestvezels/m³ (Amfibolen). Voor deze klasse geldt een verzaamd regime. Het betreft met name niet hechtgebonden asbest zoals, spuitasbest, isolatie en zachtboard. Ook de eindbeoordeling is verzaamd (SEM-metingen). De asbesthoudende toepassingen dienen in de regel in containment met onderdruk verwijderd te worden (uitzonderingen op deze regel zijn binnen de SMART-database mogelijk gemaakt).

De adembescherming bestaat afhankelijk van de vezelconcentratie uit een volgelaatsmasker met onafhankelijke of afhankelijke lucht aandrijving (keuze door SMART bepaald).

6.2 Asbestinventarisatieplicht

De asbestinventarisatieplicht blijft gehandhaafd en moet worden uitgevoerd voorafgaande aan:

- het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken, met uitzondering van grondwerken, of objecten waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt;
- het verwijderen van asbesthoudende materialen uit bouwwerken of objecten;
- het opruimen van asbest of asbesthoudende materialen die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen.

Door het gecertificeerde asbestinventarisatiebureau wordt een risicobeoordeling gemaakt (asbestbronnen worden ingedeeld in risicoklasse 1, 2 of 2A. De resultaten worden opgenomen in het inventarisatierapport. De uitzonderingen op de inventarisatieplicht en daarmee ook buiten het gecertificeerde asbestsaneringsregime betreffen:

Asbestinventarisatierapport, rev. 6.3, projectnr. 22-175 AOH, d.d. 16-06-2022

Pagina: 11/25



- bouwwerken of objecten die op of na 1 januari 1994 zijn vervaardigd;
- asbestcement waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, rioolbuizen en mantelbuizen of delen daarvan, voor zover zij deel uitmaken van het ondergrondse openbare gas-, water- en rioolleidingnet.
- asbesthoudende rem- en frictiematerialen;
- asbesthoudende geklemdde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;
- het als geheel verwijderen van asbesthoudende verwarmingstoestellen;
- asbesthoudende beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;
- asbesthoudende pakkingen uit verbrandingsmotoren;
- asbesthoudende pakking uit procesinstallaties dan wel verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen van minder dan 2250 KW;
- wegen als bedoeld in het Besluit asbestwegen Wms.

7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In tabel 1 en 2 is een volledige opsomming vermeld van alle geïnventariseerde asbesthoudende materialen, inclusief gegevens, foto's, risicoklasse en saneringsadviezen.

Uit de resultaten blijkt dat geen spoedeisende asbestsanering noodzakelijk is.

- De uiterlijke structuurkenmerken van de golfplaten, de nokken, de windveren en de gevelplaten zijn gelijk (asbestcement product) en de toepassingen hebben een samenhang die destijds in één procesgang is aangebracht.
- De daken van de zes opstallen zijn asbesthoudend. Een gedeelte van het dak van opstal 4 en de tussenruimte van opstal 2 bevatten metalen dakplaten.
- De zes opstallen zijn nog in gebruik.
- De zes opstallen zijn goed bereikbaar.
- Alleen het dak van opstal 6 is aan de binnenkant van het dak geïsoleerd.
- Op de daken is mos aanwezig.
- De dak koker van opstal 1 bevat asbesthoudende vlakke plaat.
- Een gedeelte van de gevel van opstal 4 en een gedeelte van de gevel van opstal 5 bevat asbesthoudende golfplaten.
- Naast opstallen 1, 2 en 6 liggen losse asbesthoudende vlakke platen/restanten asbesthoudende vlakke platen, dit betreft oude hokinrichting.
- Naast opstallen 1 en 4 liggen losse asbesthoudende golfplaten/restanten asbesthoudende golfplaten. Dit betreft ca. 12 m³ en is inclusief nokken en windveren.
- Naast opstal 4 liggen losse asbesthoudende vlakke platen/restanten vlakke platen.
- Diverse asbesthoudende toepassingen zijn beschadigd en/of nog maar deels aanwezig, bij de berekening van de hoeveelheid is er van uit gegaan dat deze toepassingen nog intact waren.
- Er zijn alleen restanten waargenomen bij de losse asbesthoudende bronnen.

8.1 Tabel 1: overzicht van asbesthoudende toepassingen

Bron-nr.	Monster-code	Plaats	Beschrijving	Hoeveelheid	Schade ¹			Verwerking ²			Foto nr.	Soort(en) + % asbest	HG/ NHG	SMA-rt risicoklasse			Opmerkingen van belang voor veilige verwijdering toepassing
		Bevestiging			+	-	--	+	-	--		Identificatie analysecertificaat					
1	M01	dak opstal 1	golfplaten nokken	346 m ² 15 m ²	totaal 361 m ²	X			X		1 t/m 4	Chrysotiel 10-15%	HG	O 1	X 2	O 2a	buitenverwijdering zie SMA-rt
		geschroefd										A189959-001					
2	M02	dak opstal 2	golfplaten nokken	518 m ² 18 m ²	totaal 536 m ²		X		X		5 t/m 8	Chrysotiel 10-15%	HG	O 1	X 2	O 2a	buitenverwijdering zie SMA-rt
		geschroefd										A189959-002					
3	M03	dak opstal 3	golfplaten nokken windveren	631 m ² 22 m ² 7 m ²	totaal 660 m ²		X		X		9 t/m 12	Chrysotiel 10-15% Crocidoliet 0,1-2%	HG	O 1	O 2	X 2a	buitenverwijdering zie SMA-rt
		geschroefd										A189959-003					
4	M04	dak opstal 4	golfplaten nokken	77 m ² 4 m ²	totaal 81 m ²	X			X		13 t/m 16	Chrysotiel 10-15%	HG	O 1	X 2	O 2a	buitenverwijdering zie SMA-rt
		geschroefd										A189959-004					
5	M05	dak opstal 5	golfplaten	119 m ²		X			X		17 t/m 20	Chrysotiel 10-15%	HG	O 1	X 2	O 2a	buitenverwijdering zie SMA-rt
		geschroefd										A189959-005					
6	M06	dak opstal 6	golfplaten	33 m ²		X			X		21 t/m 23	Chrysotiel 10-15%	HG	O 1	X 2	O 2a	buitenverwijdering zie SMA-rt
		geschroefd										A189959-006					
7	M07	dak koker opstal 1	vlakke plaat	2 m ²		X			X		4 en 25	Chrysotiel 5-10%	HG	O 1	X 2	O 2a	buitenverwijdering zie SMA-rt
		gespijkerd										A189959-007					

HG hechtgebonden NHG niet hechtgebonden
 + ernstig - licht -- niet

8.1 Tabel 1: overzicht van asbesthoudende toepassingen

Bron- nr.	Monster- code	Plaats	Beschrijving	Hoeveel- heid	Schade ¹			Verwerking ²			Foto nr.	Soort(en) + % asbest Identificatie analysecertificaat	HG/ NHG	SMA-rt risicoklasse			Opmerkingen van belang voor veilige verwijdering toepassing
		Bevestiging			+	-	--	+	-	--							
8	Az4	gevel opstal 4	golfplaten	20 m ²	X				X		24	Chrysotiel 10-15%	HG	O 1	X 2	O 2a	buitenverwijdering zie SMA-rt
		geschroefd										A189959-004					
9	Az5	gevel opstal 5	golfplaten	18 m ²		X			X		19	Chrysotiel 10-15%	HG	O 1	X 2	O 2a	buitenverwijdering zie SMA-rt
		geschroefd										A189959-005					
10	M08	naast opstallen 1, 2 en 6	vlakke plaat	86 m ²	X				X		26 t/m 30	Chrysotiel 10-15%	HG	O 1	X 2	O 2a	buitenverwijdering zie SMA-rt
		los										A189959-008					
11	Az1	naast opstallen 1 en 4	golfplaten ,nokken en windveren	12 m ³	X				X		31 t/m 34	Chrysotiel 10-15%	HG	O 1	x 2	O 2a	buitenverwijdering zie SMA-rt
		los										A189959-001					
12	M09	naast opstal 4	vlakke plaat	218 m ²	X				X		35 t/m 37	Chrysotiel 2-5%	HG	O 1	X 2	O 2a	buitenverwijdering zie SMA-rt
		Los										A189959-009					
13														O 1	O 2	O 2a	
14														O 1	O 2	O 2a	

HG hechtgebonden NHG niet hechtgebonden

+ ernstig - licht -- niet

8.2 Tabel 2: overzicht van ontoegankelijke plaatsen

Volg-nummer	Plaats	Toepassing
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

9. BIJLAGEN


- Platte gronden/tekeningen
- Bronbladen/foto's
- Beknopt verslag van vooronderzoek
- Beknopt verslag van interviews
- Analyse certificaten
- SMA-rt risicoklasse beoordeling

Legenda:

-

- Naast opstal 1, 2 en 6 – 86 m² vlakke plaat
Naast opstal 1 en 4 – 12 m³ golfplaten
Naast opstal 4 – 218 m² vlakke plaat

Asbestinventarisatierapport, rev. 6.3, projectnr. 22-175 AOH, d.d. 16-06-2022
Pagina: 17/25

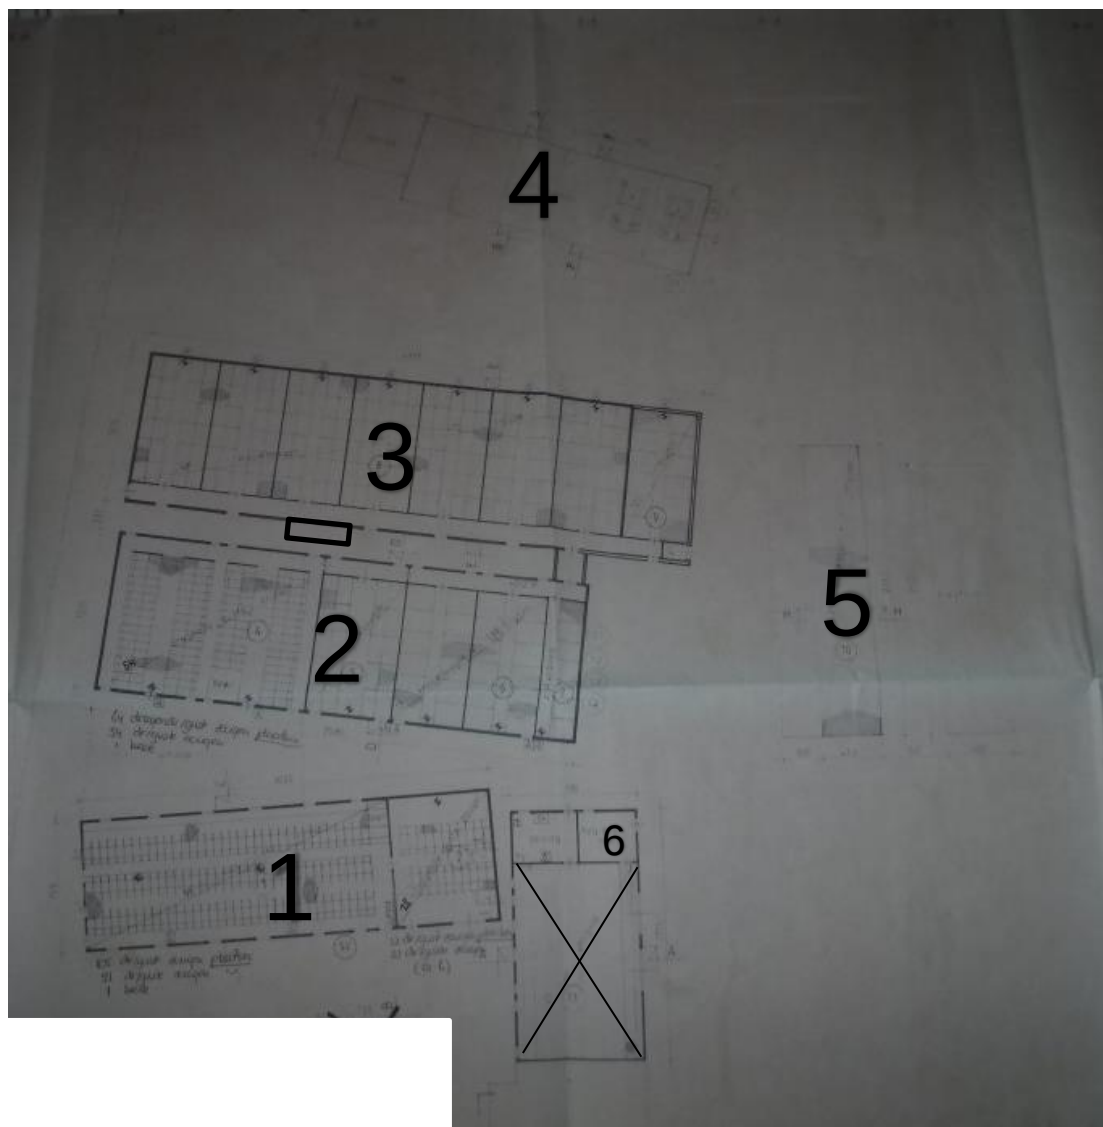

Afmetingen:

- Opstal 1 – 30,2 m¹ x 9,55 m¹
- Opstal 2 – 35,8 m¹ x 12,05 m¹ plus 2 m¹ x 2 m¹(tussenruimte)
- Opstal 3 – 43,17 m¹ x 12,1 m¹ plus 3 m¹ x 1 m¹(aanbouw)
- Opstal 4 – 24 m¹ x 8 m¹
- Opstal 5 – 22,6 m¹ x 4,5 m¹
- Opstal 6 – 9,3 m¹ x 3 m¹

FOTO'S



Foto 1 M01 dak opstal 1



Foto 2 binnenkant dak opstal 1



Foto 3 dak opstal 1



Foto 4 dak en dak koker opstal 1



Foto 5 M02 dak opstal 2










Foto 6 binnenkant dak opstal 2















Foto 7 dak opstal 2











Foto 8 dak opstal 2











BEKNOPT VERSLAG VAN VOORONDERZOEK

De opdrachtgever heeft een tekening toegestuurd deze is bekeken en mondeling toegelicht door dhr. J. Lange. Uit de tekening komen verder geen asbestverdachte toepassingen naar voren die verwerkt zijn in de zes opstallen.

Opstallen 1 t/m 5 worden gesloopt, bij opstal 6 worden alleen de golfplaten vervangen en alle losse asbesthoudende materialen worden opgeruimd.

BEKNOPT VERSLAG VAN INTERVIEWS EN VELDWERK

Opstal 1 is gebouwd in de jaren 70, opstal 2 in 1987, opstallen 3 en 4 in 1982 en opstallen 5 en 6 in de jaren 80. De daken van de zes opstallen zijn asbesthoudend. Een gedeelte van het dak van opstal 4 en de tussenruimte van opstal 2 bevatten metalen dakplaten. Alleen het dak van opstal 6 is aan de binnenkant van het dak geïsoleerd. Op de daken is mos aanwezig. De dak koker van opstal 1 bevat asbesthoudende vlakke plaat. Een gedeelte van de gevel van opstal 4 en een gedeelte van de gevel van opstal 5 bevat asbesthoudende golfplaten. Naast opstallen 1, 2 en 6 liggen losse asbesthoudende vlakke platen/restanten asbesthoudende vlakke platen, dit betreft oude hokinrichting. Naast opstallen 1 en 4 liggen losse asbesthoudende golfplaten/restanten asbesthoudende golfplaten. Dit betreft ca. 12 m³ en is inclusief nokken en windveren. Naast opstal 4 liggen losse asbesthoudende vlakke platen/restanten vlakke platen. Diverse asbesthoudende toepassingen zijn beschadigd en/of nog maar deels aanwezig, bij de berekening van de hoeveelheid is er van uit gegaan dat deze toepassingen nog intact waren. Er zijn alleen restanten waargenomen bij de losse asbesthoudende bronnen.

Asbestinventarisatie Odiliapeel B.V.
Reigerweg 7
5409TD Odiliapeel
Nederland

Analyserapport

Rapportnummer	A00084132.1
Datum rapportage	14-06-2022
Versie	1
Aantal pagina's incl. voorblad	2
Verificatiecode	SNwDS2tS
Uw referentie	22-175 AOH
Ons projectnummer	A189959
Omschrijving opdrachtgever	Pastoor Jacobsstraat 67, 5454 GM Sint Hubert
Ontvangst monsters	14-06-2022
Monsterneming door	Opdrachtgever (Poels, Haike)
Analyse soort	NEN 5896
Analyse datum	14-06-2022
Analyse locatie	Rotterdam

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 22-175 AOH. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

SGI Compliance Environmental Control is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Bij monsterneming door 'Opdrachtgever' kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

De door SGI Compliance Environmental Control uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie <http://www.rva.nl>. Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het analyserapport vormt één geheel en moet als zodanig worden gehanteerd. Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het Hoofd Laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@sgicompliance.nl onder vermelding van het rapportnummer.

Hoogachtend, i.o.



Mevr. ing. J. Pover
Hoofd Laboratorium



Analyserapport

Rapportnummer: A00084132.1

Ons projectnummer: A189959

Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Monsternummer	Omschrijving opdrachtgever	Materiaaltype *1 *3	Soort asbest	Massa (%)	Binding *2
A189959-001	M01 golfplaat dak opstal 1	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Hechtgebonden
A189959-002	M02 golfplaat dak opstal 2	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Hechtgebonden
A189959-003	M03 golfplaat dak opstal 3	Asbestcement	Chrysotiel Crocidoliet	10-15% 0,1-2%	Hechtgebonden
A189959-004	M04 golfplaat dak opstal 4	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Hechtgebonden
A189959-005	M05 golfplaat dak opstal 5	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Hechtgebonden
A189959-006	M06 golfplaat dak opstal 6	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Hechtgebonden
A189959-007	M07 vlakke plaat dakkoker opstal 1	Plaat	Chrysotiel	5-10%	Hechtgebonden
A189959-008	M08 losse vlakke plaat(hokinrichting) naast opst	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Hechtgebonden
A189959-009	M09 losse vlakke plaat naast opstal 4	Plaat	Chrysotiel	2-5%	Hechtgebonden

*1 Bij materiaaltype is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van SGI Compliance Environmental Control is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering is het niet uitgesloten dat de laboratorium bevindingen afwijken van het materiaaltype welke in het veld is vastgesteld.

*2 Bij binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van SGI Compliance Environmental Control is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering alsmede de staat van het aangeboden monster is het niet uitgesloten dat de bevindingen van het laboratorium afwijken van de conclusie welke in het veld is vastgesteld.

*3 Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, katten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet gedetecteerd kunnen worden, en de analyseresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 16 juni 2022 om 10h58 (2168411)

Asbestinventarisatie Odiliapeel BV

SCA-code: 07-D070118.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070118.01 -22-175 AOH].

Identificatie

Adres	Pastoor Jacobsstraat 67, 5454 GM Sint Hubert
Projectcode	22-175 AOH
Projectnaam	zes opstellen
Broncode	bron 1 en 4
Bronnaam	dakbeplating inclusief nokken dak opstal 1 en dak opstal 4

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	442 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A00084132.1

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Ernstig
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 17052022 (ingangsdatum 17-05-2022)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 16 juni 2022 om 10h58 (2168413)

Asbestinventarisatie Odiliapeel BV

SCA-code: 07-D070118.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbreeklijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070118.01 -22-175 AOH].

Identificatie

Adres	Pastoor Jacobsstraat 67, 5454 GM Sint Hubert
Projectcode	22-175 AOH
Projectnaam	zes opstallen
Broncode	bron 2, bron 5 en bron 6
Bronnaam	dakbeplating inclusief nokken dak opstal 2, dak opstal 5 en dak opstal 6

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	688 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A00084132.1

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 17052022 (ingangsdatum 17-05-2022)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 16 juni 2022 om 10h58 (2168414)

Asbestinventarisatie Odiliapeel BV

SCA-code: 07-D070118.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbreekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070118.01 -22-175 AOH].

Identificatie

Adres	Pastoor Jacobsstraat 67, 5454 GM Sint Hubert
Projectcode	22-175 AOH
Projectnaam	zes opstellen
Broncode	bron 3
Bronnaam	dakbeplating inclusief nokken en windveren dak opstal 3

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	660 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	0.1 - 2 %
Analysecertificaatnummer	A00084132.1

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2A
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 17052022 (ingangsdatum 17-05-2022)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 16 juni 2022 om 10h58 (2168416)

Asbestinventarisatie Odiliapeel BV

SCA-code: 07-D070118.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070118.01 -22-175 AOH].

Identificatie

Adres	Pastoor Jacobsstraat 67, 5454 GM Sint Hubert
Projectcode	22-175 AOH
Projectnaam	zes opstellen
Broncode	bron 7
Bronnaam	dak koker opstal 1

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	2 m ²
Percentage Chrysotiel	5 - 10 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A00084132.1

Situatie

Bevestiging	Gespijkerd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Ernstig
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 17052022 (ingangsdatum 17-05-2022)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 16 juni 2022 om 10h58 (2168418)

Asbestinventarisatie Odiliapeel BV

SCA-code: 07-D070118.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070118.01 -22-175 AOH].

Identificatie

Adres	Pastoor Jacobsstraat 67, 5454 GM Sint Hubert
Projectcode	22-175 AOH
Projectnaam	zes opstellen
Broncode	bron 8
Bronnaam	gevelbeplating opstal 4

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	20 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A00084132.1

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Ernstig
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 17052022 (ingangsdatum 17-05-2022)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 16 juni 2022 om 10h58 (2168420)

Asbestinventarisatie Odiliapeel BV

SCA-code: 07-D070118.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070118.01 -22-175 AOH].

Identificatie

Adres	Pastoor Jacobsstraat 67, 5454 GM Sint Hubert
Projectcode	22-175 AOH
Projectnaam	zes opstellen
Broncode	bron 9
Bronnaam	gevelbeplating opstal 5

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	18 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A00084132.1

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 17052022 (ingangsdatum 17-05-2022)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 16 juni 2022 om 10h58 (2168422)

Asbestinventarisatie Odiliapeel BV

SCA-code: 07-D070118.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070118.01 -22-175 AOH].

Identificatie

Adres	Pastoor Jacobsstraat 67, 5454 GM Sint Hubert
Projectcode	22-175 AOH
Projectnaam	zes opstallen
Broncode	bron 10
Bronnaam	losse vlakke plaat naast opstallen 1, 2 en 6

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	86 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A00084132.1

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Ernstig
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 17052022 (ingangsdatum 17-05-2022)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 16 juni 2022 om 10h58 (2168423)

Asbestinventarisatie Odiliapeel BV

SCA-code: 07-D070118.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070118.01 -22-175 AOH].

Identificatie

Adres	Pastoor Jacobsstraat 67, 5454 GM Sint Hubert
Projectcode	22-175 AOH
Projectnaam	zes opstallen
Broncode	bron 11
Bronnaam	losse golfplaten naast opstallen 1 en 4

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	12 m ³
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A00084132.1

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Ernstig
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 17052022 (ingangsdatum 17-05-2022)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 16 juni 2022 om 10h58 (2168424)

Asbestinventarisatie Odiliapeel BV

SCA-code: 07-D070118.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070118.01 -22-175 AOH].

Identificatie

Adres	Pastoor Jacobsstraat 67, 5454 GM Sint Hubert
Projectcode	22-175 AOH
Projectnaam	zes opstellen
Broncode	bron 12
Bronnaam	losse vlakke plaat naast opstal 4

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	218 m²
Percentage Chrysotiel	2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A00084132.1

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Ernstig
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 17052022 (ingangsdatum 17-05-2022)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.



Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070118

Asbestinventarisatie Odiliapeel B.V.

Adres:	Reigerweg 7	Datum uitgifte:	17-02-2021
	5409 TD ODILIAPEEL	Vervaldatum:	17-02- 2024
Telefoonnr:	+31 413 27-3972	Datum eerste uitgifte:	04-06-2007
Contactpersoon:	mevr. P.W.M. Wouters-Tielemans	KvK-nummer:	17205468
		e-mail :	info@woutersodilipeel.nl

Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is vastgelegd op basis van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling ("Certificatieschema") en conform het certificatiereglement, afgegeven door Normec Certification B.V.

Normec Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder uit te voeren proces van Inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport, wordt uitgevoerd volgens de relevante eisen uit het Certificatieschema.

Wenken voor de afnemer/opdrachtgever

1. De certificaathouder:
 - a. blijft gedurende de looptijd van het procescertificaat voldoen aan de relevante eisen uit het Certificatieschema;
 - b. verleent medewerking aan beoordelingen door de certificerende instelling;
 - c. stuurt een ongeldig geworden procescertificaat terug aan de certificerende instelling, binnen veertien dagen na een getekend verzoek hiertoe; en
 - d. geeft wijzigingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Certificatieschema door aan de certificerende instelling.

Voor Normec Certification B.V.

F. Smalt



Asbestinventarisatie



Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascert.nl.

Certificerende instelling:	Normec Certification B.V.	Certificaatnummer:	07-D070118
Aanwijzingsbeschikking:	ARBO/P&G/08/14505	SCA-code:	07-D070118.01